

# PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA - PAE

**Barragem da UHE Suíça**  
**Rio Santa Maria da Vitória**  
**Santa Leopoldina - ES**

Empresa Proprietária



Órgão Fiscalizador



Responsável Técnico da UHE Suíça

---

MARCELA JEISS  
CREA N° 184460-7-SC

<b>Versão Inicial</b>	<b>Responsável:</b> Enemax Engenharia e Consultoria Ltda.	<b>Data:</b> 01/12/2023
<b>Versão Atual</b>	<b>Responsável:</b> Statkraft	<b>Data:</b> 01/12/2023

## SUMÁRIO

SEÇÃO I – Informações Gerais da Barragem .....	8
Apresentação.....	8
Objetivo do PAE .....	9
Histórico.....	9
Acesso e Localização da Barragem .....	10
Dados Técnicos e Estruturas Associadas.....	12
SEÇÃO II – Responsabilidades Gerais no PAE .....	17
1. Empreendedor .....	17
2. Coordenação do PAE .....	17
2.1. Segurança de Barragens.....	18
2.2. Operação .....	18
2.3. Manutenção.....	18
3. Comitê de Crise .....	19
4. Equipe Técnica .....	20
5. Recursos Humanos .....	20
6. Sistema de Proteção e Defesa Civil .....	21
SEÇÃO III – Recursos para enfrentamento a cenários emergenciais .....	23
1. Equipe Técnica .....	23
2. Recursos Materiais Renováveis e Logísticos .....	24
SEÇÃO IV – Procedimentos de identificação de mau funcionamento, de condições potenciais de ruptura ou outras ocorrências anormais .....	25
1. Caracterização dos níveis de segurança da barragem .....	25
SEÇÃO V – Procedimentos preventivos e corretivos e ações de resposta às situações emergenciais identificadas nos cenários acidentais.....	28
1. Níveis de Segurança da Barragem.....	28
1.1. Nível Normal.....	28
1.2. Nível de Atenção .....	29
1.3. Níveis de Alerta e de Emergência.....	29
2. Fluxograma de Ações do PAE.....	31
3. Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem integrado aos procedimentos emergenciais .....	32
4. Medidas específicas de resgate e redução de danos .....	34
4.1. Resgate de Atingidos (pessoas e animais) .....	34
4.2. Mitigação de Impactos Ambientais .....	34
4.3. Abastecimento de água potável .....	35
4.4. Salvaguarda do Patrimônio Cultural .....	37
SEÇÃO VI – Procedimentos de Notificação e Alerta .....	38
1. Plano de Comunicação.....	38
2. CONTATOS EMERGENCIAIS E FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO.....	42

SEÇÃO VII – Divulgação, Treinamento e Atualização do PAE .....	49
1. Programa de Treinamento e Divulgação .....	49
1.1. Treinamento Interno.....	49
1.2. Programação dos Simulados.....	50
SEÇÃO VIII – Síntese do Estudo de Inundação e Respetivos Mapas .....	51
1. Descrição da Zona de Autossalvamento – ZAS .....	51
2. Descrição das Zonas de Segurança Secundária – ZSS .....	52
SEÇÃO IX – Encerramento das Operações .....	53
SEÇÃO X – Aprovação do PAE .....	54
Glossário .....	55
Apêndices.....	56
Apêndice 1 – Ficha Técnica da Barragem .....	57
Apêndice 2 – Classificação da Barragem da UHE Suíça .....	58
Apêndice 3 – Modelo de Termo de Recebimento de Documentos .....	60
Apêndice 4 – Procedimentos de identificação das ocorrências.....	61
Apêndice 5 – Respostas a Possíveis Ocorrências .....	66
Apêndice 6 – Situações de emergência que podem acarretar diretamente a ruptura da barragem.....	72
1. Abalos Sísmicos .....	72
2. Deslizamentos .....	73
3. Enchentes .....	74
Apêndice 7 – Formulário de Mensagem de Notificação .....	75
Apêndice 8 – Formulário de Declaração de Início de Emergência.....	76
Apêndice 9 – Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência.....	77
Apêndice 10 – Registro dos Treinamentos e Simulados .....	78
Apêndice 11 – Registro de Reuniões.....	79
Apêndice 12 – ART de Responsabilidade Técnica da UHE Suíça.....	80
Apêndice 13 – ART de Atualização do PAE .....	81
Apêndice 14 – Síntese do Estudo de Ruptura .....	82
1. Capacidade de Descarga .....	82
<b>2. Modelagem Hidrodinâmica .....</b>	<b>85</b>
<b>2.1. Base Topográfica e trecho de Simulação .....</b>	<b>85</b>
3. Coeficiente de Rugosidade.....	86
4. Condição de escoamento .....	87
5. Cenários de Ruptura.....	88
6. Vazão de Ruptura .....	89
7. Mapas de Inundação .....	90
7.1. Resultados cenários 1 e 2: ruptura Suíça.....	90
7.2. Resultados cenários 3 a 6: ruptura em cascata de Rio Bonito e Suíça .....	93
Apêndice 15 – Mapas de Inundação.....	100
Apêndice 16 – Sistema de Alerta.....	101

1.	Dispositivos da estação .....	101
2.	Fornecimento e Gestão de Energia .....	102
3.	Sistema de Transmissão de Dados .....	102
4.	Comunicação estruturada .....	103
5.	Funcionamento do sistema de alerta e emergência .....	105
6.	Integração com Defesa Civil e População .....	107

**CONTROLE DE REVISÃO**

Revisão	Data	Item	Descrição das alterações	RT	Aprovação
R0A	01/12/2023	-	Emissão Preliminar	Enemax	

**DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS**

Entidade	Revisão	Data	Protocolo
UHE Suíça			
Statkraft Energias Renováveis S.A. (filial Suíça)			
Defesa Civil Municipal de Santa Leopoldina			

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

## SEÇÃO I – Informações Gerais da Barragem

### **Apresentação**

O presente Plano de Ação de Emergência (PAE) é um documento formal elaborado para definir os procedimentos de resposta a situações emergenciais que ameacem as estruturas do barramento da UHE Suíça ou decorrentes de sua ruptura, sendo válido somente para esta barragem. Este documento servirá de suporte para a elaboração dos Planos de Contingência Municipais (PLANCON).

Uma situação emergencial de barragem pode ser definida em duas fases. A primeira, uma fase interna, quando ações são realizadas no âmbito das responsabilidades do empreendedor e o foco são as condições de operação, segurança e estabilidade da barragem, cujos requisitos são definidos pelo respectivo órgão fiscalizador de barragens no país. A segunda fase é a externa, quando os procedimentos emergenciais devem ser adotados pela população em risco e pelo poder público local, contemplando as ações típicas de Proteção e Defesa Civil, cujo planejamento deve estar estabelecido em Planos de Contingência Municipais.

Convém ressaltar que a barragem da UHE Suíça possui um PSB (Plano de Segurança da Barragem) atualizado, que visa garantir a segurança de barragens de maneira a reduzir a possibilidade de acidente e promover o monitoramento das estruturas.

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

## **Objetivo do PAE**

Com a finalidade de atender às disposições dos artigos 7º, 8º, 11º e 12º da Lei Federal nº 12.334/2010, alterada pela Lei Federal nº 14.066/2020, e à Resolução Normativa nº 696 da ANEEL, de 15 de dezembro de 2015, foi criado o PAE para a barragem da UHE Suíça.

Este plano tem por objetivo definir o conjunto de procedimentos e ações para identificação de situações de emergência em potencial da barragem, a fim de manter o controle da segurança na estrutura e garantir uma resposta eficaz a situações de emergência que ponham em risco a segurança da região a jusante.

Para tanto, o PAE descreve as instalações da barragem e estruturas associadas e as possíveis situações de emergência, bem como estabelece procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados nessas situações, com a finalidade de mitigar o efeito provocado por ondas de cheia, podendo ocorrer por defluências induzidas ou por onda provocada por eventual ruptura da barragem da UHE Suíça.

O documento estabelece de forma clara e objetiva as atribuições e responsabilidades dos envolvidos, sendo utilizado quando uma emergência tem o potencial de afetar os colaboradores, os bens da instalação, a produção, o meio ambiente e a população a jusante, visando garantir resposta rápida e efetiva a esta situação.

## **Histórico**

O Plano de Ação de Emergência – PAE Suíça foi elaborado, inicialmente, pela Fractal Engenharia, em 2017, em atendimento a Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, em consonância com a Resolução Normativa ANEEL nº 696, de 15 de dezembro de 2015.

O presente documento apresenta a atualização do PAE conforme as alterações na política nacional de segurança de barragens promovidas pela Lei Federal nº 14.066, de 30 de setembro de 2020, e a Resolução Normativa ANEEL nº 1.064, de 02 de maio de 2023. Este documento foi baseado nas observações e conclusões obtidas na Revisão Periódica de Segurança de Barragens da UHE Suíça (2022) e o Estudo

de Ruptura Hipotética mais atualizado (2023), elaborados pela Enemax Engenharia e Consultoria Ltda.


### Acesso e Localização da Barragem

A barragem da UHE Suíça teve início da sua operação em 1965, porém passou por uma reforma de modernização e repotenciação em 2009. Com concessão outorgada à empresa Statkraft Energias Renováveis S.A. (filial Suíça), está localizada no município de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo e inserida na bacia hidrográfica do Atlântico Leste, tendo um aproveitamento de energia hidráulica com potência instalada de 35,40 MW.

As informações de localização da barragem estão dispostas no **Quadro 1**.


**Quadro 1 – Localização da barragem**

Localização da Barragem	
<b>Coordenadas</b>	Latitude: 19°57' a 20°22'S Longitude: 40°13'S a 41°03'W
<b>Curso d'água</b>	Rio Santa Maria da Vitória
<b>Sub-bacia/Código</b>	Itapemirim-Itabapoana/57
<b>Bacia/Código</b>	Atlântico - Trecho Leste/5

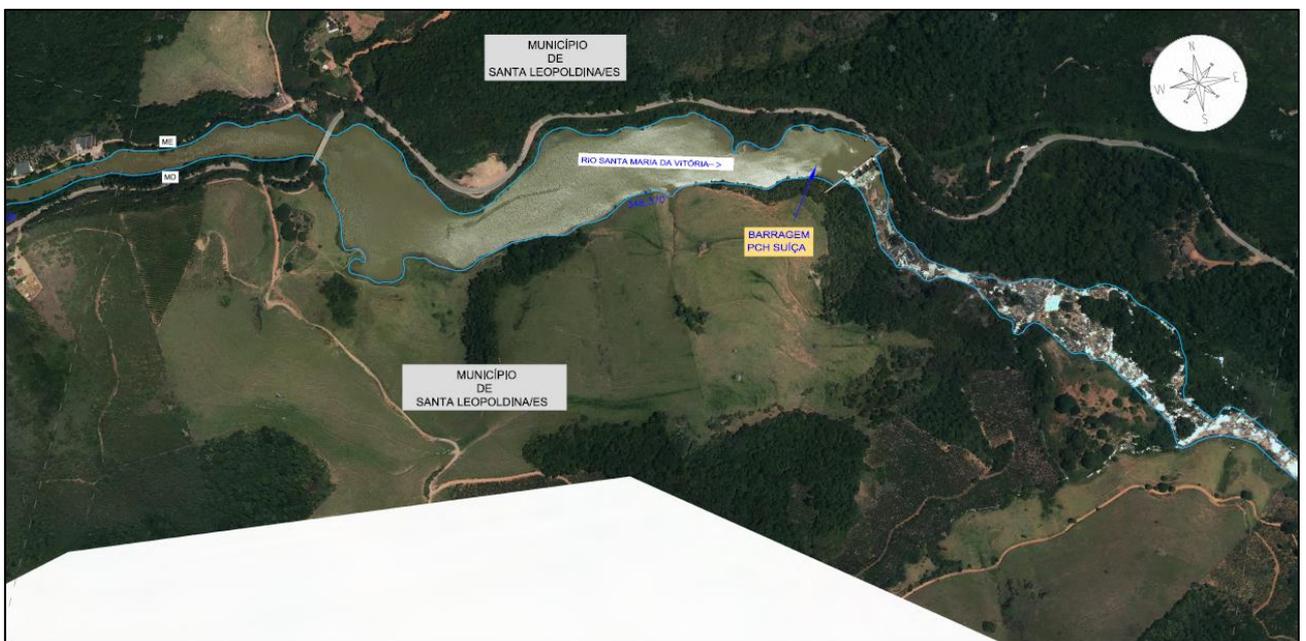

A montante da UHE Suíça, também no rio Santa Maria da Vitória, situa-se a PCH Rio Bonito, pertencente à Statkraft Energias Renováveis S.A., distando aproximadamente 11,4 km pelo leito do rio.

O trajeto para a UHE Suíça, no município de Santa Leopoldina, a partir de Vitória, se dá pela Avenida Fernando Ferrari até a BR-101. Da rodovia BR-101 segue-se por 12 km até a ES-120, em direção à Cariacica. Toma-se a ES-120 por 6,8 km até a ES-080, em direção a Santa Leopoldina. De Santa Leopoldina, percorre-se a ES-264 por 3 km até a UHE Suíça, conforme **Figura 1**.

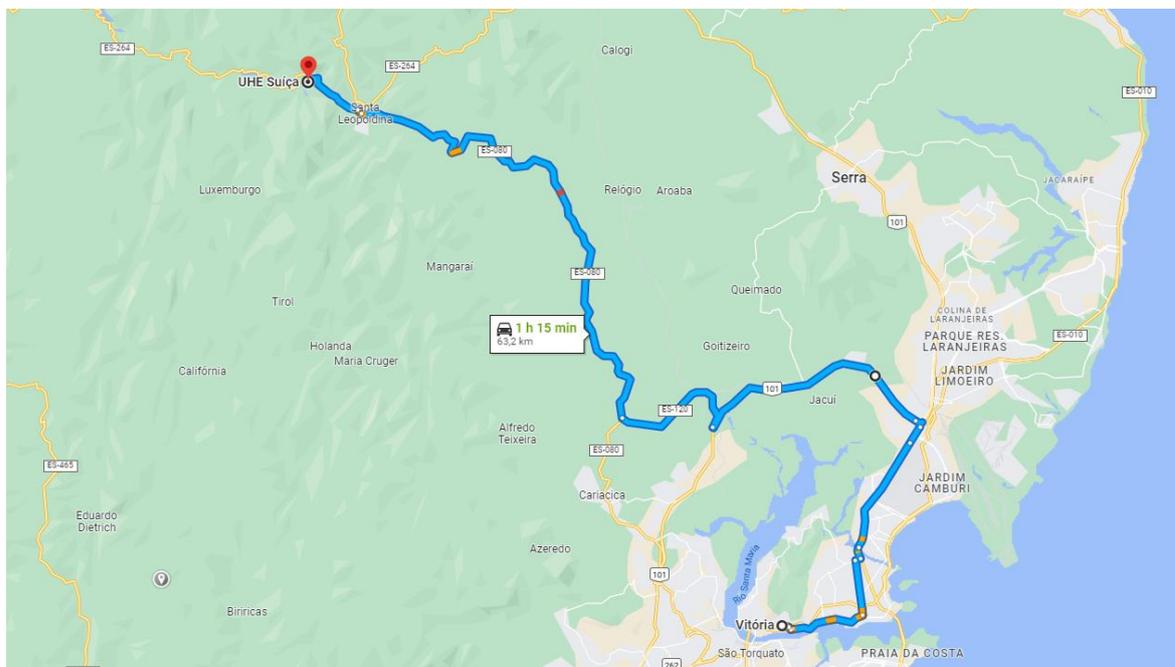

**Figura 1 – Mapa de acessos da UHE Suíça. Fonte: Google Maps (2022).**

## Dados Técnicos e Estruturas Associadas


O **Quadro 2** sintetiza as principais características do barramento da UHE Suíça. Mais informações encontram-se na Ficha Técnica do empreendimento, contido no **Apêndice 1** – Ficha Técnica da Barragem. As informações referentes à Classificação da Barragem da UHE Suíça estão dispostas no **Apêndice 2** – Classificação da Barragem da UHE Suíça.

**Quadro 2 – Características do Barramento da UHE Suíça**

Características da Barragem	
<b>Empreendedor</b>	Statkraft Energias Renováveis S.A.
<b>Entidade Fiscalizadora</b>	ANEEL
<b>Potência Instalada</b>	35,40 MW
Barragem	
<b>Tipo</b>	Concreto Convencional (CCV)
<b>Altura máxima</b>	16,50 m
<b>Cota do coroamento</b>	352,30 m
<b>Comprimento do coroamento</b>	130,00 m
Bacia Hidrográfica	
<b>Área de drenagem</b>	895 km <sup>2</sup>
<b>Vazão máxima de projeto (10.000 anos)</b>	497 m <sup>3</sup> /s

A Usina Hidrelétrica Suíça, pertencente à Statkraft Energias Renováveis S.A. está localizada no rio Santa Maria da Vitória, município de Santa Leopoldina, estado do Espírito Santo, na bacia hidrográfica do Atlântico Leste, pertencente à sub-bacia do rio Itapemirim-Itabapoana (57). O rio Santa Maria da Vitória apresenta grande declividade média, sua nascente encontra-se na parte norte da Serra do Castelo em altitudes acima de 1.200 m, enquanto sua foz encontra-se na baía de Vitória junto ao oceano Atlântico.

Embora tenha sido inaugurada em 1965, a UHE Suíça passou por uma reforma de modernização e repotenciação em 2009, tendo sua potência instalada alterada para 35,40 MW, derivada de duas unidades geradoras com turbina tipo Francis Vertical que aproveitam uma queda líquida de cerca de 247 m, disposta em uma casa de força abrigada, interligada à barragem por um sistema de adução composto por conduto forçado com 774,0 m de extensão e 1,90 m de diâmetro, dividido em dois trechos, chaminé de equilíbrio, túnel de adução com 1.852 m de extensão e 3,10 m de diâmetro e tomada d'água (**Figura 2**).

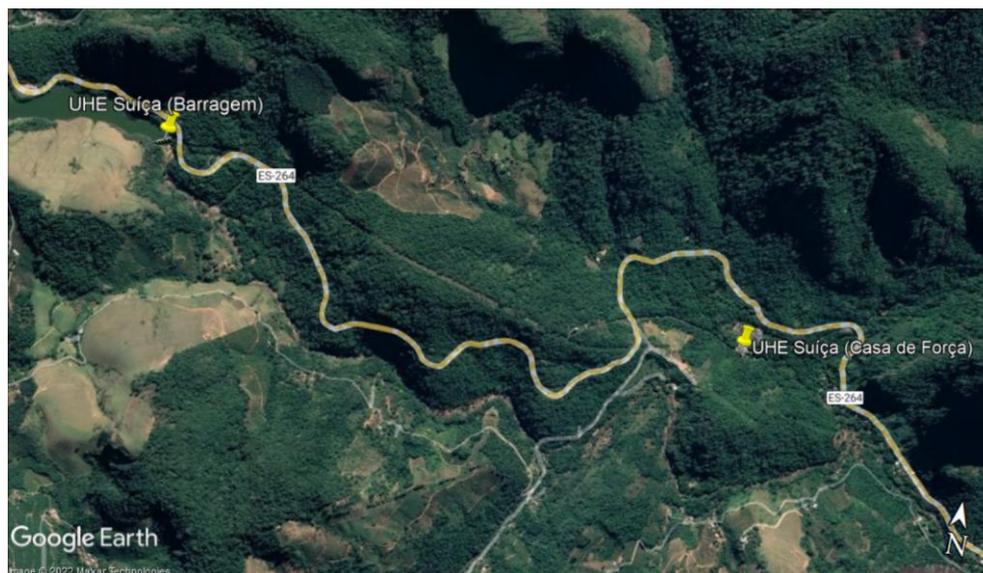

**Figura 2 – Disposição da usina. Fonte: Google Earth, 2022.**

O arranjo geral do barramento é composto por uma barragem de concreto convencional na margem esquerda e direita, vertedouro com comportas tipo segmento na porção central e descarregador de fundo.

Conforme levantamento realizado em 2020 pela Matrix, a barragem tem sua fundação em maciço rochoso de gnaise, sua crista possui 3,70 m de largura, a estrutura possui 130 m de comprimento total e altura máxima de 16,50 m e, considerando o vertedouro. Com cota de proteção na El. 352,30 m, o paramento de montante é vertical e o de jusante com inclinação 1,00V:0,75H.

O vertedouro situado no leito do rio é controlado por quatro comportas segmento de 10,00 m (L) x 6,00 m (H) com movimentação por sistema hidráulico. A soleira encontra-se na El. 344,50 m e sua cota de proteção na El. 352,30 m. Considerando-se a vazão decamilenar instantânea de 497 m<sup>3</sup>/s (SUI-RPS-22-003) afluente ao vertedouro, tem-se o NA do reservatório na El. 347,94 m, resultando em uma borda livre mínima em conformidade com o recomendado pela Eletrobrás (2003) para estruturas de concreto. As estruturas possuem borda livre para nível normal de 1,50 m e borda livre para Máxima Enchente do Reservatório de 3,56 m, sendo 1,50 m e 0,50 m recomendado para estruturas de concreto, respectivamente (ELETROBRÁS, 2003).

O empreendimento conta com uma estrutura de descarga de fundo controlada por uma comporta do tipo válvula difusora, com dimensões de 1,70 m (H) x 1,30 m (L) e soleira na El. 336,65 m. Localizado sobre a estrutura de desvio, a esquerda do

vertedouro, o dispositivo tem por objetivo controlar o nível do reservatório na passagem de cheias, com capacidade máxima de vertimento de 23,2 m<sup>3</sup>/s para o NA Máx. Maximorum de 350,00 m (conforme HIC-SKER-2021-03-NT-005).


O reservatório tem capacidade máxima de acumulação de 500.031,76m<sup>3</sup> no NA Normal (El. 350,00 m), ocupando uma área de 154.943,34m<sup>2</sup>, de acordo com a curva cota x área x volume obtida por levantamento batimétrico mais recente, datado de 2020.

A Figura 3 a seguir apresenta o arranjo geral do barramento com a identificação de suas estruturas, a Figura 4 apresenta o desenho do projeto básico da barragem, por fim, a Figura 5 apresenta a bacia hidrográfica de contribuição da UHE Suíça.



**Figura 3 - Arranjo geral do barramento.**



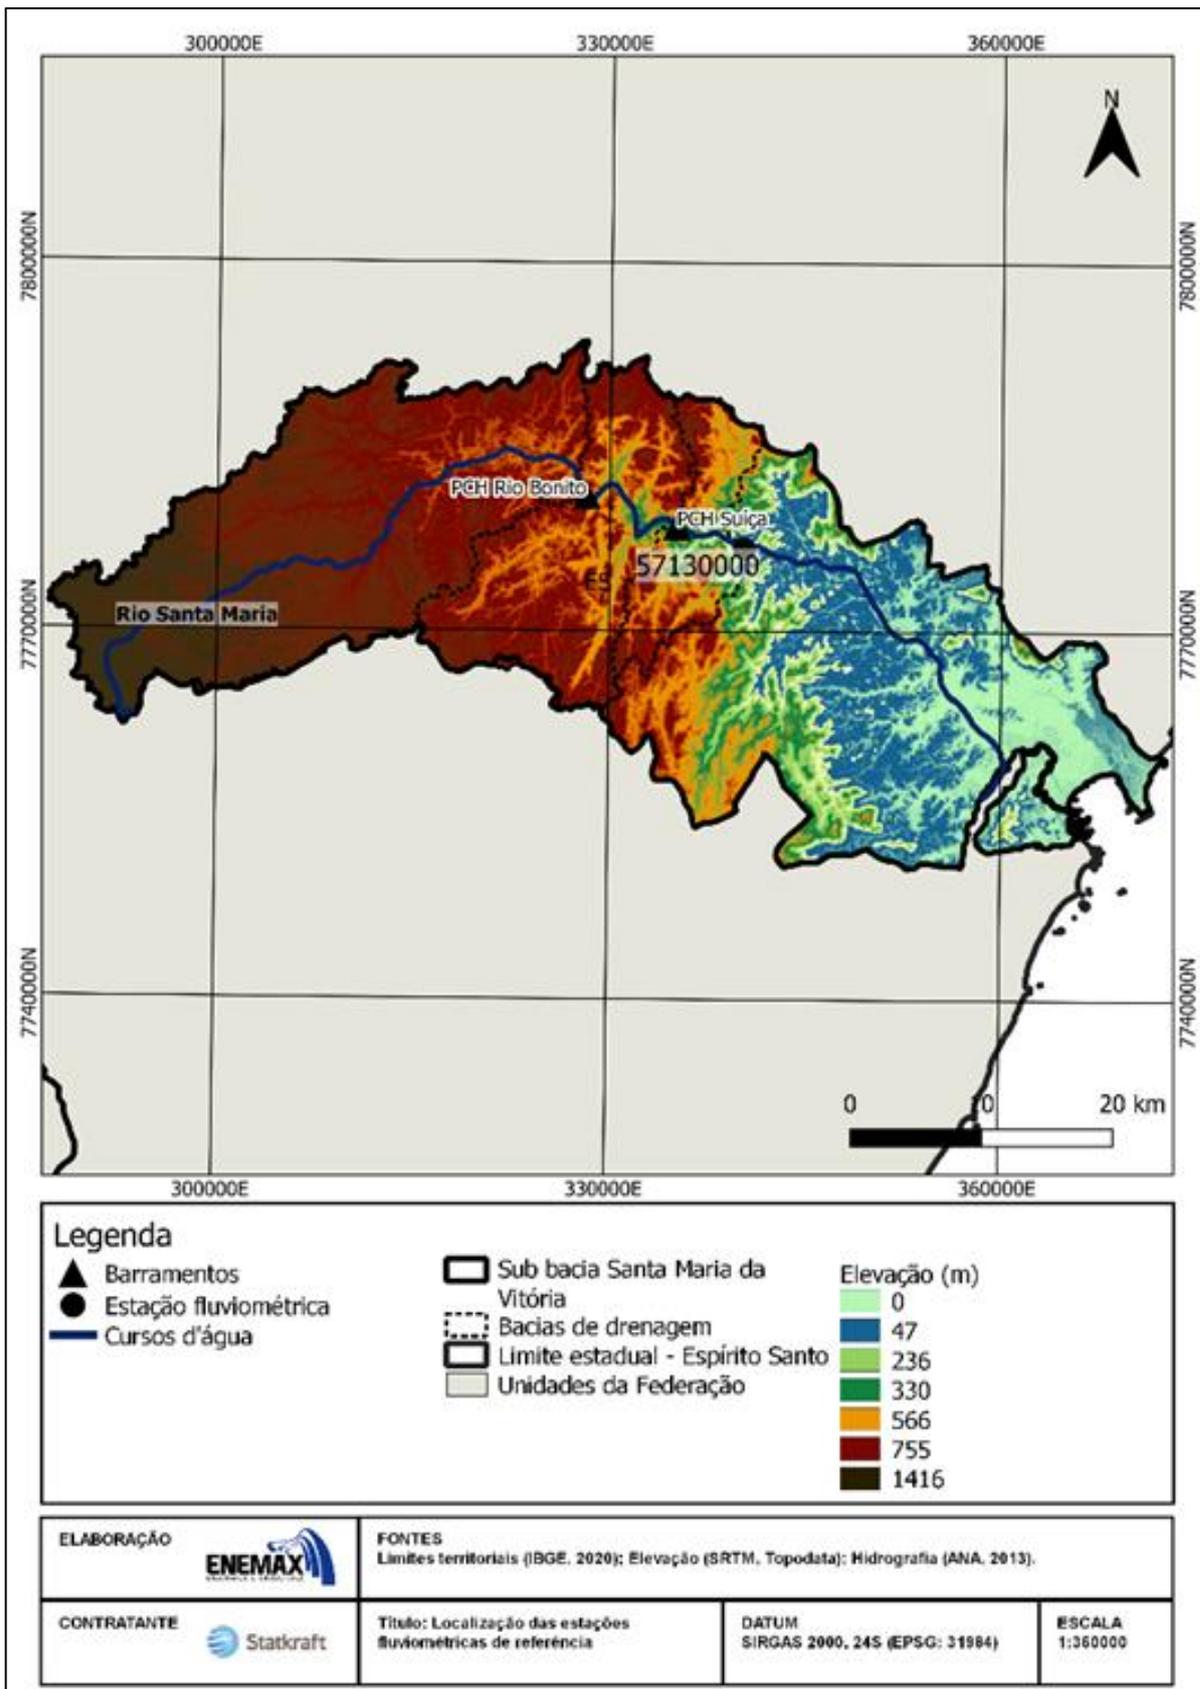

**Figura 5 – Bacia hidrográfica contribuinte da UHE Suíça.**

Fonte: SUI-RPS-22-003 (Enemax Engenharia e Consultoria Ltda., 2022).

## SEÇÃO II – Responsabilidades Gerais no PAE

### 1. Empreendedor

O empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la, provendo os recursos necessários para tal e que as ações sejam conduzidas por responsável técnico. As responsabilidades detalhadas estão apresentadas na Lei Federal nº 12.334/2010, alterada pela Lei Federal nº 14.066/2020, em seus artigos 12 e 17, e no capítulo IV das disposições finais e transitórias da Resolução Normativa ANEEL nº 696/2015, principalmente.

### 2. Coordenação do PAE

A Coordenação do PAE é realizada por intermédio dos times de Segurança de Barragens, Operação e Manutenção da Statkraft Energias Renováveis S.A., como apresentado posteriormente, no Fluxograma de Acionamento do PAE (**Figura 12**). Os profissionais destas três áreas são responsáveis por analisar e acompanhar as condições hidrológicas e estruturais que o barramento está suscetível e tomar as devidas providências em caso de emergência.

A coordenação do PAE é responsável pela confirmação e classificação da situação de emergência junto ao Comitê de Crise e acionamento do fluxograma de notificação, de maneira a informar às autoridades competentes e manter-se alerta e disponível durante toda a situação de emergência, até o encerramento das operações.

Suas principais atribuições são:

- Detectar, avaliar e classificar as situações de risco em potencial, de acordo com os níveis e código de cores padrão;
- Declarar situação anormal e executar as ações descritas no PAE;
- Executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
- Comunicar os Órgãos de Proteção e Defesa Civil relacionados;
- Comunicar as usinas de relacionamento a montante e jusante;
- Comunicar a Diretoria de Operações Estratégicas.

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

## 2.1. Segurança de Barragens

O time de Segurança de Barragens é responsável por acompanhar e avaliar as ocorrências registradas nas estruturas da UHE Suíça, analisando e/ou realizando inspeções visuais para diagnosticar possíveis anomalias, comportamento dos instrumentos de auscultação civil e o estado geral das estruturas civis, de modo a diagnosticar em qual condição elas se encontram: normal, atenção, alerta ou emergência.

Auxilia o time de Operação no fluxo de comunicação através do contato com os Órgãos de Proteção e Defesa Civil e Prefeituras envolvidas, além de comunicar à ANEEL sobre a ocorrência registrada.

## 2.2. Operação

O time de Operação é responsável pelo monitoramento em tempo real das estruturas da UHE Suíça, por meio da previsão climática, do registro e controle dos níveis e aflúncias a montante do barramento, da operação e geração do reservatório via supervisor, sensores e câmeras de vigilância. É responsável, também, pela caracterização da situação hidrológica do curso d'água frente a sua curva de operação, conforme apresentado na **Figura 7**.

Realizam os comunicados externos junto aos Órgãos de Proteção e Defesa Civil sobre a situação hidrológica do curso d'água, assim como disparam os comunicados internos para a área de O&M. São, ainda, os responsáveis pelo acionamento primário do Sistema de Alerta.

## 2.3. Manutenção

O time de Manutenção é responsável pelas ações *in loco* através da equipe da planta, durante o horário comercial. Durante as ocorrências, a equipe atua em sobreaviso, realizando inspeções visuais nas estruturas de acordo com a situação em que o ativo se encontrar: de 4 em 4 horas para situação de Atenção, e de hora em hora para situações de Alerta e Emergência, desde que haja condições seguras para o time em campo. As informações são repassadas aos times de Segurança de Barragens e Operação que, a partir delas, irão tomar as devidas providências e decisão quanto ao diagnóstico da situação da estrutura.

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

Também podem realizar o acionamento do Sistema de Alerta no caso de inoperância por parte do time de Operação.

### **3. Comitê de Crise**

O Comitê de Crise será estabelecido quando a Coordenação do PAE entender que a situação hidrológica ou estrutural do barramento encontrar-se em emergência.

A situação de emergência só será decretada após avaliação colegiada do Comitê de Crise, sendo oficializada pelo Comandante do Incidente (*Incident Commander*), pessoa de maior responsabilidade administrativa do Comitê, nesse caso, ocupada pelo VP de Operações Estratégicas.

As tomadas de decisões, durante todo o período de emergência e definição das ações, ocorrem dentro do Comitê de Crise. Suas principais atribuições são:

- Decidir sobre as ações a serem implementadas em função da situação de emergência;
- Coordenar a comunicação interna, externa e órgãos da imprensa;
- Disponibilizar recursos para situação de emergência;
- Participar das discussões dos desdobramentos das ocorrências;
- Contatar externamente os consultores;
- Elaborar notificações e relatórios internos;
- Autorizar o acionamento do Sistema de Alerta por parte do time de Operação.

O comitê é composto pelas diretorias da empresa, sendo liderado pelo VP de Operações Estratégicas. Dessa forma, a composição é dada por:


1. VP Operações Estratégicas;
2. SVP Country Manager;
3. VP Finance;
4. VP Business Support;
5. VP Development.

#### 4. Equipe Técnica

Conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 696/2015, “a equipe técnica de segurança de barragem deverá ser composta por profissionais treinados e capacitados, os quais deverão realizar as atividades relacionadas às inspeções de segurança de barragens”. São atribuições dessa equipe:

- Operar e manter a usina, garantindo o devido funcionamento de seus sistemas de extravasão, sistemas de comunicação e de aviso;
- Realizar testes periódicos do sistema de alerta e do fluxo de notificações previstos no PAE.

Na **Figura 6** tem-se um fluxograma que resume e sugere, de maneira esquematizada, a posição e a relação da equipe técnica perante a organização administrativa das instalações.

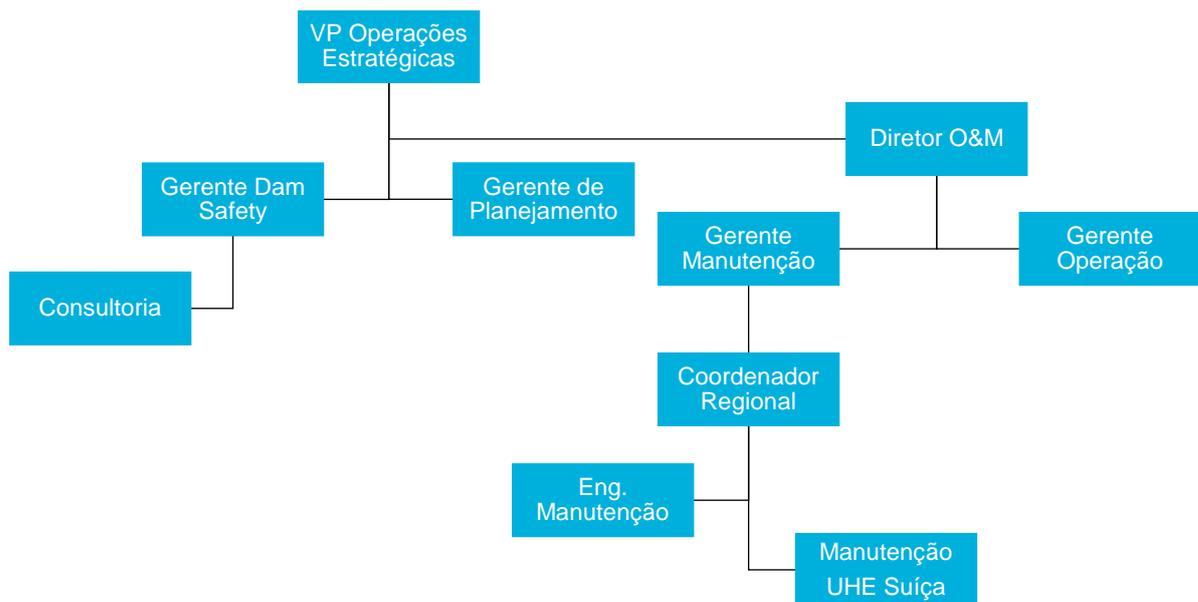

**Figura 6 – Organização da Equipe Técnica.**

#### 5. Recursos Humanos

A equipe de Recursos Humanos (RH) é composta pelos responsáveis por diversos processos que envolvem a companhia e seus colaboradores, sendo responsável pela gestão das pessoas que fazem parte da organização.

Neste sentido, os seguintes procedimentos devem ser adotados pelo RH quando for estabelecida uma situação de anormalidade envolvendo as estruturas do barramento:

- Assegurar a permanência – na barragem – somente de pessoal qualificado e treinado em ocasiões potenciais de acidente, como cheias excepcionais ou comportamento anormal da barragem;
- Treinar o pessoal efetivo e suplente, por meio de exercícios e simulações, para atuar com o sistema de comunicações e agir nas diferentes situações previstas.

## **6. Sistema de Proteção e Defesa Civil**

De acordo com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, instituída pela Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, os Sistemas de Proteção e Defesa Civil são os responsáveis pela coordenação do conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e de reparação destinadas a evitar ou minimizar os efeitos da ocorrência de desastres, e por preservar o compromisso moral com a população e restabelecer a normalidade social.

As Defesas Civas Municipais e Estaduais devem desempenhar suas competências legais de, respectivamente, elaborar e apoiar o desenvolvimento de Planos de Contingência (PLANCON) para os cenários de risco identificados. Estes planos têm como objetivo a tentativa de reduzir a ocorrência de danos humanos em um desastre, por meio da indicação de responsabilidades de cada órgão envolvido, definição de sistemas de alerta e rotas de fuga, organização de exercícios simulados, entre outras atividades.

De maneira geral, as principais ações da Defesa Civil podem ser destacadas:



De acordo com o guia “Orientações para Apoio à Elaboração de Planos de Contingência Municipais para Barragens”, elaborado em setembro de 2016 pelos órgãos do CENAD, SEDEC e MI, o empreendedor deverá fornecer elementos básicos para elaboração do PLANCON, a saber:

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

- Cenário de risco identificado;
  - Identificação da ZAS e ZSS;
  - Identificação das edificações vulneráveis;
- Definição de sistemas de monitoramento e alerta;
- Definição de sistemas de alarme;
- Definição e sugestão de rotas de fuga e pontos de encontro;
- Plano de comunicação com as autoridades.

Ressalta-se que todos os elementos acima citados estão contemplados no presente documento do PAE. O Apêndice 3 – Modelo de Termo de Recebimento de Documentos contempla o **Modelo de Termo de Recebimento de Documentos** a ser assinado pelos representantes dos órgãos de Proteção e Defesa Civil durante o recebimento do PAE.

A PNPDEC dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e sobre o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, definindo que os municípios devem elaborar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON) e instituir órgãos municipais de defesa civil. O PLANCON será elaborado no prazo de um ano, sendo submetido a avaliação e prestação de contas anual, por meio de audiência pública, com ampla divulgação.

Por fim, informações adicionais podem ser encontradas na Lei Federal nº 12.340/2010, a qual dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC e sobre as transferências de recursos para ações como assistência às vítimas e reconstrução de áreas atingidas por desastres, e também, na Lei 12.608 mencionada anteriormente.

## SEÇÃO III – Recursos para enfrentamento a cenários emergenciais

Para atuar diante de cenários emergenciais, deverão ser dimensionados os recursos humanos que irão compor a equipe técnica especializada para agir em situações de emergência, com profissionais especificamente treinados para exercerem funções pertinentes em cenários que ameacem as estruturas do barramento e do vale a jusante.

De mesmo modo, devem existir no empreendimento recursos materiais fixos e mobilizáveis, com destaque para os materiais de construção, meios de comunicação, de fornecimento de energia e de transporte.

Esses recursos, tanto humanos quanto materiais, são necessários para um atendimento imediato e provisório, para fazer frente às condições de emergência que estejam se iniciando, para que se possa ganhar tempo até à chegada de equipe, equipamentos e materiais para uma ação mais completa sobre o evento.

### 1. Equipe Técnica

O **Quadro 3** apresenta o dimensionamento de recursos humanos para resposta ao pior cenário identificado.

**Quadro 3 – Recursos Humanos para resposta a situações de emergência**

LISTA DE RECURSOS HUMANOS	
CARGO	NOME
SVP Country Manager	Fernando De Lapuerta Montoya
VP Operações Estratégicas	Thiago Tomazzoli
Gerente de Segurança de Barragens	Marcela Jeiss
Engenheiro de Segurança de Barragens Sr.	Arthur Andreetta
Diretor O&M	Alexandre Murakami
Gerente de Planning	Rodrigo Prestes
Gerente de Operações	Robson Guimarães
Especialista em COS	Bruno Botelho
Gerente de HSSE	Dercílio Oliveira
Analista de HSSE	Letícia Schott
Técnico de HSSE	Danielle Machado
Gerente de Manutenção Hydro	Rodrigo Dutra
Coordenador Regional	Gustavo Matosinhos
Engenheiro Manutenção	Marcel Giannotti
Engenheiro de Manutenção	Felipe Augusto Cima

LISTA DE RECURSOS HUMANOS	
CARGO	NOME
Técnico Manutenção	Paulo Henrique Andrade
Técnico Manutenção	Eneias Dias
Técnico Manutenção	Marcos Netto
Técnico Manutenção	Cristiano Rangel
Técnico Manutenção	Matheus Rodrigues
Técnico Manutenção	João Carlos Vidigal
Técnico Manutenção	Devandro Camargo
Técnico Manutenção	Leandro Conceição
Técnico Manutenção	Ubirajara Paixão
Técnico Manutenção	Josetel Ratunde
Técnico Manutenção	Celio Santos
Técnico Manutenção	Ronaldo Arantes
Técnico Manutenção	Victor Carvalho
Técnico Manutenção	Marcelo Moraes
Gerente de Engenharia	Alexandre Shyu
Engenheiro Civil Especialista	Douglas Pichetti
VP Business Support	Ana Lima
Gerente de Comunicação	Mariana Aoad
Gerente de Meio Ambiente	Fabiana Fioretti
Gerente de Sustentabilidade	Aline Ohira
Gerente de RH	Andreia Cristolini

## 2. Recursos Materiais Renováveis e Logísticos

No **Quadro 4** são listados os fornecedores de recursos materiais renováveis e mobilizáveis que podem ser acionados para agir frente a situações de emergência.

**Quadro 4 – Lista fornecedores de materiais renováveis e mobilizáveis para serem usados em situações de emergência**

LISTA DE EMPRESAS COM RECURSOS MATERIAIS MOBILIZÁVEIS				
Tipo de Material	Empresa	Características	Telefone para contato	Localização
<b>Construção Civil</b>	Rede Constrular - Elemacol	Materiais de construção em geral	(27) 3266-1386	Santa Leopoldina - ES
	Depósito Letícia	Materiais de construção em geral	(27) 3266-1164	Santa Leopoldina - ES
<b>Locação de máquinas</b>	R.H.R. Terraplanagem	Empresa de terraplanagem	(27) 9 9978-0982	Santa Leopoldina - ES

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

Obras civis	Hidroforte Construtora	Obras Civis	(28) 3552-3255	Alegre – ES
-------------	---------------------------	-------------	----------------	-------------

## SEÇÃO IV – Procedimentos de identificação de mau funcionamento, de condições potenciais de ruptura ou outras ocorrências anormais

### 1. Caracterização dos níveis de segurança da barragem

A gestão da emergência é efetuada em função do nível de segurança da barragem, considerando o atual estado da estrutura e a identificação ou não de anomalias. Estes níveis serão utilizados para graduar as situações que podem comprometer a segurança da barragem e de ocupações a jusante.

Segundo a Resolução Normativa ANEEL nº 1.064/2023 (REN 1.064/2023), uma anomalia caracteriza uma “deficiência, irregularidade, anormalidade ou deformação que possa vir a afetar a segurança da barragem”. Para sua classificação e o diagnóstico do nível de segurança da barragem, a resolução define as seguintes categorias: Normal, Atenção, Alerta e Emergência.

A classificação dos níveis é feita com base na observação ou inspeção dos diferentes componentes da estrutura e/ou através da análise dos resultados do sistema de instrumentação e dados operacionais.


No **Quadro 5** estão descritos os níveis de segurança da barragem, com base nas possíveis anormalidades que podem ocorrer na instalação. Já a **Figura 7** apresenta a caracterização das condições hidrológicas do rio Santa Maria da Vitória de acordo com a curva referencial de operação, reforçando que a condição hidrológica do rio não reflete, necessariamente, o nível de segurança da barragem.

O **Apêndice 4 – Procedimentos de identificação das ocorrências** apresenta um guia com ilustrações para identificação e classificação das ocorrências, com base em anomalias e modos de falha que podem ser observados nos barramentos.

**Quadro 5 – Definição do nível de segurança da barragem para ocorrências excepcionais ou circunstâncias anômalas**

Nível de Segurança da barragem	SITUAÇÕES (PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS)
<b>NORMAL</b>	<p><b>Quando não houver anomalias ou as que existem não comprometem a segurança da barragem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Probabilidade de acidente muito baixa;</li> <li>– Corresponde a ações de monitoramento rotineiro previstas no PSB;</li> <li>– São situações estáveis ou que se desenvolvem muito lentamente no tempo e que podem ser ultrapassadas sem consequências nocivas no vale a jusante;</li> <li>– Podem ser controladas pelo Empreendedor.</li> </ul>
<b>ATENÇÃO</b>	<p><b>Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem de imediato, mas caso progridam, podem comprometer a estrutura, devendo ser monitoradas, controladas ou reparadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Probabilidade de acidente baixa;</li> <li>– Plano de Segurança da Barragem – revisão do monitoramento rotineiro e realização de estudos e/ou ações corretivas de anomalias programadas ao longo do tempo e que não comprometem a segurança estrutural no curto prazo;</li> <li>– A situação tende a progredir lentamente, permitindo a realização de estudos para apoio à tomada de decisão;</li> <li>– Existe a convicção de ser possível controlar a situação.</li> </ul>
<b>ALERTA</b>	<p><b>Quando as anomalias comprometem a segurança da barragem, exigindo providências imediatas para a sua eliminação e manutenção das condições de segurança:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obriga um estado de prontidão na barragem onde serão necessárias as medidas preventivas e corretivas previstas e os recursos disponíveis para evitar um acidente;</li> <li>– Probabilidade de acidente moderada;</li> <li>– Espera-se que ações a serem tomadas evitem a ruptura, mas pode sair do controle;</li> <li>– Eventual rebaixamento do reservatório (depende da avaliação técnica) - envolvendo coordenação com os demais empreendedores de barragens da cascata;</li> <li>– O fluxo de notificações é apenas interno, a menos que sejam necessárias descargas preventivas ou o rebaixamento do reservatório;</li> <li>– Existe a possibilidade de a situação se agravar, com potenciais efeitos perigosos no vale a jusante;</li> <li>– Deve ser avaliada a necessidade de acionamento do PAE.</li> </ul>
<b>EMERGÊNCIA (RUPTURA)</b>	<p><b>Situação de catástrofe inevitável, incluindo o início da ruptura da barragem.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– O fluxo de notificações externas do PAE deve ser acionado</li> </ul>

Fonte: ANEEL, 2015, e ANA, 2022 (adaptado)

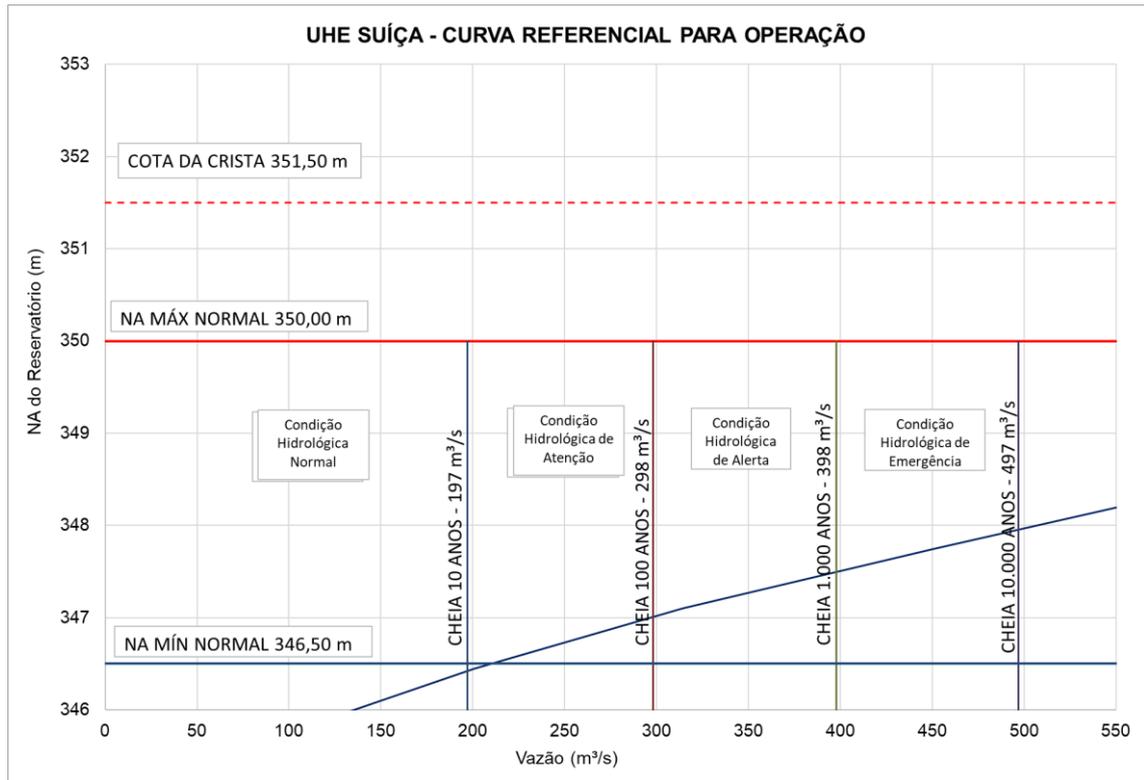

**Figura 7 – Curva Referencial para Operação Hidráulica do Reservatório.**  
**Fonte: SUI-PSB-22-001\_R00 (Enemax Engenharia e Consultoria Ltda., 2023).**

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

## SEÇÃO V – Procedimentos preventivos e corretivos e ações de resposta às situações emergenciais identificadas nos cenários acidentais

Após a detecção de qualquer anomalia ou ocorrência, a primeira ação a ser empreendida pela Coordenação do PAE é a classificação do nível de resposta correspondente ao nível de segurança da barragem.

Este tópico dispõe das ações a serem tomadas na barragem nas situações identificadas no item anterior, com indicação dos respectivos responsáveis pelas ações, uma vez identificado o nível de resposta correspondente à situação.

O **Apêndice 5** – Respostas a Possíveis Ocorrências apresenta procedimentos preventivos e corretivos e as ações de resposta face às possíveis ocorrências nas estruturas e condições potenciais de ruptura do barramento.

Na ocorrência de incidentes e/ou acidentes decorrentes de abalos sísmicos, possíveis deslizamentos a montante e enchentes, as ações de resposta a serem tomadas a fim de estabilizar a situação estão apresentadas no **Apêndice 6 – Situações de emergência que podem acarretar diretamente a ruptura da barragem**

### 1. Níveis de Segurança da Barragem

#### 1.1. Nível Normal

O nível NORMAL corresponde ao cenário onde não existem anomalias ou quando é detectada uma anomalia ou evento para a barragem que não põe em risco a sua segurança estrutural, nem dos seus órgãos extravasores, configurando uma situação NORMAL de rotina, onde não há necessidade de intervenções imediatas.

Na situação NORMAL, entende-se que a usina se encontra em seu dia a dia típico, sendo que as informações são transmitidas mediante comunicados dos operadores/engenheiros/gestores de operação e manutenção.

No nível de resposta NORMAL, caso identificada uma anomalia, as principais ações desencadeadas pelos envolvidos da Coordenação do PAE são:

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

- Criar um grupo de comunicação para avaliação da ocorrência contendo a equipe técnica dos times envolvidos;
- Realizar uma inspeção visual e registros das anomalias;
- Analisar o comportamento geral das estruturas;
- Monitorar a situação, registrando todas as ações adotadas na resolução do problema;
- Implementar medidas preventivas e corretivas, se necessário.

## **1.2. Nível de Atenção**

O nível de atenção do processo de gestão de emergência corresponde a situações que impõem um estado de ATENÇÃO à estrutura, com possibilidade de comprometimento da segurança da barragem. Neste cenário, as anomalias identificadas não representam riscos à segurança a curto prazo, mas demandam monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo.

Detectada a anomalia e classificada a situação como sendo de ATENÇÃO, a coordenação do PAE deve declarar situação de ATENÇÃO e oficializar a declaração mediante ao preenchimento do **Formulário de Mensagem de Notificação**, contido no **Apêndice 7 – Formulário de Mensagem de Notificação** e transmissão da mensagem de alteração do Nível de Segurança para todos os envolvidos no nível de atenção.

Inicialmente é feito o comunicado interno pelo Centro de Operação de Sistema (COS) para a Diretoria de Operações Estratégicas que conta com todas as equipes do O&M da usina, assim como notificado os empreendimentos a jusante e os Órgãos de Proteção e Defesa Civil, também pelo COS, e a agência fiscalizadora, ANEEL, pelo time de Segurança de Barragens.

Outros órgãos como INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais), CEMADEN (Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e, também, barragens a montante, podem ser contatados com vistas à obtenção de informações de domínio hidrometeorológico.

## **1.3. Níveis de Alerta e de Emergência**

O nível de ALERTA do processo de gestão de emergência corresponde a situações que impõem um estado de ALERTA geral na estrutura, caracterizado por

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência</b> UHE Suíça	<b>Emissão:</b> 01/12/2023
--	---	-------------------------------

ocorrências que representam riscos à segurança da barragem, exigindo providências imediatas para prevenção e mitigação das condições de segurança. Já no nível de emergência, a ruptura é iminente, já é visível ou a anomalia identificada constitui uma realidade de EMERGÊNCIA a curto prazo, ou ainda, a condição hidrológica do rio Santa Maria da Vitória entrou em situação de emergência.

Detectada uma situação de ALERTA, a coordenação do PAE deve declarar o estado de ALERTA formalmente, via **Formulário de Mensagem de Notificação**, informando às entidades envolvidas sobre o novo nível de segurança do barramento (Órgãos de Proteção e Defesa Civil e ANEEL). A notificação para o nível de ALERTA deve ser realizada para que os órgãos de proteção e defesa civil e a população fiquem em estado de **prontidão** para uma possível evacuação. O COS ainda atualiza o comunicado interno e reforça a notificação aos empreendimentos de jusante. Ressalta-se que nesse nível todos os gerentes da diretoria de Operações Estratégicas estão envolvidos com o monitoramento e tomada de decisões, assim como o Comitê de Crise é instaurado e comunicado sobre a situação, passando a acompanhar sua evolução.

Agravada a situação, após análise e avaliação do Comitê de Crise, deve-se declarar o estado de EMERGÊNCIA e executar as ações previstas no PAE, para que seja acionado o sistema de alerta e iniciada a **evacuação**. A notificação sobre a alteração do nível deve ser feita às entidades envolvidas nos níveis de resposta de emergência explicitadas no fluxograma de notificação em situação de emergência (**Figura 12 e Figura 13**). Para protocolo e encaminhamento da alteração da situação do pode-se utilizar o **Formulário de Mensagem de Notificação**.

Face à situação de EMERGÊNCIA, o Comandante do Incidente do Comitê de Crise deve preencher o **Formulário de Declaração de Início de Emergência**, conforme modelo disponibilizado no **Apêndice 8 – Formulário de Declaração de Início de Emergência**.


Os responsáveis do Centro de Operação do Sistema (COS) recebem a autorização do Comandante do Incidente do Comitê de Crise para acionar o sistema de alerta, de forma a alertar, além das áreas internas da empresa, a população na ZAS, os empreendimentos a montante e jusante, quando houver, e os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), com o auxílio

dos times de Comunicação e Segurança de Barragens, que ainda notificam a entidade fiscalizadora (ANEEL).

## 2. Fluxograma de Ações do PAE

A partir da identificação e classificação das anomalias e situações de emergência, as ações previstas neste plano deverão seguir o fluxograma da Figura 8, utilizando-se dos quadros e apêndices para realização dos procedimentos adequados.

Após a classificação de cada situação, deverão ser acionados os fluxos de comunicação e realizadas as ações de resposta. Com o avanço das atividades de recuperação, o coordenador deve analisar novamente o caso, alterando o nível de segurança conforme evolução da situação.

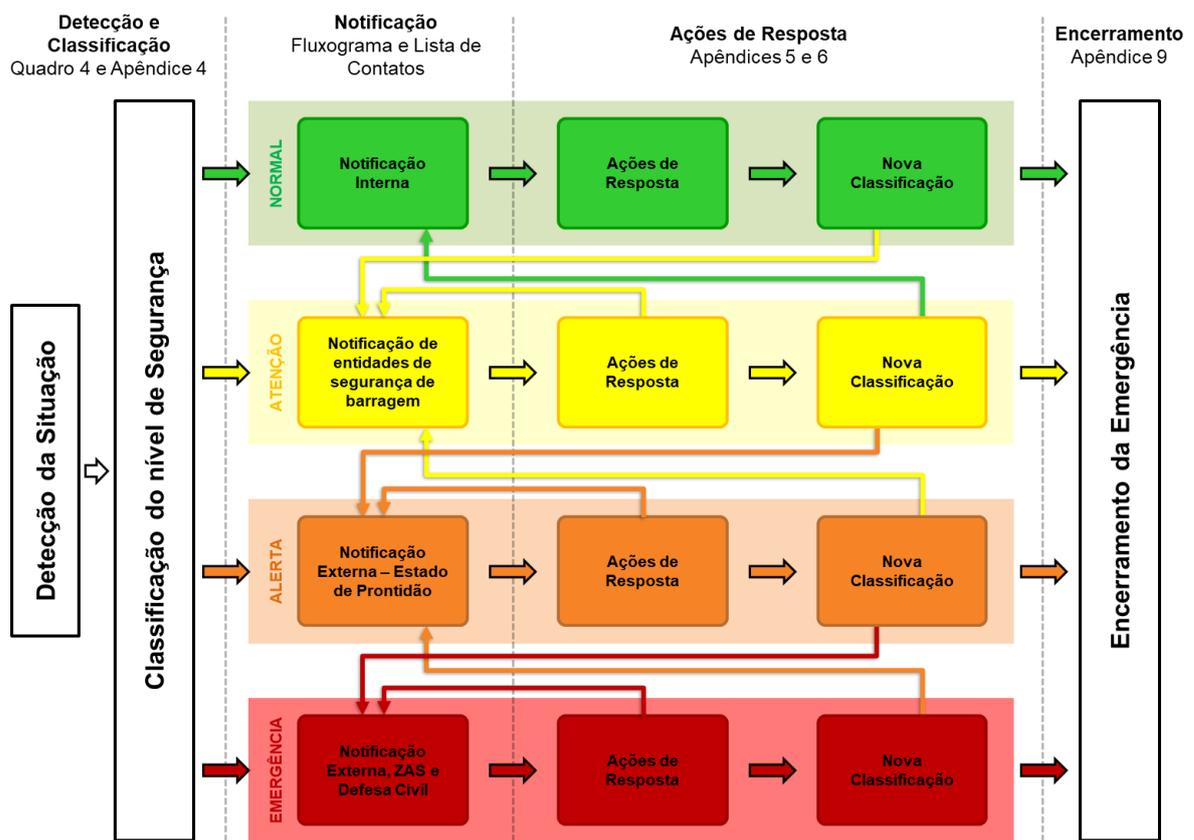

**Figura 8 - Fluxograma de Ações do PAE**

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------


### **3. Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem integrado aos procedimentos emergenciais**

Aborda as orientações para o monitoramento e controle de estabilidade da barragem, com o objetivo de apresentar de maneira esquemática as eventuais ocorrências detectáveis, conjuntamente aos apontamentos da instrumentação e inspeções rotineiras, integrando o sistema de monitoramento aos procedimentos emergenciais de ação e resposta ao PAE.

A UHE Suíça estabelece uma rotina de acompanhamento de suas estruturas por meio da realização de inspeções visuais periódicas (inspeções rotineiras mensais e inspeções regulares anuais) e por instrumentos de auscultação civil, os quais permitem a identificação de possíveis anomalias/ocorrências que possam causar algum risco estrutural. O Manual de Inspeção e Instrumentação da UHE Suíça (SUI-MII-22-001) detalha as atividades a serem realizadas no exercício do monitoramento.

Para a gestão da emergência, considera-se a convenção do nível de segurança, conforme estabelecido na Seção IV, utilizada para classificar em ordem de importância as situações que podem comprometer a segurança da barragem e ocupações a jusante, gerando um processo de emergência.

O fluxograma da Figura 9 ilustra a sequência de ações internas do empreendimento para integração das rotinas de monitoramento e controle aos procedimentos emergenciais, levando em consideração os níveis de segurança estabelecidos na Resolução Normativa nº 1.064/2023 da ANEEL.

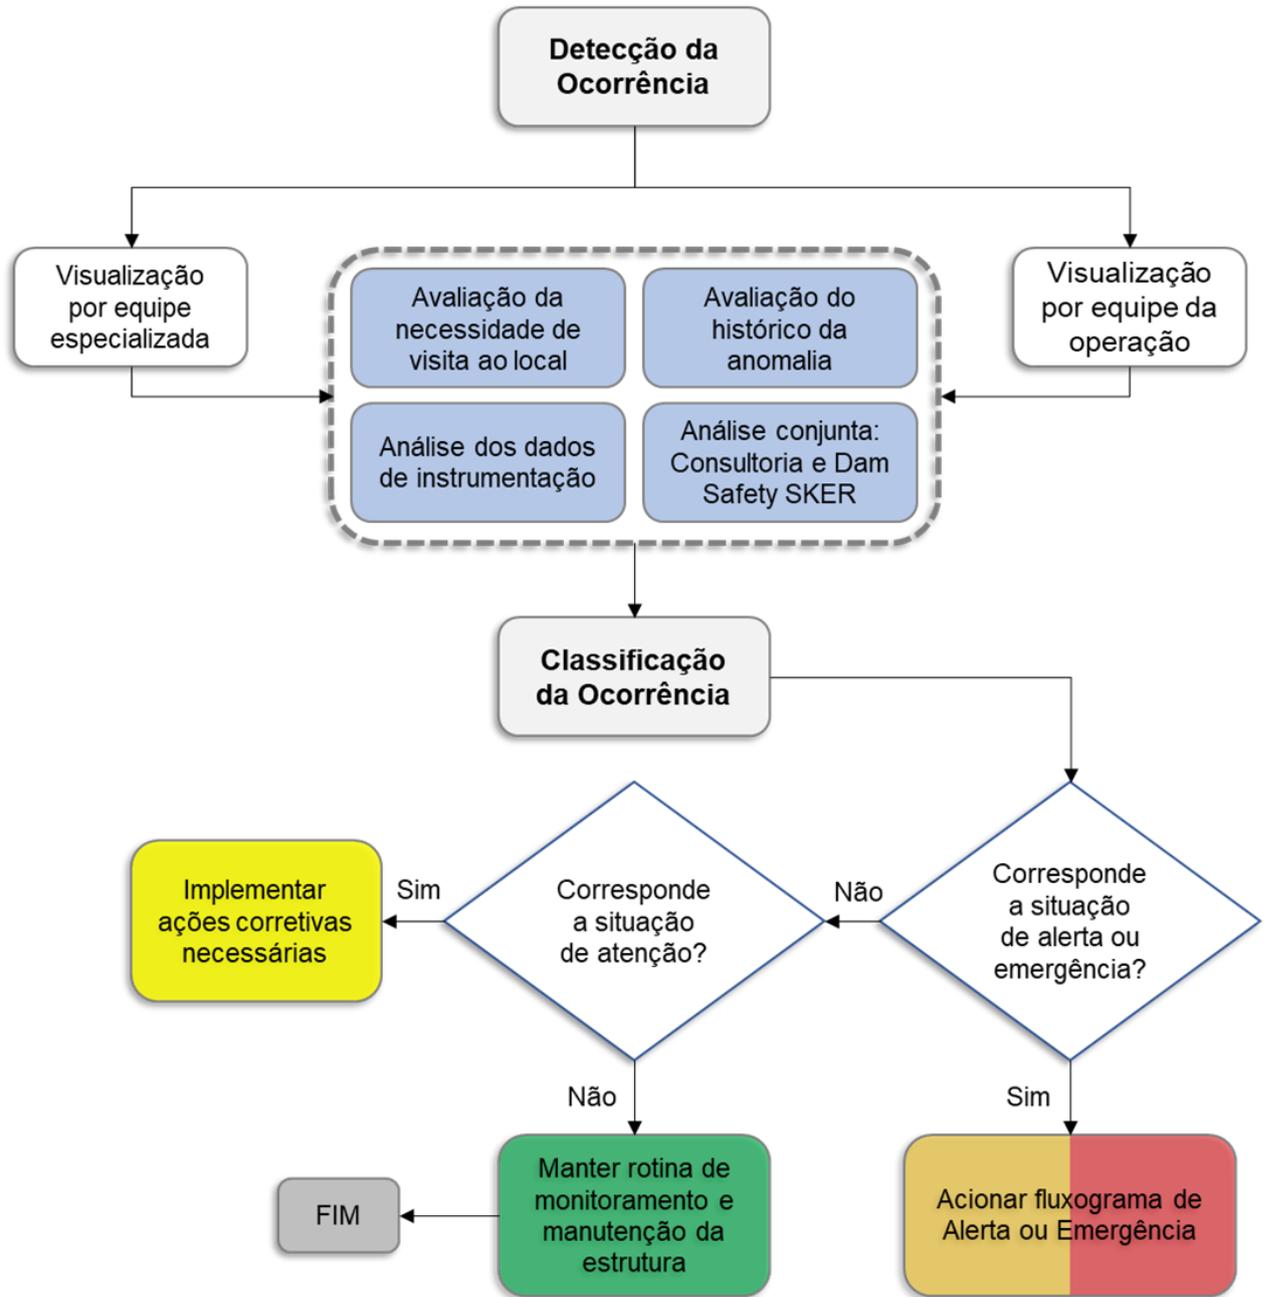

**Figura 9 - Fluxograma para integração do Sistema de Monitoramento e Estabilidade aos procedimentos emergenciais.**

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

## **4. Medidas específicas de resgate e redução de danos**

### **4.1. Resgate de Atingidos (pessoas e animais)**

Este planejamento visa, por meio da articulação entre o empreendedor com os poderes públicos, estabelecer as medidas específicas para resgatar atingidos (pessoas e animais).

De acordo com o estabelecido pela Lei nº 12.608/2012, a Defesa Civil executa a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) em seu âmbito territorial. Nesta lei, estão preconizadas, em seu Art. 8º, as competências do órgão de Defesa Civil em cenários de desastre, como, por exemplo, organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre.

Cabe ressaltar que há presença permanente de pessoas e animais no vale a jusante da UHE Suíça, visto que, o município de Santa Leopoldina se encontra na ZAS. Desta forma, os planos de contingência (PLANCON) das prefeituras e defesas civis devem prever ações de preservação, resgate e salvaguarda dos animais de produção, domésticos e pessoas atingidas.

### **4.2. Mitigação de Impactos Ambientais**

Como medidas mitigadoras de impacto ambiental, considerando os aspectos ambientais, seus efeitos e impactos prováveis face ao eventual cenário emergencial envolvendo as estruturas do barramento da UHE Suíça, o empreendedor se dispõe a realizar as seguintes medidas específicas – de acordo com o cenário identificado e quando cabível:

- Manutenção e recuperação da mata ciliar e de APP;
- Recuperação das áreas degradadas;
- Controle de processos erosivos;
- Monitoramento limnológico e de qualidade da água;
- Monitoramento da ictiofauna;
- Verificação da alteração da dinâmica hídrica do rio; e
- Monitoramento das vazões.

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------


### **4.3. Abastecimento de água potável**

Cabe ao Poder Público, como medida emergencial de restabelecimento de serviços essenciais, no âmbito da PNPDEC, promover a retomada e continuidade da prestação de serviços de abastecimento de água potável à população atingida (art. 2º, V, do Decreto 10.593/20).

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) é responsável pelo abastecimento público no município de Santa Leopoldina desde 1985. O Sistema de Abastecimento de Água tem uma capacidade produtiva média de 6,5 L/s e sua rede de distribuição se estende por 14,92 km.

A partir dos dados de cadastros de outorga obtidos através da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), esse sistema se encontra fora da ZAS da UHE Suíça. A informação está disponível na plataforma online GEOIEMA, desenvolvida pela Coordenação de Geomática, Inovação Tecnológica e Informações Ambientais (CGEO) do Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA).

A **Figura 10** apresenta a localização dos pontos de captação de água localizados próximos à região da ZAS da UHE Suíça, conforme Outorga ANA/AGERH (2023). Cabe ressaltar que todos os pontos de outorga identificados dentro da macha de inundação são destinados ao despejo de esgoto sanitário.

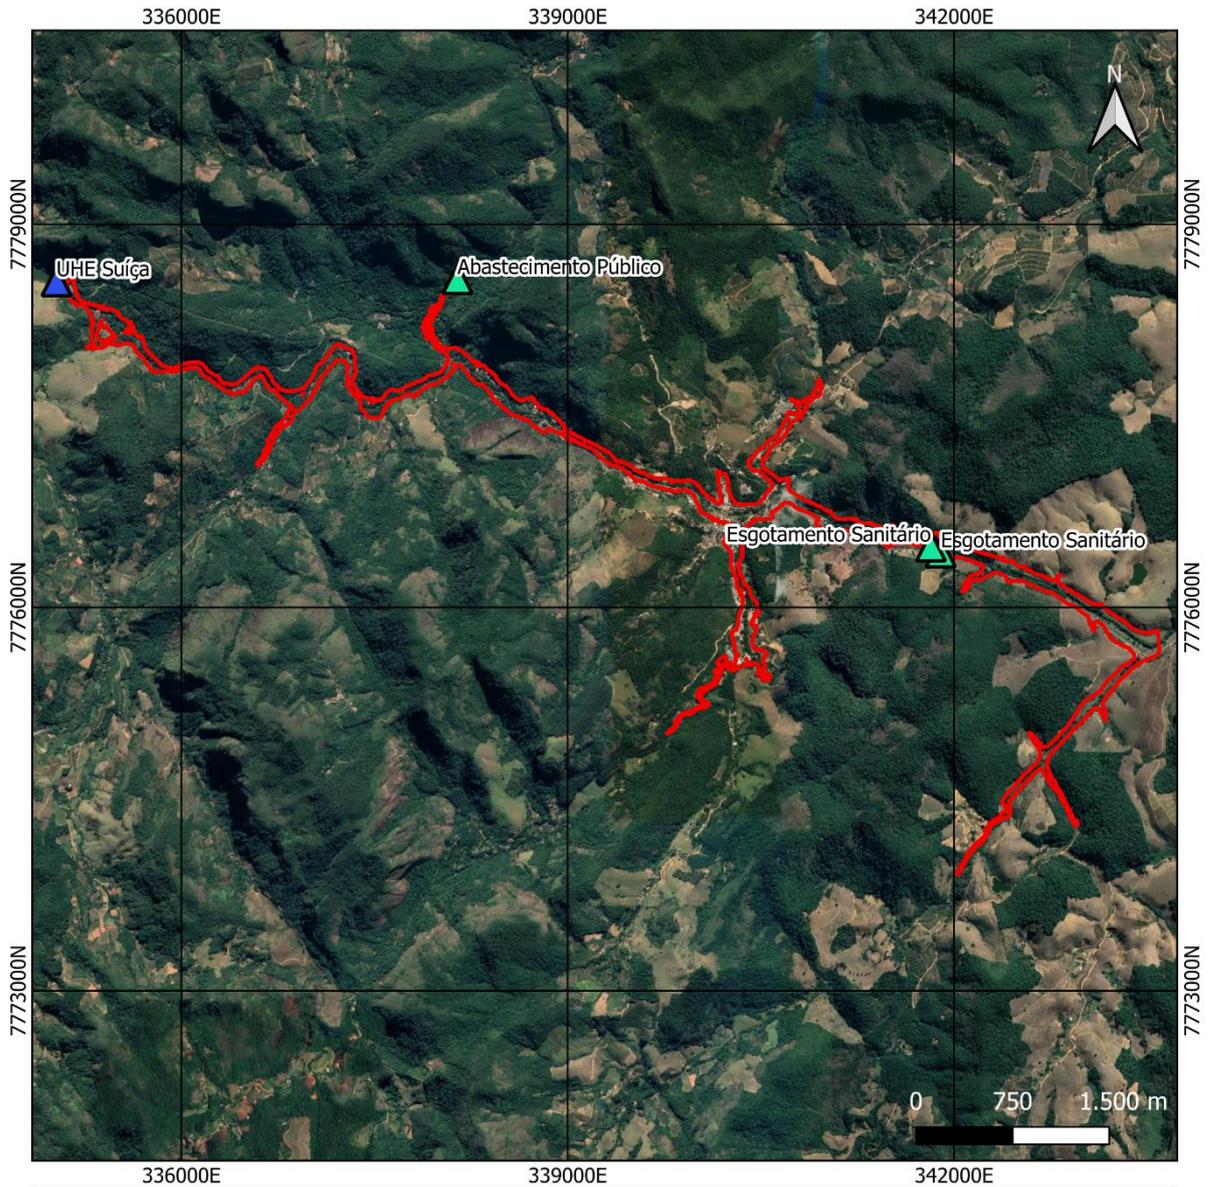

**Legenda**

**Uso de Recursos Hídricos**

-  UHE Suíça
-  Outorgado
-  ZAS UHE Suíça

<p>ELABORAÇÃO</p> 	<p>FONTES Outorga de uso de recursos hídricos (ANA/AGERH, 2023); Imagens (Google Satélite).</p>		
<p>CONTRATANTE</p> 	<p>Título: Uso dos recursos hídricos na região a jusante da UHE Suíça</p>	<p>Projeção UTM SIRGAS 2000, 24S (EPSG: 31984)</p>	<p>ESCALA 1:45000</p>

Figura 10 – Mapa de uso de recursos hídricos na região de jusante da UHE Suíça.

#### 4.4. Salvaguarda do Patrimônio Cultural

Face ao cenário emergencial envolvendo a Barragem da UHE Suíça, caso haja bens de patrimônio cultural localizados nas regiões atingidas pela mancha de inundação proveniente do hipotético rompimento da barragem, o empreendedor atuará juntamente ao poder público para salvaguardar estes bens.

Conforme o Conselho Estadual de Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), existem imóveis tombados pelo Estado e pela União no município de Santa Leopoldina, na região da ZAS da UHE Suíça.

Conforme o documento “Patrimônio Cultural do Espírito Santo”, os bens tombados pelo IPHAN se concentram na região central do município, localizada à direita do rio Santa Maria da Vitória (**Figura 11**).

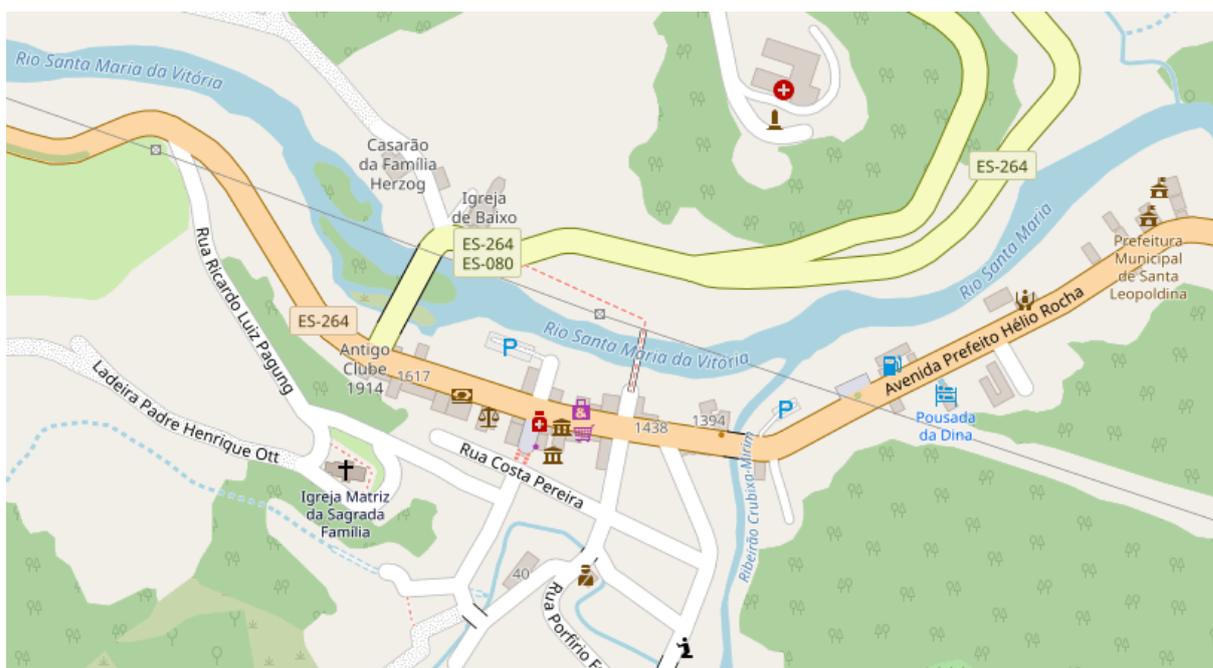


Figura 11 – Localização dos bens tombados de Santa Leopoldina (Fonte: Open Street Map, 2023).

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

## SEÇÃO VI – Procedimentos de Notificação e Alerta

### 1. Plano de Comunicação

Como o acesso a barragem da UHE Suíça é restrito, as pessoas que podem frequentar a área do barramento são a própria equipe de planta, a equipe de conservação e terceiros (consultoria de segurança de barragens e outros possíveis serviços), que geralmente estão acompanhados por técnicos da planta. Assim, quando uma situação anômala for detectada na UHE Suíça, a pessoa que fez tal constatação deve procurar imediatamente a equipe de planta local.

A equipe de planta então deve fazer uma avaliação prévia da situação e entrar em contato com a Coordenação do PAE, por meio do operador do **Centro Operacional (COS)**, o **Coordenador Regional da Manutenção** e o **time de Segurança de Barragens**, por um dos métodos:

- Teams;
- Telefone COS: **(48) 3877-7117 / (48) 3877-7154 / (48) 9 9126-4365**;
- Telefone Coordenador Regional:
  - Gustavo Matosinhos – **(27) 9 9879-3949**;
- Telefone time Segurança de Barragens:
  - Escritório – **(48) 3877-2514**;
  - Marcela Jeiss – **(41) 9 9131-1006**;
  - Arthur Andreetta – **(48) 9 9148-7143**.

Ao receber as informações referentes a anomalia, a pessoa que recebeu o comunicado deve instaurar o grupo de comunicação da equipe técnica da Coordenação do PAE para avaliarem a situação em conjunto, e identificarem qual o nível de segurança da anomalia encontrada.

Após conhecimento pleno e avaliação da anomalia pela **Coordenação do PAE**, de acordo com sua situação, deve seguir o processo de comunicação de acordo com o nível em questão.

Os contatos com as entidades externas: Órgãos de Proteção e Defesa Civil e empreendimentos relacionados (montante e jusante), caso necessário, devem ser

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

realizados via grupo de aplicativos de mensagens instantâneas, por telefone e via e-mail. Já as prefeituras devem ser comunicadas formalmente através de cartas oficiais via e-mail e por telefone, para situação de emergência.


Os comunicados internos seguem via teams, e-mail, grupo de aplicativos de mensagens instantâneas e via telefone, se necessário.

Confirmada a situação de emergência, deve-se proceder conforme o Fluxograma de Acionamento disposto na **Figura 12**, cujos contatos externos estão detalhados na **Figura 13**, conforme estabelecido neste Plano de Comunicação e a evacuação no vale a jusante deve ser iniciada de imediato, de acordo com os procedimentos programados:

- 1. Notificar todos os trabalhadores no empreendimento sobre a possibilidade de rompimento e alertar para uma evacuação;**
- 2. Contatar barragens a jusante;**
- 3. Providenciar o acionamento do sistema de alerta previsto no PAE;**
- 4. Notificar as autoridades locais (Defesa Civil, Prefeitura, Polícia, Corpo de Bombeiros e Órgão Ambiental);**
- 5. Notificar a ANEEL e demais Órgãos Regulamentadores, seguindo os procedimentos recomendados.**

O Quadro 6 e o Quadro 7 apresentam os números de telefone dos envolvidos no Plano de Comunicação, com a indicação do enquadramento destes em cada nível de segurança.

Encerrada a situação de emergência, o Comandante do Incidente do Comitê de Crise deverá preencher o **Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência (Apêndice 9 – Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência)** e enviá-lo às entidades envolvidas no fluxograma de notificação.

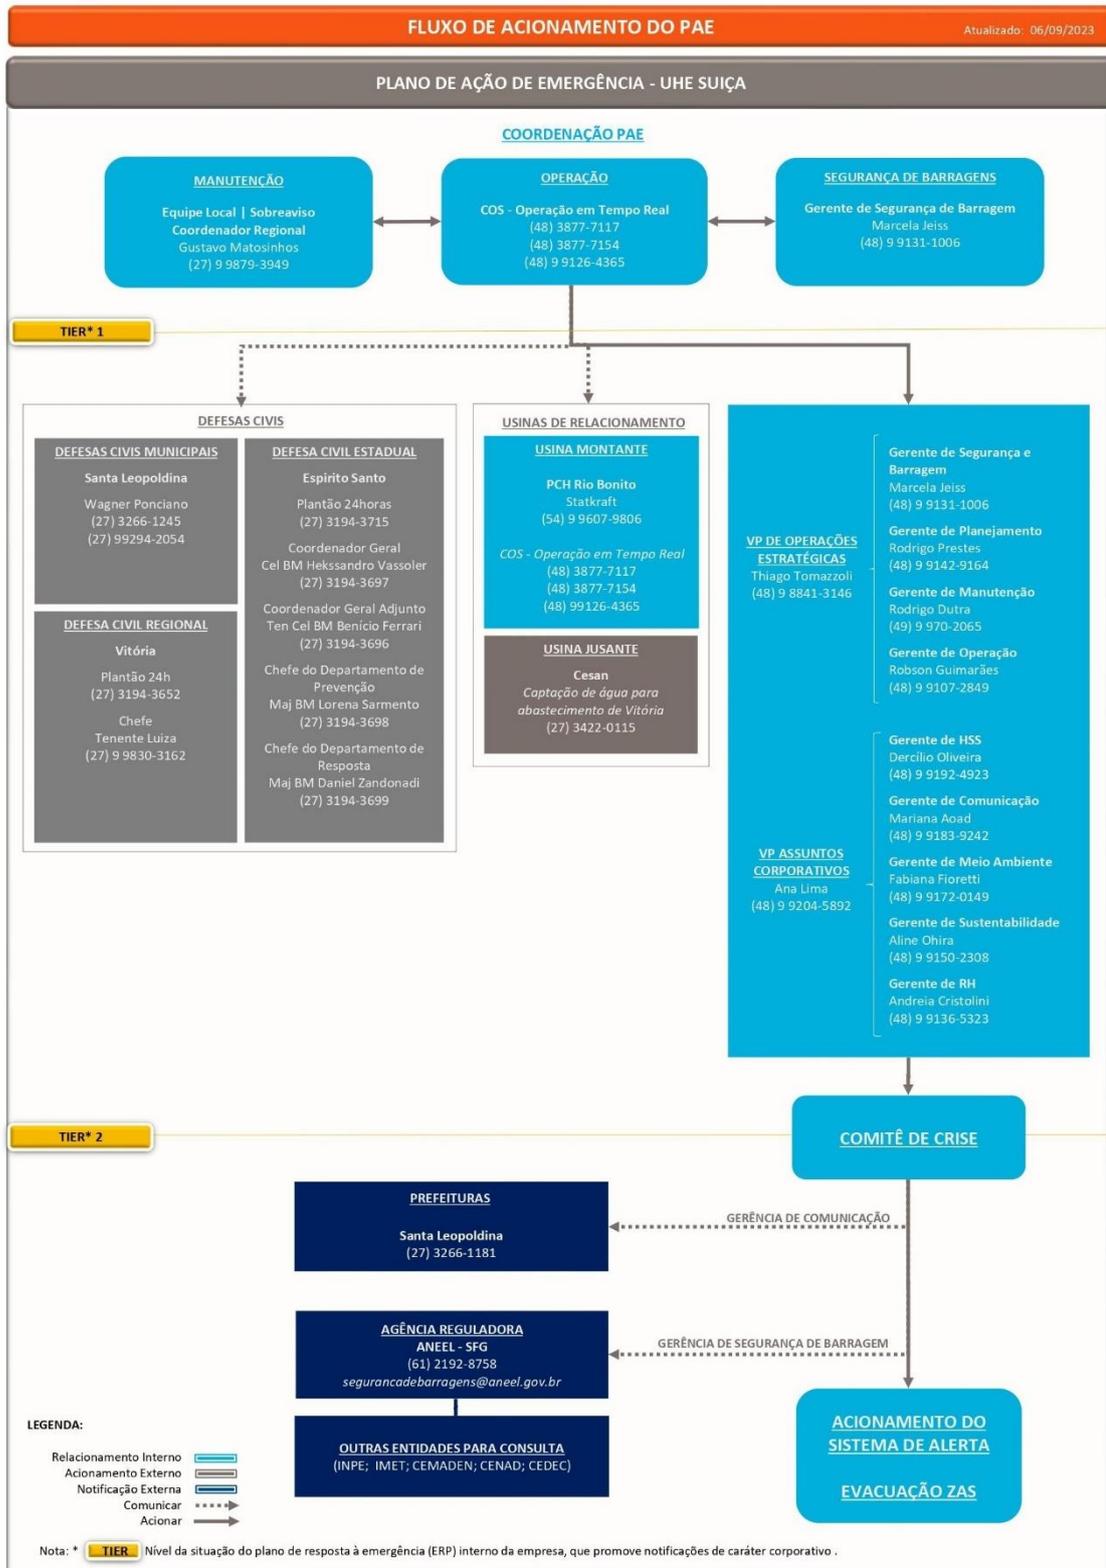

**LEGENDA:**

Relacionamento Interno →

Acionamento Externo →

Notificação Externa →

Comunicar →

Acionar →

Figura 12 – Fluxograma de acionamento do PAE, 2023.

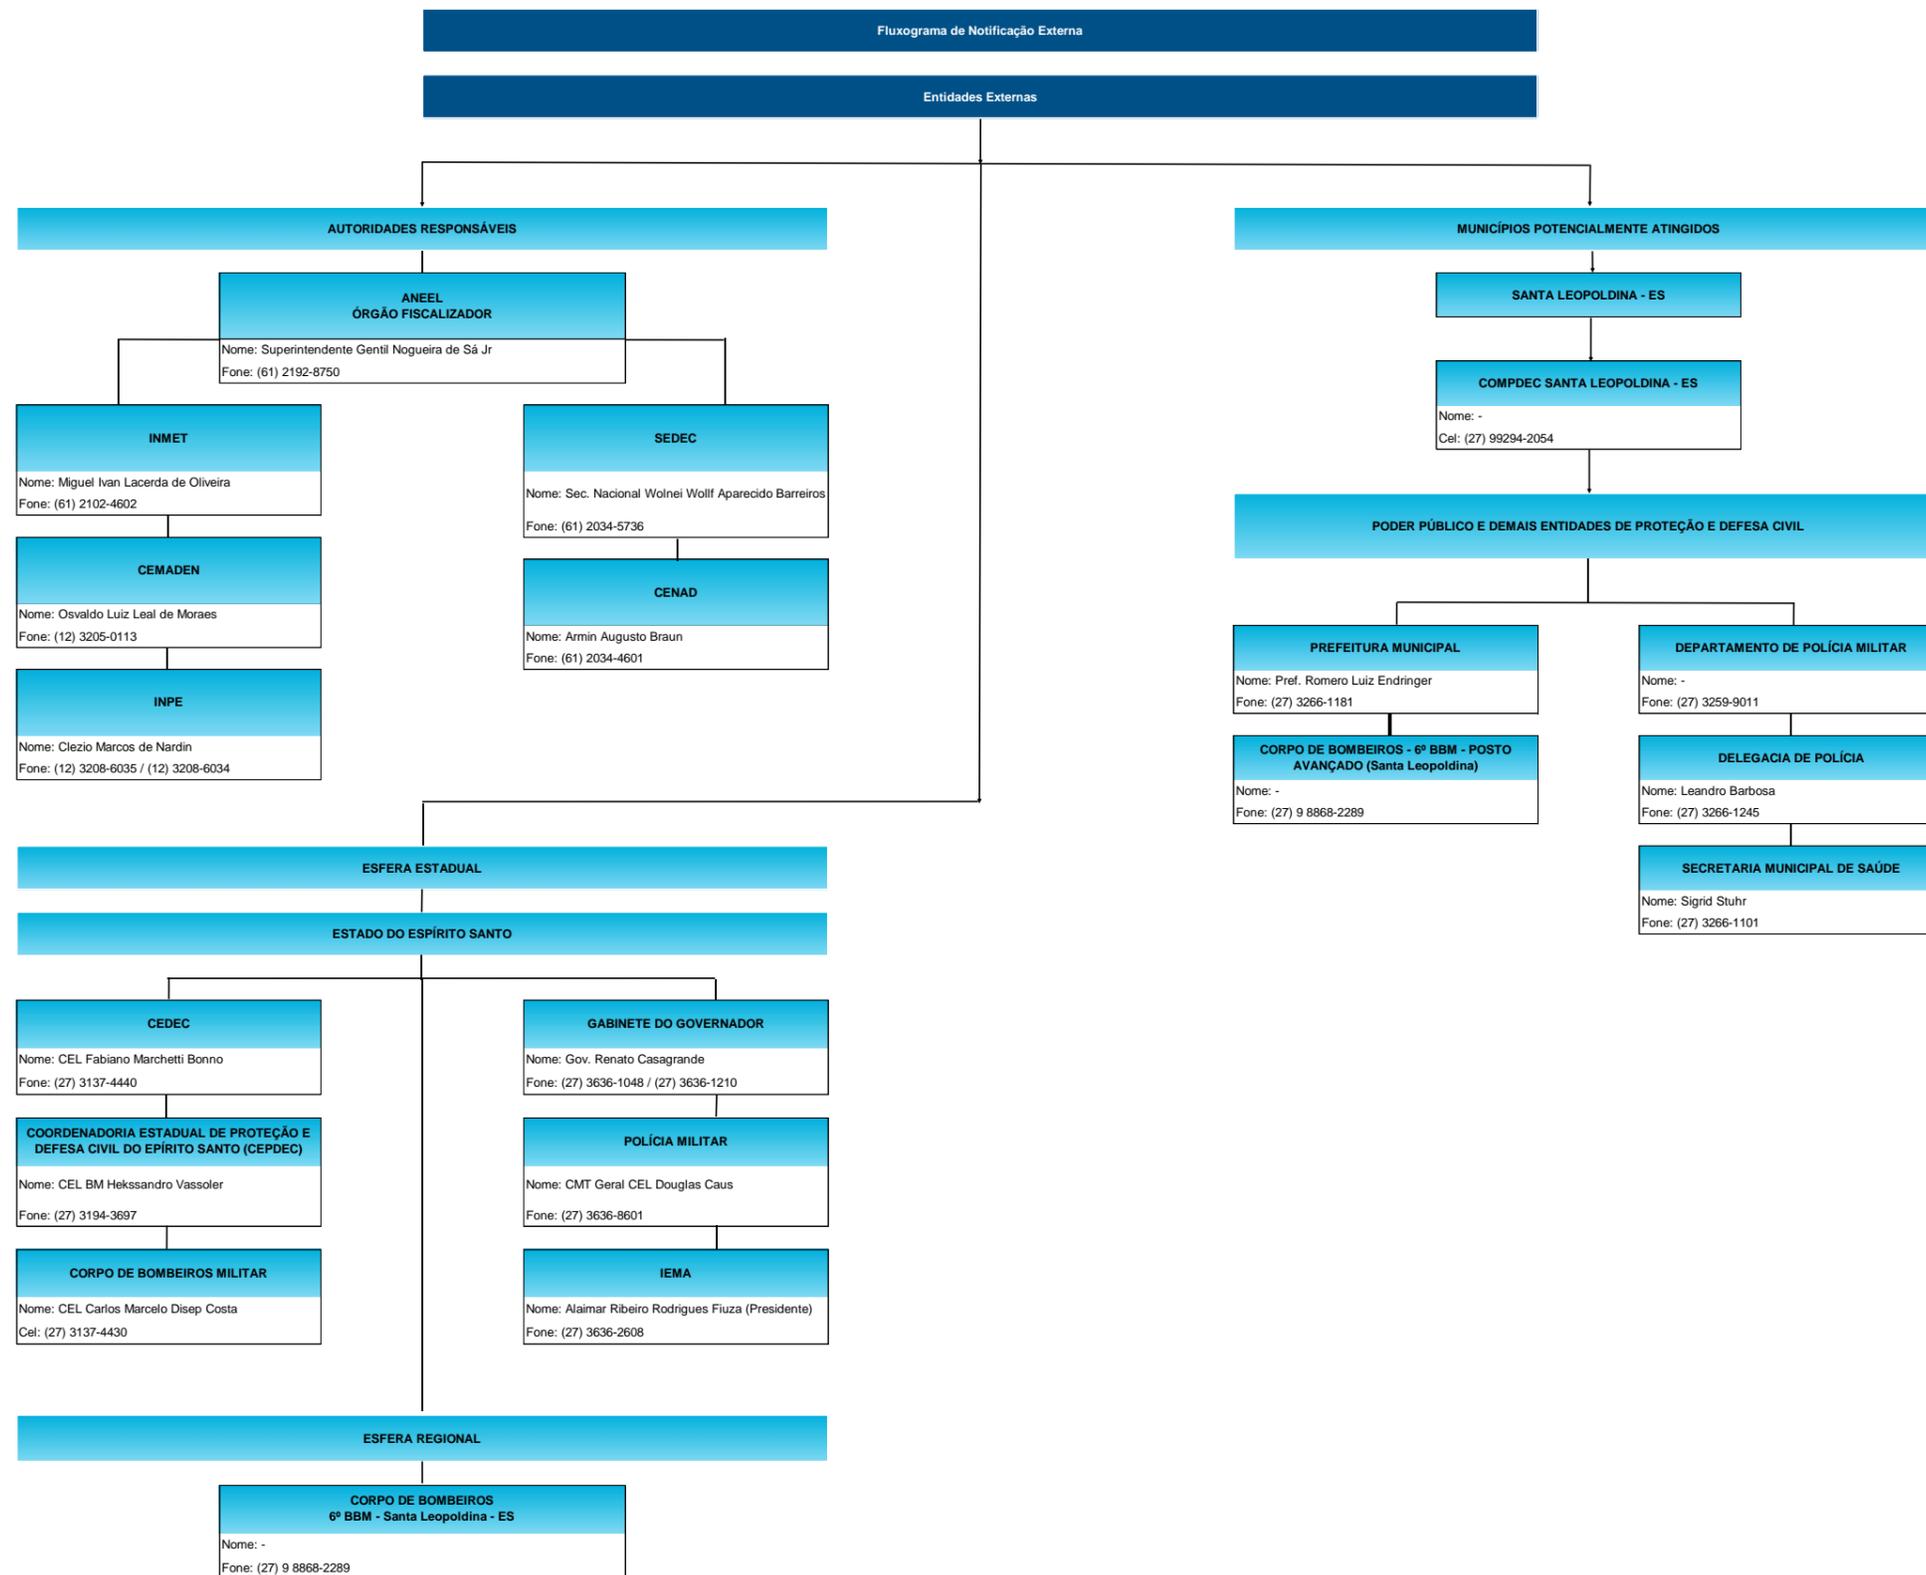


Figura 13 – Fluxograma de notificação do PAE, 2023.

## 2. CONTATOS EMERGENCIAIS E FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO

**Quadro 6 - Lista de Notificação Interna**

LISTA DE NOTIFICAÇÃO INTERNA – UHE SUÍÇA		
CARGO	NOME	TELEFONE TRABALHO/ CELULAR/E-MAIL
COS	-	(49) 99126-4365 (48) 3877-7154 (48)3877-7117
Gerente Segurança de Barragens	Marcela Jeiss	(48) 9 9131-1006 <a href="mailto:marcela.jeiss@statkraft.com">marcela.jeiss@statkraft.com</a>
Gerente Operação	Robson Guimarães da Silva	(48) 9 9107-2849 <a href="mailto:robson.guimaraes@statkraft.com">robson.guimaraes@statkraft.com</a>
Gerente Manutenção	Rodrigo Dutra	(54) 9 9970-2065 <a href="mailto:rodrigo.dutra@statkraft.com">rodrigo.dutra@statkraft.com</a>
Coordenador Regional	Gustavo Matosinhos	(27) 9 9879-3949 <a href="mailto:gustavo.matosinhos@statkraft.com">gustavo.matosinhos@statkraft.com</a>
Eng. Manutenção	Marcel Giannotti	(16) 9 9741-2683 <a href="mailto:marcel.giannotti@statkraft.com">marcel.giannotti@statkraft.com</a>
Eng. Manutenção	Felipe Augusto Cima	(22) 9 8179-1838 <a href="mailto:felipeaugusto.cima@statkraft.com">felipeaugusto.cima@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	Júlio Santos	(49) 9 8844-2853 <a href="mailto:julio.santos@statkraft.com">julio.santos@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	Paulo Henrique Andrade	(27) 9 9516-4234 <a href="mailto:paulohenrique.andrade@statkraft.com">paulohenrique.andrade@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	Eneias Dias	(67) 9 8434-4323 <a href="mailto:eneias.dias@statkraft.com">eneias.dias@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	Marcos Netto	(27) 9 9890-6095 <a href="mailto:marcos.netto@statkraft.com">marcos.netto@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	Cristiano Rangel	(28) 9 9902-2762 <a href="mailto:cristiano.rangel@statkraft.com">cristiano.rangel@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	Matheus Rodrigues	(65) 9 9961-7770 <a href="mailto:matheus.rodrigues@statkraft.com">matheus.rodrigues@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	João Carlos Vidigal	(28) 9 9994-2314 <a href="mailto:joaocarlos.vidigal@statkraft.com">joaocarlos.vidigal@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	Devandro Camargo	(27) 9 9801-9647 <a href="mailto:devandro.camargo@statkraft.com">devandro.camargo@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	Leandro Conceição	(27) 9 9999-1866 <a href="mailto:leandro.conceicao@statkraft.com">leandro.conceicao@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	Ubirajara Paixão	<a href="mailto:ubirajara.paixao@statkraft.com">ubirajara.paixao@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	Josetel Ratunde	(28) 9 9950-9471 <a href="mailto:josetel.ratunde@statkraft.com">josetel.ratunde@statkraft.com</a>
Técnico Manutenção	Celio Santos	(27) 9 9801-9632 <a href="mailto:celio.santos@statkraft.com">celio.santos@statkraft.com</a>

<b>Técnico Manutenção</b>	Ronaldo Arantes	(22) 9 9901-4177 <a href="mailto:ronaldo.arantes@statkraft.com">ronaldo.arantes@statkraft.com</a>
<b>Técnico Manutenção</b>	Victor Carvalho	<a href="mailto:victor.carvalho@statkraft.com">victor.carvalho@statkraft.com</a>
<b>Técnico Manutenção</b>	Marcelo Moraes	<a href="mailto:marcelo.moraes@statkraft.com">marcelo.moraes@statkraft.com</a>
<b>VP Operações Estratégicas</b>	Thiago Tomazzoli	(48) 9 8841-3146 <a href="mailto:thiago.tomazzoli@statkraft.com">thiago.tomazzoli@statkraft.com</a>

<b>GESTÃO O&amp;M</b>			
<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefone</b>
Thiago Tomazzoli	VP Operações Estratégicas	<a href="mailto:thiago.tomazzoli@statkraft.com">thiago.tomazzoli@statkraft.com</a>	(48) 9 8841-3146
Ewerton Carneiro	Diretor de Ativos	<a href="mailto:ewerton.carneiro@statkraft.com">ewerton.carneiro@statkraft.com</a>	(48) 9 9183-0302
Alexandre Murakami	Diretor O&M	<a href="mailto:alexandre.murakami@statkraft.com">alexandre.murakami@statkraft.com</a>	(48) 9 9152-3416
Rodrigo Dutra	Gerente Manutenção Hidro	<a href="mailto:rodrigo.dutra@statkraft.com">rodrigo.dutra@statkraft.com</a>	(54) 9 9970-2065
Glauber Wandscheer	Coordenador Regional Sul	<a href="mailto:glauber.wandscheer@statkraft.com">glauber.wandscheer@statkraft.com</a>	(54) 9 9607-9806
Gustavo Matosinhos	Coordenador Regional SE	<a href="mailto:gustavo.matosinhos@statkraft.com">gustavo.matosinhos@statkraft.com</a>	(27) 9 9879-3949
Elton Alves de Alvarenga	Supervisor SE	<a href="mailto:elton.alvarenga@statkraft.com">elton.alvarenga@statkraft.com</a>	(28) 9 9944-1064
Alexandre Shyu	Gerente Engenharia	<a href="mailto:alexandre.shyu@statkraft.com">alexandre.shyu@statkraft.com</a>	(48) 9 9153-9719
Douglas Pichetti	Especialista em Engenharia Civil	<a href="mailto:douglas.pichetti@statkraft.com">douglas.pichetti@statkraft.com</a>	(48) 9 9952-1720
Lucas Freitas	Gerente PMO	<a href="mailto:lucas.freitas@statkraft.com">lucas.freitas@statkraft.com</a>	(28) 9 9991-3411
Charles Ribeiro	Engenheiro de PMO	<a href="mailto:charles.ribeiro@statkraft.com">charles.ribeiro@statkraft.com</a>	(48) 9 8466-9526
Robson Guimarães	Gerente de Operação	<a href="mailto:robson.guimaraes@statkraft.com">robson.guimaraes@statkraft.com</a>	(48) 9 9107-2849
Bruno Botelho	Especialista COS	<a href="mailto:bruno.botelho@statkraft.com">bruno.botelho@statkraft.com</a>	(48) 9 9992-2798
Lucas Nunes	Analista COS	<a href="mailto:lucas.nunes@statkraft.com">lucas.nunes@statkraft.com</a>	(48) 9 9134-2457
Dercilio Oliveira	Gerente HSS	<a href="mailto:dercilio.oliveira@statkraft.com">dercilio.oliveira@statkraft.com</a>	(48) 9 9190-3475
Rodrigo Prestes	Gerente de Planejamento	<a href="mailto:rodrigo.prestes@statkraft.com">rodrigo.prestes@statkraft.com</a>	(48) 99179-3060
Adriana Pereira	Especialista Planejamento O&M	<a href="mailto:adriana.pereira@statkraft.com">adriana.pereira@statkraft.com</a>	(48) 9 8456-2505
Lucas Heckler	Especialista Planejamento & Manutenção	<a href="mailto:lucas.heckler@statkraft.com">lucas.heckler@statkraft.com</a>	(48) 9 9947-1710
Marcela Jeiss	Gerente Segurança de Barragem	<a href="mailto:marcela.jeiss@statkraft.com">marcela.jeiss@statkraft.com</a>	(48) 9 9131-1006
Arthur Andreetta	Engenheiro de Segurança de Barragens	<a href="mailto:arthur.andreetta@statkraft.com">arthur.andreetta@statkraft.com</a>	(48) 9 9148-7143

SVP			
Nome	Função	E-mail	Telefone
Fernando De Lapuerta	SVP Country Manager	<a href="mailto:fernando.delapuerta@statkraft.com">fernando.delapuerta@statkraft.com</a>	(48) 9 9160-9434
Aline Serafini	Secretária	<a href="mailto:aline.serafini@statkraft.com">aline.serafini@statkraft.com</a>	(48) 9 9169-6098

SUPORTE			
Nome	Função	E-mail	Telefone
Ana Lima	VP Business Support	<a href="mailto:ana.lima@statkraft.com">ana.lima@statkraft.com</a>	(48) 9 9204-5892
Mariana Aoad	Gerente de Comunicação	<a href="mailto:mariana.aoad@statkraft.com">mariana.aoad@statkraft.com</a>	(48) 9 9183-9242
Aline Ohira	Gerente de Sustentabilidade	<a href="mailto:aline.ohira@statkraft.com">aline.ohira@statkraft.com</a>	(48) 9 9150-2308
Joana Bischoff	Analista de Sustentabilidade	<a href="mailto:joana.bischoff@statkraft.com">joana.bischoff@statkraft.com</a>	(48) 9 9124-5932
Fabiana Fioretti	Gerente de Meio Ambiente	<a href="mailto:fabiana.firetti@statkraft.com">fabiana.firetti@statkraft.com</a>	(48) 9 9172-0149
Isabela Destefani	Analista de Meio Ambiente	<a href="mailto:isabela.destefani@statkraft.com">isabela.destefani@statkraft.com</a>	(27) 9 9952-7721
Lucas Luz	Analista de Meio Ambiente	<a href="mailto:lucas.luz@statkraft.com">lucas.luz@statkraft.com</a>	(48) 9 9141-2046
Andreia Cristofolini	Gerente de RH	<a href="mailto:andreia.cristofolini@statkraft.com">andreia.cristofolini@statkraft.com</a>	(48) 9 9136-5323
Andrei Almeida	Especialista Business Partner RH	<a href="mailto:andrei.almeida@statkraft.com">andrei.almeida@statkraft.com</a>	(48) 9 8835-7764
Eraldo Almeida	Gerente de HSSE	<a href="mailto:eraldo.almeida@statkraft.com">eraldo.almeida@statkraft.com</a>	(48) 9 9192-4923
Leticia Schott	Analista de HSSE	<a href="mailto:leticia.schott@statkraft.com">leticia.schott@statkraft.com</a>	(48) 9 8864-1923

REGIONAL SUL				
Município	Nome	Função	E-mail	Telefone
Nonoai	Glauber Wandscheer	Coordenador Regional Sul	<a href="mailto:glauber.wandscheer@statkraft.com">glauber.wandscheer@statkraft.com</a>	(54) 9 9607-9806
Barracão	Sidnei Stankiewicz	Eng. Manutenção Sr.	<a href="mailto:sidnei.stankiewicz@statkraft.com">sidnei.stankiewicz@statkraft.com</a>	(49) 9 9802-4609
Faxinal dos Guedes	Marlon Bragagnolo	Técnico HSSE	<a href="mailto:marlon.bragagnolo@statkraft.com">marlon.bragagnolo@statkraft.com</a>	(49) 9 9821-0086
Barracão	Júlio Santos	Técnico Manutenção Sr.	<a href="mailto:julio.santos@statkraft.com">julio.santos@statkraft.com</a>	(49) 9 8844-2853
Barracão	Evertom Santos	Técnico Manutenção	<a href="mailto:evertom.santos@statkraft.com">evertom.santos@statkraft.com</a>	(54) 9 9606-9726
Faxinal dos Guedes	Marcelo Arruda	Técnico Manutenção	<a href="mailto:marcelo.arruda@statkraft.com">marcelo.arruda@statkraft.com</a>	
Faxinal dos Guedes	Cassio Zardinello	Técnico Manutenção	<a href="mailto:cassio.zardinello@statkraft.com">cassio.zardinello@statkraft.com</a>	
Nonoai	Tailor Arsego	Técnico Manutenção	<a href="mailto:tailor.arsego@statkraft.com">tailor.arsego@statkraft.com</a>	

REGIONAL SUL				
Município	Nome	Função	E-mail	Telefone
Nonoai	Alex Barazetti	Técnico Manutenção	alex.barazetti@statkraft.com	(54) 9 9910-2262
Nonoai	Diego Bieseck	Técnico Manutenção	diego.bieseck@statkraft.com	
Nonoai	Douglas Maffi	Técnico Manutenção	douglas.maffi@statkraft.com	
Nonoai	Emerson Stievens de Arruda	Externo - Serviços Gerais	emerson.stievensdearruda@statkraft.com	(54) 9 9660-8744
Nonoai	Daniel Oliveira Pereira	Externo - Serviços Gerais	daniel.oliveirapereira@statkraft.com	(54) 9 9606-9142
Nonoai	Ederson Matte	Externo - Serviços Gerais	ederson.matte@statkraft.com	(49) 9 9924-2568
Nonoai	Exequiel Lima	Externo - Serviços Gerais	ezequiel.lima@statkraft.com	(54) 9 9680-7349
Nonoai	Odacir José Schio	Externo - Serviços Gerais	odacir.joseschio@statkraft.com	(49) 9 9175-5751

**Quadro 7 - Lista de Notificação Externa**

LISTA DE NOTIFICAÇÃO EXTERNA – ENTIDADES		
ENTIDADE/MUNICÍPIO	NOME	TELEFONE TRABALHO/CELULAR/ E-MAIL
<b>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina - ES</b>	Pref. Romero Luiz Endringer	(27) 3266-1181 <a href="mailto:gabinete@santaleopoldina.es.gov.br">gabinete@santaleopoldina.es.gov.br</a> <a href="mailto:gabinetesantaleopoldina@gmail.com">gabinetesantaleopoldina@gmail.com</a>
<b>Coordenadoria Municipal de proteção e Defesa Civil (COMPDEC) - Santa Leopoldina - ES</b>	-	(27) 9 9294-2054
<b>Defesa Civil de Santa Leopoldina</b>	-	(27) 3266-1115 (27) 9 9721-6341 <a href="mailto:defesacivil@santaleopoldina.es.gov.br">defesacivil@santaleopoldina.es.gov.br</a>
<b>Polícia Militar Santa Leopoldina - ES</b>	-	190
<b>Delegacia de Polícia Civil de Santa Leopoldina - ES</b>	Leandro Barbosa	(27) 3266-1245
<b>Corpo de Bombeiros Santa Leopoldina - ES</b>	-	193
<b>Corpo de Bombeiros - 6º BBM - Posto Avançado - Santa Leopoldina</b>	-	(27) 9 8868-2289
<b>SAMU Santa Leopoldina - ES</b>	-	192
<b>Defesa Civil Santa Leopoldina - ES</b>	-	199

**LISTA DE NOTIFICAÇÃO EXTERNA – ENTIDADES**

ENTIDADE/MUNICÍPIO	NOME	TELEFONE TRABALHO/CELULAR/ E-MAIL
<b>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá - ES</b>	Pref. Hilário Roepke	(27) 3263-4812 (27) 3263-4800 <a href="mailto:gabinete@pmsmj.es.gov.br">gabinete@pmsmj.es.gov.br</a>
<b>Coordenação Municipal da Defesa Civil de Santa Maria de Jetibá - ES</b>	-	(27) 3263-1878 (27) 9 9771-2022 <a href="mailto:defesacivil@pmsmj.es.gov.br">defesacivil@pmsmj.es.gov.br</a>
<b>CEMADEN</b>	Diretor Oswaldo Luiz Leal de Moraes	(12) 3205-0200 (12) 3205-0201
	Assessora de Comunicação Maria Rosário Orquiza	(12) 3205-0215 (12) 3205-0115 <a href="mailto:assessoriaimprensa@cemaden.gov.br">assessoriaimprensa@cemaden.gov.br</a> <a href="mailto:contato@cemaden.gov.br">contato@cemaden.gov.br</a>
<b>ANEEL</b>	Superintendente Gentil Nogueira de Sá Júnior	(61) 2192-8750 <a href="mailto:gentilsa@aneel.gov.br">gentilsa@aneel.gov.br</a>
<b>INPE</b>	Clezio Marcos De Nardin	(12) 3208-6035 <a href="mailto:diretor@inpe.br">diretor@inpe.br</a>
<b>INMET</b>	Miguel Ivan Lacerda de Oliveira	(61) 2102-4602 <a href="mailto:diretor.inmet@inmet.gov.br">diretor.inmet@inmet.gov.br</a>
	Centro de Previsão do Tempo - Distritos de Meteorologia	(61) 2102-4700

**LISTA DE NOTIFICAÇÃO EXTERNA DA USINA**

LOCAL	NOME	TELEFONE
<b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)</b>	Superintendente Gentil Nogueira de Sá Júnior	(61) 2192-8750
	Adjunto Rodrigo Cesar Neves Mendonça	(61) 2192-8536
<b>Barragem de jusante</b>	PCH Santa Leopoldina – EDP Energias do Brasil	(11) 2185-5000
<b>Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)</b>	Diretor Miguel Ivan Lacerda de Oliveira	(61) 2102-4602
	Coordenadora Helenir Trindade de Oliveira	(61) 2102-4614
<b>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</b>	Diretor Clezio Marcos de Nardin	(12) 3208-6035
	Coordenador Oswaldo Duarte Miranda	(12) 3208-6049
<b>Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)</b>	Diretor Oswaldo Luiz Leal de Moraes	(12) 3205-0113
	Coordenador Rodolfo Modrigais Strauss Nunes	(12) 3205-0111

LISTA DE NOTIFICAÇÃO EXTERNA DA USINA		
LOCAL	NOME	TELEFONE
<b>Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD)</b>	Diretor Armin Braun	(61) 2034-4601 <a href="mailto:armin.braun@mdr.gov.br">armin.braun@mdr.gov.br</a> <a href="mailto:cenad@mdr.gov.br">cenad@mdr.gov.br</a>
	Coordenadora Júnia Cristina Ribeiro	(61) 2034-4661 <a href="mailto:junia.ribeiro@mdr.gov.br">junia.ribeiro@mdr.gov.br</a>
<b>Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC)</b>	Plantão 24h (CENAD)	(61) 2034-4600 0800-644-0199
	Secretário Nacional Wolnei Wolff Aparecido Barreiros	(61) 2034-5736 <a href="mailto:wolnei.wolff@mdr.gov.br">wolnei.wolff@mdr.gov.br</a>
	Chefe de Gabinete Wesley de Almeida Felinto	(61) 2034-5513 <a href="mailto:wesley.felinto@mdr.gov.br">wesley.felinto@mdr.gov.br</a>
<b>Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (CEPDEC)</b>	CEL BM Hekssandro Vassoler (Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil)	(27) 3194-3697 <a href="mailto:defesacivil@bombeiros.es.gov.br">defesacivil@bombeiros.es.gov.br</a>
	TEN CEL BM Benício Ferrari Junior (Coordenador Estadual Adjunto de Proteção e Defesa Civil)	(27) 3194-3696
<b>Coordenação Estadual de Defesa Civil (CEDEC)</b>	CEL Fabiano Marchetti Bonno	(27) 3137-4440 (27) 3137-4441 <a href="mailto:defesacivil@cb.es.gov.br">defesacivil@cb.es.gov.br</a>
<b>Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo</b>	CEL Carlos Marcelo Disep Costa	(27) 3137-4430 <a href="mailto:ajudancia@cb.es.gov.br">ajudancia@cb.es.gov.br</a> <a href="mailto:edimilton.aguiar@bombeiros.es.gov.br">edimilton.aguiar@bombeiros.es.gov.br</a>
<b>Polícia Militar do Estado do Espírito Santo</b>	CMT Geral CEL Douglas Caus	(27) 3636-8601 <a href="mailto:cmt.geral@pm.es.gov.br">cmt.geral@pm.es.gov.br</a>
<b>Governador do Espírito Santo</b>	Gov. Renato Casagrande	(27) 3636-1048 (27) 3636-1210
<b>Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA)</b>	Diretoria Presidente Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza	(27) 3636-2608 <a href="mailto:gabinete@iema.es.gov.br">gabinete@iema.es.gov.br</a>
<b>Defesa Civil de Santa Leopoldina</b>	-	(27) 3266-1115 (27) 9 9721-6341 <a href="mailto:defesacivil@santaleopoldina.es.gov.br">defesacivil@santaleopoldina.es.gov.br</a>
<b>Coordenação Municipal da Defesa Civil de Santa Maria de Jetibá – ES</b>	-	(27) 3263-1878 (27) 9 9771-2022 <a href="mailto:defesacivil@psmsmj.es.gov.br">defesacivil@psmsmj.es.gov.br</a>
<b>Santa Leopoldina - ES</b>		
<b>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina - ES</b>	Pref. Romero Luiz Endringer	(27) 3266-1181 <a href="mailto:gabinete@santaleopoldina.es.gov.br">gabinete@santaleopoldina.es.gov.br</a> <a href="mailto:gabinetesantaleopoldina@gmail.com">gabinetesantaleopoldina@gmail.com</a>
<b>Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil de Santa Leopoldina - ES</b>	Wagner Ponciano Correa	(27) 3266-1181 - Ramal 2051 <a href="mailto:defesacivil.santaleopoldina@gmail.com.br">defesacivil.santaleopoldina@gmail.com.br</a>

**LISTA DE NOTIFICAÇÃO EXTERNA DA USINA**

<b>LOCAL</b>	<b>NOME</b>	<b>TELEFONE</b>
<b>Coordenadoria Municipal de proteção e Defesa Civil (COMPDEC) - Santa Leopoldina - ES</b>	-	(27) 9 9294-2054
<b>Polícia Militar Santa Leopoldina - ES</b>	-	190
<b>Delegacia de Polícia Civil de Santa Leopoldina - ES</b>	Leandro Barbosa	(27) 3266-1245
<b>Corpo de Bombeiros Santa Leopoldina - ES</b>	-	193
<b>Corpo de Bombeiros - 6º BBM – Posto Avançado de Santa Leopoldina</b>	-	(27) 9 8868-2289
<b>SAMU Santa Leopoldina - ES</b>	-	192
<b>Defesa Civil Santa Leopoldina - ES</b>	-	199
<b>Secretária Municipal de Saúde</b>	Sigrid Stuhr	(27) 3266-1101 <a href="mailto:saude@santaleopoldina.es.gov.br">saude@santaleopoldina.es.gov.br</a>
<b>Posto de Saúde de Santa Leopoldina</b>	Sigrid Stuhr	(27) 3266-1065 (27) 9 9994-2939

## SEÇÃO VII – Divulgação, Treinamento e Atualização do PAE

### 1. Programa de Treinamento e Divulgação

Para que as ações de resposta previstas no Plano de Ação de Emergência atinjam os resultados esperados nas situações de emergência, o plano deve ser divulgado internamente na UHE Suíça, além de ser integrado com outras instituições que poderão atuar conjuntamente na resposta aos acidentes.

Ainda, visando minimizar e controlar os danos potencialmente causados numa eventual situação de ruptura de barragem, especialmente no que tange à preservação da vida, são necessários treinamentos e exercícios simulados, como forma de treinamento para resposta à cenários emergenciais. Desta forma, é possível avaliar as ações de resposta propostas no PAE a nível interno e externo ao empreendimento. Para tanto, é fundamental que o PAE preveja a periodicidade para a realização dos simulados, com intervalo de no máximo 3 anos.

Conforme o Estudo de Rompimento da UHE Suíça, além da casa de força do empreendimento, o município de Santa Leopoldina também está compreendido na região da Zona de Autossalvamento. Dessa forma, existe população a ser treinada, além do treinamento interno dos colaboradores da barragem.

#### 1.1. Treinamento Interno

O objetivo de um exercício de nível interno é testar o sistema de resposta no nível da barragem e avaliar a eficácia dos procedimentos de resposta definidos no PAE. Este exercício serve para verificação e correção da capacidade operacional de resposta e coordenação de ações de acordo com o estabelecido nos planos, nomeadamente, as comunicações e a identificação de competências e de capacidade de mobilização. Assim, é imprescindível a participação dos colaboradores do empreendimento, inclusive a Coordenação do PAE.

Além disso, o treinamento busca testar a resposta a nível interno, ou seja, avalia-se o conhecimento da equipe operacional relativamente ao PAE, a eficácia dos procedimentos internos, o fluxograma de acionamento, a comunicação e cooperação internas, as atribuições da Coordenação do PAE, do Comitê de Crise e seu Comandante do Incidente e o acionamento do sistema de alerta.

## 1.2. Programação dos Simulados

O **Quadro 8** apresenta o resumo do conteúdo programático para a realização dos Simulados Internos. Ressalta-se que os assuntos e cargas horárias são ajustáveis de acordo com o objetivo e particularidades do empreendimento. No **Apêndice 10** – Registro dos Treinamentos e Simulados é apresentado o quadro de **Registro dos Treinamentos e Simulados** desenvolvidos, bem como a descrição do caráter da atividade e descrição.

**Quadro 8 – Conteúdo dos treinamentos internos**

TREINAMENTO INTERNO	
<b>Participantes</b>	Defesas Cíveis, Empreendedor, Coordenação do PAE, Equipe de Planta.
<b>Conteúdo programático</b>	<b>Inspeção do Local de Realização do Simulado</b>
	<b>Reunião de Alinhamento com entidades e demais participantes</b>
	<b>Exercício Simulado com evacuação dos participantes</b>
	<b>Encerramento e análise dos resultados do treinamento</b>

Ainda, no **Apêndice 11** – Registro de Reuniões está o quadro de **Registro de Reuniões**, que contempla o tipo de atividade, participantes e data de realização de todas as reuniões realizadas referentes ao documento PAE.

## SEÇÃO VIII – Síntese do Estudo de Inundação e Respective Mapas

O estudo de modelagem hidráulica da UHE Suíça foi realizado com o auxílio de ferramentas de geoprocessamento, onde foram gerados os mapas de inundação associados à cartografia da região. Os mapas indicam, em uma forma simples e em escala adequada, os locais importantes situados nas zonas de inundação.

Segundo ANEEL (2021), o pior cenário de ruptura da barragem deve considerar o maior impacto entre a área atingida pela inundação incremental de rompimento em cenário de cheia natural histórica, considerada para o presente estudo como a vazão decamilenar, equivalente à vazão de projeto das estruturas do vertedouro, e a área atingida por inundação proveniente de rompimento em dia seco, independente de cheia natural.

Assim, os mapas apresentados neste documento contemplam os cenários de ruptura hipotética da barragem da UHE Suíça, sob diversas condições de operação, com diferentes vazões afluentes, variando de QMLT até um Tempo de Retorno (TR) igual a 10.000 anos.

A simulação hidrodinâmica utilizou um modelo digital de terreno proveniente do aerolevante com drone realizado em 2022 pela empresa SAI Brasil. O levantamento apresentou curvas de 10 cm em 10 cm, com trecho desde o reservatório da UHE Suíça até a 23 km a jusante, no município de Santa Leopoldina, ES.

Visando estruturar um Plano de Ação de Emergência que zelasse pela segurança das infraestruturas e edificações localizadas a jusante do barramento, desenvolveram-se mapas de inundação referentes à todos os cenários de ruptura hipotética do barramento.

O detalhamento do estudo de ruptura hipotética da UHE Suíça, elaborado pela Enemax Engenharia e Consultoria Ltda. em 2023, está apresentado no **Apêndice 14** – Síntese do Estudo de Ruptura.

### **1. Descrição da Zona de Autossalvamento – ZAS**

A Zona de Autossalvamento (ZAS) é a região a jusante da barragem que se considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de emergência. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA sugere adotar a menor das seguintes distâncias: 10 km ou a distância

que corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação igual a trinta minutos, sendo adotado para este estudo o critério da distância de 10km.

Para a delimitação mais detalhada da região da ZAS, foi utilizada a mancha de inundação previamente modelada para o barramento da UHE Suíça. Devido ao significativo volume do reservatório da PCH Rio Bonito, que, em caso de desastre, causaria a ruptura em cascata da UHE Suíça, as vazões de ruptura imporiam um alto risco para o vale a jusante, justificando, então o uso do limite em 10 km.

Assim, a partir do MDT gerado pelo levantamento de alta precisão, aliado à mancha de inundação modelada, foi identificada a Casa de Força da UHE Suíça na ZAS, que não é impactada pela mancha, além do município de Santa Leopoldina. No caso da UHE Suíça, foram encontrados pontos de interesse correspondentes a lugares sensíveis e/ou com concentração de pessoas na Zona de Autossalvamento.

## **2. Descrição das Zonas de Segurança Secundária – ZSS**

A Zona de Segurança Secundária (ZSS) é a área limitada geograficamente situada a jusante da barragem não definida como ZAS e que pode vir a ser atingida caso haja uma ruptura das estruturas.

A extensão dessa área corresponde ao comprimento do trecho percorrido pelo material extravasado fora da calha do rio ou da drenagem natural existente a jusante da barragem.

Onde houver ocupação humana, é necessário existir um planejamento para a realização de uma evacuação emergencial da área, visando a preservação da vida nestes locais. Este planejamento deve ser feito por meio de um Plano de Contingência Municipal (PLANCON), cuja elaboração cabe aos organismos de Proteção e Defesa Civil.

Nos estudos de rompimento para a barragem da UHE Suíça não foram identificadas edificações e infraestruturas na ZSS.

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

## SEÇÃO IX – Encerramento das Operações

Uma vez que as condições indiquem que não existe mais uma situação de emergência na instalação, a partir da declaração do Comitê de Crise e da Coordenação do PAE de que a crise passou, as operações de emergência são finalizadas.

Encerradas as ações emergenciais de resposta, deve-se desmobilizar pessoal, equipamentos e materiais empregados e realizar a comunicação de encerramento através do Apêndice 9 – Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência.

É recomendado ao empreendedor a elaboração de um Relatório de Encerramento de Emergência a ser entregue a ANEEL em um prazo de até 60 dias após o encerramento da operação de emergência e será realizada uma Inspeção de Segurança Especial, conforme preconizado no Art. 11 da resolução nº 696/2015 da ANEEL.

## SEÇÃO X – Aprovação do PAE

Quaisquer mudanças nas informações contidas nesse plano deverão ser informadas a Coordenação do PAE para atualização. A **ART de Responsabilidade Técnica da UHE Suíça** encontra-se no **Apêndice 12** – ART de Responsabilidade Técnica da e a de **atualização** do presente documento, no **Apêndice 13** – ART de Atualização do PAE.

Aprovação do PAE:

---

Responsável Técnico

Marcela Jeiss

---

Diretor Presidente

Fernando De Lapuerta Montoya

## Glossário

ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
ANA	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e Saneamento Básico
CEDEC	Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
CENAD	Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres
CEMADEN	Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
COMDEC	Coordenadoria Municipal da Defesa Civil
CREPDEC	Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil
E	Este
INMET	Instituto Nacional de Meteorologia
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
N	Norte
NA	Nível d'água
PAE	Plano de Ação de Emergência
PCH	Pequena Central Hidrelétrica
PLANCON	Plano de Contingência Municipal
PSB	Plano de Segurança da Barragem
REDEC	Regional de Defesa Civil
S	Sul
SEDEC	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
SINPDEC	Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
ZAS	Zona de Autossalvamento
ZSS	Zona de Segurança Secundária
W	Oeste

## Apêndices

- APÊNDICE 1 - Ficha Técnica da Barragem
- APÊNDICE 2 - Classificação da Barragem
- APÊNDICE 3 - Modelo de Termo de Recebimento de Documentos
- APÊNDICE 4 - Procedimentos de Identificação das Ocorrências
- APÊNDICE 5 - Resposta a Possíveis Ocorrências
- APÊNDICE 6 - Situações de Emergências Provocadas por Acidentes na Barragem
- APÊNDICE 7 - Formulário de Mensagem de Notificação
- APÊNDICE 8 - Formulário de Declaração de Início de Emergência
- APÊNDICE 9 - Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência
- APÊNDICE 10 - Registro dos Treinamentos e Simulados
- APÊNDICE 11 - Registro de Reuniões
- APÊNDICE 12 - ART de Responsabilidade Técnica da UHE Suíça
- APÊNDICE 13 - ART de Atualização do PAE
- APÊNDICE 14 - Localização das Estruturas e Pontos Vulneráveis na ZAS e ZSS
- APÊNDICE 15 - Mapas de Inundação

## Apêndice 1 – Ficha Técnica da Barragem

<b>FICHA TÉCNICA</b>		 <b>Statkraft</b>		
<b>FOTO</b>		<b>ÓRGÃOS EXTRAVASORES - VERTEDOIRO</b>		
		Tipo:	Controlado-Segmento	
		Comprimento (m):	46,00 (total) 40,00 (livre)	
		Capacidade (m³/s):	946,80 TR>10.000 anos	
		Comportas	Número:	4
			Altura (m):	6,00
Elevação da Soleira (m):	Largura (m):	10,00		
		Elevação da Soleira (m):	344,50	
		<b>ÓRGÃOS EXTRAVASORES - COMPORTA FUNDO</b>		
		Tipo:	Válvula Difusora	
		Elevação da Soleira (m):	336,65 Q <sub>máx</sub> 27 m³/s	
		Comportas	Número:	1
			Altura (m):	1,70
			Largura (m):	1,30
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR</b>		<b>TOMADA D'ÁGUA</b>		
Nome:	UHE Suíça	Tipo:	Gravidade/Aliviada	
Municípios:	Santa Leopoldina - ES	Comprimento (m):	----	
Proprietário:	Statkraft Energias Renováveis S.A.	Comportas	Número:	1
			Altura (m):	2,00
			Largura (m):	4,00
<b>DATAS</b>		<b>ADUÇÃO</b>		
Conclusão Barramento:	----	Tipo:	Túnel	
Início Operação:	1965	Comprimento (m):	1852,00	
Manutenção Barragem:	2009-Repotenciação	Diâmetro (m):	3,10	
<b>BACIA HIDROGRÁFICA</b>		<b>CHAMINÉ</b>		
Curso d'Água:	Rio Santa Maria da Vitória	Altura (m):	33,00	
Bacia (ANEEL):	Atlântico- Trecho Leste - 5	Diâmetro (m):	10,00	
Sub-Bacia (ANEEL):	Itapemirim, Itabapoana - 57			
<b>RESERVATÓRIO</b>		<b>CONDUTOS FORÇADO</b>		
Área NA Normal - (km²):	0,08	Unidades:	1	
Volume NA Normal (hm³):	0,27	Diâmetro (m):	1,90	
Níveis de Água (m):	Máx. Max.:	Comprimento Total (m):	774,00	
	Normal:			
	Minimo:			
<b>BARRAGEM</b>		<b>CASA DE FORÇA</b>		
Tipo:	Concreto CCV	Tipo:	Abrigada	
Comprimento (m):	130,00	Potência Instalada (MW)	35,40	
Altura Máxima (m):	16,50	Garantia Física (MW)	18,91	
Largura Crista (m):	3,70	Unidades Geradoras:	2 Francis Vertical	
Elevação da Crista (m):	352,30	Vazão Máxima (m³/s):	17,55	
Fundação:	---	Queda Bruta (m)	247,00	
		Nível de água jusante (m):	Máx. Max.:	102,00
			Normal:	102,00
			Minimo:	102,00
<b>CASCATA</b>		<b>TURBINA</b>		
Usina Montante:	PCH Timbuí Seco (PB)	Potência Nominal [MW]	16,40 18,7	
Usina Jusante:	PCH Santa Leopoldina (PB)	Vazão Nominal [m³/s]	8,00 9,55	
		<b>GERADOR</b>		
		Potência Nominal [MW]	17,55 20,8	
		Tensão Nominal [kV]	6,30 6,3	
		Rotação Nominal [rpm]	900,00 720	
		Fator de Potência	0,90 0,9	

## Apêndice 2 – Classificação da Barragem da UHE Suíça

A Lei nº 12.334, de 2010, em seu art. 7º, atribuiu ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) a competência de estabelecer critérios gerais de classificação das barragens por categoria de risco, dano potencial associado e volume.

A classificação da Categoria de Risco se baseia em atributos da própria barragem que podem influenciar na probabilidade de um acidente, levando em conta características técnicas, métodos construtivos, estado de conservação e idade do empreendimento, o atendimento ao Plano de Segurança de Barragem, além de outros critérios definidos pelo órgão fiscalizador. A Categoria de Risco para a UHE Suíça foi classificada como **baixa**.

O Dano Potencial Associado – classificado em função como o potencial de perda de vidas humanas, o impacto ambiental e impacto socioeconômico – observado no vale a jusante da UHE Suíça foi definido a partir da simulação da ruptura hipotética da barragem para o pior cenário observado. Para tal, considerou-se o maior impacto entre a área atingida *pela inundação incremental de rompimento em cenário de cheia de projeto* e a área atingida *por inundação proveniente de rompimento em dia seco, independente de cheia natural*, resultando em classificação como nível **alto**.

Assim, a barragem foi classificada como de *Categoria de Risco Baixo e Dano Potencial Baixo*, conferindo à estrutura a **Classe B** (Tabela 1). De acordo com o primeiro parágrafo da Seção III da Resolução Normativa ANEEL nº 696/2015, o PAE constitui peça obrigatória para barragens classificadas como A ou B. Conforme o artigo 11 da Lei Federal 12.334/2010, alterada pela Lei Federal 14.066/2020, a elaboração do PAE é obrigatória para todas as barragens classificadas como de: médio ou alto dano potencial associado; ou alto risco, a critério do órgão fiscalizador.

Tabela 1 - **Classificação da Barragem da UHE Suíça.**

Categoria de Risco		Pontos
1	Características Técnicas (CT)	15
2	Estado de Conservação (EC)	9
3	Plano de Segurança de Barragens (PS)	4
<b>Pontuação Total (CRI) = CT + EC + PS</b>		<b>28</b>
Dano Potencial Associado		Pontos
Dano Potencial Associado (DPA)		<b>24</b>
Resultado Final da Avaliação		
Categoria de Risco		<b>Baixo</b>
Dano Potencial Associado		<b>Alto</b>
<b>Classe da Barragem</b>		<b>B</b>

(\*) Pontuação (maior ou igual a 8) em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC) implica automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA e necessidade de providências imediatas pelo responsável da barragem.

## Apêndice 3 – Modelo de Termo de Recebimento de Documentos

### TERMO DE RECEBIMENTO DO PAE DA UHE SUÍÇA E DE PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DO PAE RECEBIDA

Declaramos, para os devidos fins, que **recebemos da empresa Statkraft Energias Renováveis S.A. (Filial Suíça)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.662.416/0005-75, com sede da UHE Suíça na Rodovia José Carlos Daux, Nº 5500, Bloco Jurerê, A - 3º Andar - Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88032-005, os documentos abaixo listados, referentes ao Plano de Ação de Emergência da **UHE Suíça**, em conformidade com o que determina a legislação aplicável, em especial a Lei Federal nº 12.334/2010, alterada pela Lei Federal nº 14.066/2020, e a Resolução ANEEL nº 696/2015. Os documentos entregues, nomeadamente, são:

- Plano de Ação de Emergência da UHE Suíça;
- Mapas de inundação proveniente da ruptura hipotética da barragem da UHE Suíça.

Também **ratificamos que**, durante a entrega dos documentos supracitados, **foi realizada uma apresentação**, para fins de esclarecimentos, contemplando o conteúdo listado a seguir:

- Aspectos da Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, da Lei Federal nº 14.066 de 30 de setembro de 2020 e da Resolução ANEEL nº 696 de 15 de dezembro de 2015;
- Apresentação e Objetivo do PAE;
- Conceitos relacionados à ZAS e ZSS;
- Resumo do Estudo de Inundação;
- Procedimentos de Notificação e Alerta;
- Responsabilidades Gerais no PAE;
- Funcionalidades do Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID) e Solicitação de Recursos à União.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Statkraft Energias Renováveis S.A.**


Nome e cargo do representante

\_\_\_\_\_  
**Entidade/Empresa Receptora**

Nome e cargo do representante da entidade  
receptora

## Apêndice 4 – Procedimentos de identificação das ocorrências

**Quadro 9 – Procedimentos de identificação das ocorrências (continua)**

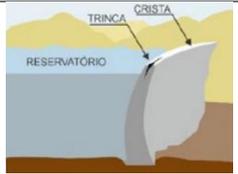OCORRÊNCIA	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE SEGURANÇA
<b>Crista, Paramentos de Montante e Jusante</b>			
Fissuras, Trincas, Rachaduras e Desplacamentos		<p>Fissuras superficiais e abrasão no concreto.</p> <p>Fissuras transversais ligando montante com jusante, com profundidade <u>menor</u> que 3 mm.</p>	<b>Atenção</b>
		<p>Fissuras abertas, do tipo aleatório, com presença de sílica-gel, devido à RAA.</p>	
		<p>Fissuras rasas do tipo aleatório na crista devido ao tráfego excessivo de veículos ou concreto do pavimento isolado do concreto da barragem.</p>	
		<p>Fissuras tipo mapa, abertas e extensíveis com presença de sílica-gel, devido à RAA.</p>	<b>Alerta</b>
		<p>Fissuras transversais ligando montante com jusante, com profundidade <u>maior</u> que 3 mm.</p>	


**Quadro 9 – Procedimentos de identificação das ocorrências (continuação)**

OCORRÊNCIA	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE SEGURANÇA
<b>Crista, Paramentos de Montante e Jusante</b>			
Deslocamentos diferenciais		Deslocamentos diferenciais entre juntas < 2,5 mm.	<b>Atenção</b>
		Abertura das juntas < 5 mm.	
		Deslocamentos diferenciais entre juntas > 2,5 mm.	<b>Alerta</b>
		Abertura das juntas > 5 mm.	
Infiltrações ou Vazamentos		Infiltrações através das juntas ou de fissuras, documentadas e monitoradas.	<b>Atenção</b>
		Infiltrações através das juntas ou de fissuras, documentadas e monitoradas, com indícios de aumento de vazão.	<b>Alerta</b>
		Lixiviação do concreto e carbonatação devido à ligação inadequada entre juntas ou concreto poroso.	<b>Alerta</b>
Piping		Surgências (afioramento de água) de grande dimensão, piping em evolução no pé da barragem ou fundação.	<b>Emergência</b>
Sinkhole ou Subsidência		Subsidências no pé da barragem aumentando rapidamente.	
Ruptura iminente ou em andamento		Tombamento de bloco (s) de concreto da barragem; Abertura de brecha na estrutura com descarga incontrolável de água; Colapso completo da estrutura; Furo na tubulação da tomada d'água podendo originar um sumidouro.	

**Quadro 9 – Procedimentos de identificação das ocorrências (continuação)**





OCORRÊNCIA	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE SEGURANÇA
<b>Ombreiras e Interfaces do corpo da barragem com as ombreiras (abraço)</b>			
Trincas, Fissuras e Rachaduras (documentadas ou não)		Trincas estáveis, documentadas e monitoradas.	Atenção
		Presença de trincas transversais e/ou longitudinais profundas que não se estabilizam.	
		Fissuras / Trincas pronunciadas; Trincas/Rachaduras transversais e/ou longitudinais na ombreira; Deslocamento do muro de abraço.	Alerta
		Trincas / Rachaduras longitudinais profundas no talude ocasionando o recalque/deslizamento do maciço do talude ou a abertura de uma brecha na barragem; Trincas transversais profundas, ocasionando a abertura de uma brecha.	Emergência
Surgências, Infiltrações ou Vazamentos		Vazamentos/Surgências documentados e considerados controláveis.	Atenção
		Surgência entre a interface da ombreira e a barragem de concreto, sem carreamento de material.	
		Surgência de água próximo ao corpo da barragem, a jusante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não documentada e/ou não monitorada;</li> <li>- Com carreamento de materiais de origem desconhecida;</li> <li>- Aumento das infiltrações com o tempo;</li> <li>- Água saindo com pressão.</li> </ul>	Alerta
		Surgência entre a interface da ombreira e a barragem de concreto, com carreamento de material	
		<b>Suspeita</b> de piping pela fundação da barragem de concreto.	
		Vazamentos/Surgências incontroláveis no contato com ou sem carreamento de material ou piping em andamento.	Emergência
<b>Ombreiras e Interfaces do corpo da barragem com as ombreiras (abraço)</b>			
Erosões, Deslizamentos, Instabilidade e Subsidências		Erosões superficiais no abraço entre a barragem de concreto e as ombreiras; pequena quantidade de buracos de animais e/ou insetos.	Atenção
		Buracos de animais e/ou insetos em demasia; Erosões não monitoradas/controladas ou em evolução; Erosões ou escorregamentos no contato entre a barragem e a ombreira, formando um tipo de “bancada de escavação”.	Alerta
		Deslizamento profundo nas ombreiras.	
		Deformação (Spreading) lateral: verificar redução de borda livre; procurar escarpas.	

**Quadro 9 – Procedimentos de identificação das ocorrências (continuação)**

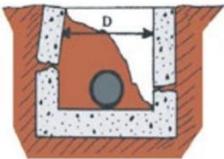OCORRÊNCIA	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE SEGURANÇA
<b>Ombreiras e Interfaces do corpo da barragem com as ombreiras (abraço)</b>			
Erosões, Deslizamentos, Instabilidade e Subsidiências		Sinkhole ou subsidências; Escorregamentos rápidos ou repentinos no contato; Deslocamento vertical/Deformação ou Falha estrutural ocasionada por instabilidade estrutural ou falha na fundação.	<b>Emergência</b>
<b>Reservatório</b>			
Elevação do nível de montante		Risco de galgamento.	<b>Alerta</b>
		Nível d'água acima do MÁXIMO MAXIMORUM.	<b>Emergência (*)</b>
Galgamento da barragem iniciado		Possibilidade de rebaixamento do nível d'água através da abertura dos extravasores.	<b>Alerta</b>
		Água passando pela crista da barragem sem a possibilidade de rebaixamento do nível	<b>Emergência</b>
<b>Equipamentos eletromecânicos</b>			
Danos nas tubulações		Fissuras ou rachaduras devido à recalques ou impacto.	<b>Atenção</b>
		Buracos devido a ferrugens, corrosão ou desgaste por cavitação.	
		Juntas desiguais devido a recalques ou falha na construção.	
Falha nos equipamentos eletromecânicos		Extravasores inoperantes no período seco.	<b>Atenção</b>
		Falha em dispositivo de descarga, como tomada d'água e vertedouro.	
		Extravasores inoperantes no período chuvoso.	<b>Emergência</b>
Vazamento em válvulas		Ruptura da estrutura de concreto da saída de água devido ao esforço excessivo decorrente do empuxo do aterro ou deficiente da armadura do concreto.	<b>Alerta</b>

(\*) Conforme Figura 7, o nível d'água acima do MÁXIMO MAXIMORUM configura Condição Hidrológica de Emergência, momento a partir do qual o Nível de Segurança das estruturas também alcança a Emergência.

**Quadro 9 – Procedimentos de identificação das ocorrências (fim)**

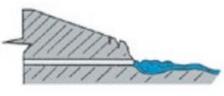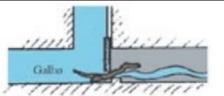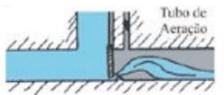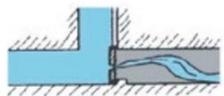OCORRÊNCIA	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	NÍVEL DE SEGURANÇA
<b>Equipamentos eletromecânicos</b>			
Vazamento em válvulas		Água de infiltração saindo por um ponto adjacente à saída de água (canal de fuga, vazão sanitária, descarregador de fundo) devido à tubulação quebrada facilitando a abertura de um caminho preferencial para percolação d'água no entorno da tubulação.	<b>Alerta</b>
		Saída d'água liberada erodindo o pé da barragem.	<b>Emergência</b>
<b>Sistemas de comporta</b>			
Detritos presos embaixo da comporta		Grade de proteção quebrada ou faltante impedindo o fechamento da comporta, gerando riscos de danos à válvula ou haste do sistema devido ao esforço para fechar a comporta.	<b>Atenção</b>
Danos no berço ou guias da comporta		Danos nos dispositivos devido a ferrugens, efeitos de vibração ou tensão.	<b>Alerta</b>
		Danos nos dispositivos hidromecânicos (hastes de controle, guias, pistões, ancoragem), exigindo reparos imediatos para eliminação de risco à segurança da barragem.	<b>Emergência</b>
Comporta rachada		Comporta com risco de ruptura e conseqüente esvaziamento do reservatório.	<b>Emergência</b>
		Rachadura na comporta devido a ferrugem, erosão, cavitação, vibração ou desgastes gerando riscos de vazamentos ou perda de suporte da comporta, fazendo com que se torne inoperante.	<b>Alerta</b>
<b>Sistemas de alerta e de aviso</b>			
Falhas durante o período seco		Impossibilidade de notificação interna no empreendimento.	<b>Normal</b>
		Impossibilidade de aviso externo à população.	<b>Atenção</b>
Falhas durante o período chuvoso		Impossibilidade de notificação interna no empreendimento.	<b>Atenção</b>
		Impossibilidade de aviso externo à população.	<b>Alerta</b>
<b>Fatores externos</b>			
Ameaças à Segurança		Bomba detonada ou sismos que possam resultar em danos a barragens ou estruturas associadas.	<b>Emergência</b>
Sabotagem ou Vandalismo		Danos que podem resultar em descarga incontrolável de água.	

## Apêndice 5 – Respostas a Possíveis Ocorrências

**Quadro 10 – Possíveis ocorrências e ações de resposta (continua)**

OCORRÊNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS	NÍVEL DE RESPOSTA
Sismos	Parada geral dos equipamentos e maquinários; Realização da Inspeção de Segurança Especial; Leitura e análise dos instrumentos de auscultação civil após o abalo.	Alerta
Enchentes	Quando <u>há possibilidade de controle do nível do reservatório e o nível d'água estiver abaixo da crista da barragem</u> : Contatar o Órgão Fiscalizador e informar: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Elevação atual do nível do reservatório e borda livre;</li> <li>– Taxa de elevação do nível do reservatório;</li> <li>– Condições climáticas – passado, presente e previsão;</li> <li>– Condições de descarga dos riachos e rios a jusante.</li> </ul>	Normal
	Quando há <u>risco de galgamento</u> : abrir os dispositivos de descarga até o seu limite máximo de segurança, estudar formas de esvaziar o reservatório antes que a barragem não suporte a carga de água e contatar o Órgão Fiscalizador.	Atenção
	Quando há <u>risco de galgamento e não há como rebaixar o nível do reservatório</u> : <b>O Nível de Resposta deve ser estabelecido com base em indicadores quantitativos: níveis no reservatório e escoamento afluente</b>	
<b>Barragem de Concreto, Ombreiras e Abraço– Fissuras e Deslocamentos</b>		
Fissuras	<u>Pequenas fissuras ou fissuras devido ao ressecamento</u> : monitorar (visualmente ou através de instrumentos) e documentar sua evolução.	Atenção
	<u>Trincas transversais ou longitudinais profundas que não se estabilizam</u> : selar as fissuras e reforçar o revestimento do local; inspecionar a área em busca de Infiltração; em caso de fissura a montante, obstruí-la para prevenir a passagem de água do reservatório; inspeção no local por engenheiro qualificado; avaliar a possibilidade de injeção de resinas poliuretanas em trincas localizadas em estruturas de concreto.	
Fissuras / Trincas nos paramentos ou Deslocamentos diferenciais entre juntas	<u>Fissuras/Trincas pronunciadas</u> : dependendo da dimensão das fissuras e da constatação de fluxo de montante para jusante, baixar o nível do reservatório. Um engenheiro qualificado deve imediatamente inspecionar a barragem e orientar as ações a serem tomadas.	Alerta
	<u>Deslocamentos diferenciais &lt; 2,5 mm</u> : baixar o nível do reservatório, realizar o diagnóstico das causas e seu tratamento. Um engenheiro qualificado deve imediatamente inspecionar a barragem e orientar as ações a serem tomadas.	Emergência
	<u>Trincas/Rachaduras longitudinais profundas</u> gerando riscos a abertura de uma brecha na barragem: <u>Deslocamentos diferenciais</u> com risco de tombamento de blocos da barragem: <b>Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.</b>	
Fissuras ou Rachaduras na Crista da Barragem	<u>Transversais e/ou Longitudinais</u> : selar a abertura transversal para impedir a passagem de água e a longitudinal para prevenir infiltração de água superficial; inspecionar, anotar a localização, comprimento, profundidade, alinhamento e demais características pertinentes; <b>monitorar frequentemente</b> ; Um engenheiro qualificado deve inspecionar o local para recomendar outras ações a serem tomadas.	Alerta
	<u>Trincas/Rachaduras transversais profundas</u> passantes ocasionando a abertura de uma brecha na barragem: <b>Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.</b>	Emergência

**Quadro 10 – Possíveis ocorrências e ações de resposta (continuação)**

OCORRÊNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS	NÍVEL DE RESPOSTA
<b>Barragem de Concreto, Ombreiras e Abraço – Fissuras e Deslocamentos</b>		
Abertura das juntas	Se o deslocamento foi > 5mm, baixar o nível do reservatório e realizar o tratamento da abertura e sua causa. Um engenheiro qualificado deve inspecionar o local para recomendar outras ações a serem tomadas.	<b>Atenção</b>
Desplacamento do concreto	Limpeza superficial e aplicação de uma nova camada de concreto ou “gunitagem” se o dano foi excessivo.	<b>Alerta</b>
	Se o deslocamento foi maior do que 60 cm e houver exposição de ferragens, um engenheiro qualificado deve inspecionar imediatamente o local para recomendar outras ações a serem tomadas.	
Trincas, Fissuras e Rachaduras no contato entre a barragem e as ombreiras	Movimentos diferenciais, fissuras abertas e sem preenchimento, devido à deformação lenta (movimento) do maciço rochoso (Deslocamentos diferenciais entre juntas < 2,5 mm): atirantar e drenar a rocha. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas.	<b>Atenção</b>
	Movimentos diferenciais, fissuras abertas e sem preenchimento, devido à deformação lenta (movimento) do maciço rochoso (Deslocamentos diferenciais entre juntas > 2,5 mm): atirantar e drenar a rocha. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas.	<b>Alerta</b>
	Instabilidade dos taludes e escorregamentos, devido à movimentação diferencial nas Ombreiras: deve-se rebaixar o reservatório e reforçar a ombreira. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas.	
<b>Barragem de Concreto, Ombreiras e Abraço – Infiltrações e Vazamentos</b>		
Surgências ou infiltrações no contato entre a barragem e as ombreiras	Aumento das pressões de poro e eventuais fugas d’água no abraço <b>sem</b> carreamento de material: deve-se rebaixar o reservatório e reforçar a ombreira. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas.	<b>Atenção</b>
	Aumento das pressões de poro e eventuais fugas d’água no abraço <b>com</b> carreamento de material: deve-se rebaixar o reservatório e reforçar a ombreira. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas.	<b>Emergência</b>
	Vazamentos/Surgências documentados e considerados controláveis: documentar e monitorar a sua evolução e promover reparo para regressão ao nível Normal.	<b>Atenção</b>
	<b>Suspeita de piping</b> pela fundação da barragem de concreto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve-se rebaixar o nível do reservatório e estancar o fluxo com qualquer material disponível, caso a entrada de fluxo esteja no reservatório e promover os reparos necessários;</li> <li>- Deve-se posicionar um filtro com areia e brita sobre a área de saída do fluxo ou lançar algum material que impeça para evitar o carreamento de material pelo fluxo, como sacos de areia, bentonita, areia etc.</li> </ul>	<b>Alerta</b>
	Vazamentos/Surgências incontroláveis no contato com ou sem carreamento de material ou <b>piping em andamento</b> : <b>Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.</b>	<b>Emergência</b>

**Quadro 10 – Possíveis ocorrências e ações de resposta (continuação)**

OCORRÊNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS	NÍVEL DE RESPOSTA
<b>Barragem de Concreto, Ombreiras e Abraço – Infiltrações e Vazamentos</b>		
Vazamentos	<u>Infiltrações através das juntas ou de fissuras, documentadas e monitoradas:</u> monitorar e promover reparo para regressão ao nível Normal.	<b>Atenção</b>
	<u>Infiltrações através das juntas ou de fissuras, documentadas e monitoradas, com indícios de aumento de vazão:</u> Deplecionar o reservatório a um nível que permita o reparo.	<b>Alerta</b>
Redução da borda livre e/ou da largura da crista	Posicionar enrocamento e sacos de areia adicionais em áreas danificadas para prevenir mais erosão do aterro; Rebaixar o nível da água no reservatório para uma cota abaixo da área afetada; Recompôr a borda livre com sacos de areia ou aterro e enrocamento; Dar continuidade a uma inspeção detalhada da área afetada até a melhoria das condições climáticas.	<b>Atenção</b>
Ruptura iminente ou em andamento	<b>Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.</b>	<b>Emergência</b>
<b>Equipamentos eletro e hidromecânicos</b>		
Danos nas tubulações	<u><b>Um engenheiro qualificado deve inspecionar o local para determinação do nível de resposta da anomalia (normal, atenção, alerta ou emergência).</b></u> Verificar evidências de água saindo ou entrando na tubulação pela fissura (rachadura), orifício ou juntas da tubulação. Bater de leve na tubulação, na vizinhança da área danificada, tentando ouvir um barulho oco que mostra que se formou um vazio ao longo da parte de fora do conduto.	
Falha nos equipamentos		
Vazamento em válvulas	<u>Ruptura da estrutura de concreto da saída de água:</u> monitorar o desenvolvimento da ruptura progressiva medindo uma dimensão típica, como a largura transversal à tubulação. Reparar, remendando as fissuras e instalando um sistema de drenos no maciço de solo onde está alocada a estrutura de concreto (fundação). Uma substituição total da estrutura de saída de água pode ser necessária.	<b>Alerta</b>
	<u>Água de infiltração saindo por um ponto adjacente à saída de água:</u> examinar cuidadosamente a área para tentar determinar a causa. Verificar se a água está carreando partículas de solo. Determinar a quantidade do fluxo. Se o fluxo aumentar ou for carregado material do maciço, o nível do reservatório deverá ser rebaixado até que a infiltração pare. Um engenheiro qualificado deve inspecionar a barragem imediatamente e orientar as ações a serem tomadas.	
	<u>Saída d'água liberada erodindo o pé da barragem:</u> estender a tubulação além do pé da barragem. Proteger a região atingida com rip-rap assente sobre uma camada de solo bem compactado. Construir uma estrutura de concreto na saída da tubulação para orientar o fluxo e dissipar energia. Um engenheiro qualificado deve inspecionar a barragem imediatamente e orientar as ações a serem tomadas.	<b>Emergência</b>

**Quadro 10 – Possíveis ocorrências e ações de resposta (continuação)**

OCORRÊNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS	NÍVEL DE RESPOSTA
<b>Sistemas de Comporta</b>		
Detritos presos embaixo da comporta	Eleva e baixa a comporta vagarosamente até os detritos serem soltos e levados pela água. Usar equipe de mergulhadores para remover os detritos. Quando necessário, reparar ou substituir a grade de proteção.	<b>Atenção</b>
Danos no berço ou guias da comporta	<u>Danos nos dispositivos devido a ferrugens, efeitos de vibração ou tensão: evitar a operação da comporta até que seja reparada ou substituída.</u>	<b>Alerta</b>
	<u>Danos nos dispositivos hidromecânicos (hastes de controle, guias, pistões, ancoragem), exigindo reparos imediatos para eliminação de risco à segurança da barragem: reparar ou substituir a comporta, evitando sua operação da comporta até que o problema seja resolvido. Um engenheiro qualificado deve inspecionar a estrutura para avaliar a situação e orientar demais ações a serem tomadas.</u>	
	<b>Comporta com risco de ruptura e consequente esvaziamento do reservatório: emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.</b>	<b>Emergência</b>
Comporta rachada	<u>Rachadura na comporta devido a ferrugem, erosão, cavitação, vibração ou desgastes gerando riscos de vazamentos ou perda de suporte da comporta, fazendo com que se torne inoperante: manter a comporta somente nas posições completamente fechada ou completamente aberta. Evitar a operação da comporta até que seja reparada ou substituída. Quando necessário, substituir a comporta. Um engenheiro qualificado deve inspecionar a estrutura para dar orientações e avaliar a situação para recomendação de outras ações a serem tomadas.</u>	<b>Alerta</b>
	<u>Risco de ruptura da comporta e consequente esvaziamento do reservatório devido à perda de suporte da estrutura: emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.</u>	<b>Emergência</b>
<b>Reservatório</b>		
Elevação do nível de montante	Verificar se aparecem novas surgências a jusante em decorrência da elevação. Estudar formas de esvaziar o reservatório antes que ocorra o galgamento ou a barragem não suporte a carga de água. Posicionar sacos de areia ao longo da crista da barragem para aumentar a borda livre e forçar um maior fluxo pelo sangradouro e dispositivos de descarga.	<b>Atenção</b>
	<u>Risco de galgamento: um engenheiro qualificado deve inspecionar a estrutura para dar orientações e avaliar a situação para recomendação de outras ações a serem tomadas. Implementar formas para o rebaixamento do reservatório; Pode-se aumentar a descarga de sangria, efetuando aberturas em pequenas aberturas na barragem. <b>Executar esta ação somente em último caso.</b> Contatar a Coordenação do PAE antes de tentar executar estas ações e atentar-se para o possível acionamento do PAE.</u>	<b>Alerta</b>
Galgamento da barragem iniciado	<b>Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.</b>	<b>Emergência</b>

**Quadro 10 – Possíveis ocorrências e ações de resposta (fim)**

OCORRÊNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS	NÍVEL DE RESPOSTA
<b>Reservatório</b>		
Órgãos extravasores danificados	Reparar imediatamente os equipamentos;	<b>Alerta</b>
	Em caso de cheia excepcional, se o reparo não for possível para conter o galgamento, deve-se instituir o nível de emergência. <b>Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.</b>	<b>Emergência</b>
Falha em dispositivo de adução ou descarga, como tomada d'água, vertedouro	Fechar a tomada d'água ou posicionar proteção temporária para o vertedouro danificado; Utilizar mergulhadores profissionais experientes para verificar o problema e, se necessário, efetuar reparos; Rebaixar o nível do reservatório até uma cota segura. Caso a tomada d'água esteja inoperante, a instalação de moto-bombas, sifões ou abertura controlada do aterro pode ser necessária.	<b>Atenção</b>
<b>Sistemas de Alerta e de Aviso</b>		
Falhas durante o período seco	Reparar os sistemas imediatamente;	<b>Normal</b>
	Adquirir um meio de comunicação alternativo que permita contatar os envolvidos fora da usina.	<b>Atenção</b>
Falhas durante o período chuvoso	Adquirir um meio de comunicação alternativo; Manter contato com a defesa civil para que o aviso, se necessário, seja comunicado pelo meio alternativo; Verificar previsões climáticas para a região.	<b>Alerta</b>

**Quadro 11 – Possíveis condições hidrológicas e ações de resposta**

Condição Hidrológica	Cenário Identificado	Resposta
<b>Normal</b>	Operação normal das estruturas de descarga Cheia até 197 m <sup>3</sup> /s (TR até 10 anos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observar a pluviometria da região e os dados de vertimento das usinas à montante;</li> <li>- Comunicar as Defesas Civas sobre o status do rio Bernardo José a partir dos dados da usina, com atualização horária da condição hidrológica;</li> <li>- Criado grupo de Coordenação do PAE para monitoramento da situação;</li> </ul>
<b>Atenção</b>	Cheia de 197 até 398 m <sup>3</sup> /s (TR entre 10 e 1.000 anos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observar a pluviometria da região e os dados de vertimento das usinas à montante;</li> <li>- Realizar inspeção contínua a cada 4 horas no barramento buscando observar alguma anomalia nas estruturas que possa ter surgido;</li> <li>- Comunicar as Defesas Civas sobre o status do rio Bernardo José a partir dos dados da usina, com atualização horária da condição hidrológica;</li> <li>- Realizado comunicado interno para os times de O&amp;M e ESG &amp; Comunicação diretamente envolvidos;</li> </ul>
<b>Alerta</b>	Cheia de 398 até 497 m <sup>3</sup> /s (TR entre 1.000 e 10.000 anos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observar a pluviometria da região e os dados de vertimento das usinas à montante;</li> <li>- Realizar inspeção contínua a cada hora no barramento buscando observar alguma anomalia nas estruturas que possa ter surgido;</li> <li>- Comunicar as Defesas Civas sobre o status do rio Bernardo José a partir dos dados da usina, com atualização horária da condição hidrológica;</li> <li>- Atualizar os times de O&amp;M e ESG &amp; Comunicação diretamente envolvidos;</li> <li>- Instituído o Comitê de Crise;</li> <li>- Realizar uma ISE após o retorno a normalidade para avaliação da condição estrutural do barramento.</li> </ul>
<b>Emergência</b>	Rompimento da Barragem com formação da onda de cheia com qualquer condição hidrológica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observar a pluviometria da região e os dados de vertimento das usinas à montante;</li> <li>- Realizar inspeção contínua a cada hora no barramento buscando observar alguma anomalia nas estruturas que possa ter surgido;</li> <li>- Comunicar as Defesas Civas sobre o status do rio Bernardo José a partir dos dados da usina, com atualização horária da condição hidrológica;</li> <li>- Realizado comunicado interno para os times de O&amp;M e ESG &amp; Comunicação diretamente envolvidos;</li> <li>- Ativar o Fluxograma de acionamento do PAE;</li> <li>- Acionar o Sistema de Alerta;</li> <li>- Realizar uma ISE após o retorno a normalidade para avaliação da condição estrutural do barramento.</li> </ul>

**Nota:** A ruptura do barramento pode ocorrer em qualquer condição hidrológica.

## Apêndice 6 – Situações de emergência que podem acarretar diretamente a ruptura da barragem

### 1. Abalos Sísmicos

Um abalo sísmico que prejudicial à segurança da barragem possui magnitude igual ou superior a 3 graus na escala Richter. Neste caso, os tremores são sentidos por todos: pessoas caminham sem equilíbrio, janelas e objetos de vidro são quebrados, livros caem de estantes, móveis movem-se ou tombam, alvenarias e rebocos racham, árvores balançam visivelmente ou ouve-se ruídos.

Caso ocorra um abalo com estas características ou colaboradores da barragem tenham sentido tremores de terra, é recomendado:

- Efetuar imediatamente uma inspeção visual de toda a barragem e estruturas complementares;
- Implementar imediatamente os procedimentos descritos para **Nível de Alerta** se a barragem estiver danificada a ponto de acarretar aumento de fluxo para jusante;
- Implementar imediatamente as instruções descritas no item de **Nível de Emergência** em caso de **Ruptura Iminente** ou **em progressão**.
- Em caso de danos que não configurem riscos imediatos:
  - Identificar a natureza, localização e extensão, assim como o potencial de ruptura;
  - Entrar em contato com o gerente do empreendimento para maiores instruções;
  - Descrever superfícies de deslizamentos, zonas úmidas, aumento ou surgimento de percolações ou subsidências, incluindo sua localização, extensão, taxa de subsidência, efeitos em estruturas próximas, fontes ou vazamentos, nível da água no reservatório, condições climáticas e outros fatores pertinentes será também importante;
- Caso não exista perigo iminente de ruptura da barragem, deverá ser feita inspeção detalhada dos seguintes itens:

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

- a) Coroamento e ambos os taludes da barragem: observar ocorrência ou aumento de trincas, recalques ou infiltrações;
  - b) Ombreiras: identificar possíveis deslocamentos;
  - c) Drenos ou vazamentos: verificar turbidez ou lama na água ou aumento de vazão;
  - d) Estrutura do vertedouro: confirmar uma continuidade da operação em segurança;
  - e) Dispositivos de descarga, casa de controle, túnel e câmara de comportas: verificar a integridade estrutural;
  - f) Áreas no reservatório e a jusante: identificar possíveis deslizamentos de terra;
  - g) Outras estruturas complementares;
  - h) **Realizar novas inspeções pelas próximas duas a quatro semanas**, já que alguns danos podem não aparecer imediatamente após o abalo.
- Relatar todos os aspectos observados ao órgão fiscalizador e instituições contatadas anteriormente durante a emergência.

## 2. Deslizamentos

Todo deslizamento na região a montante que tenha potencial para deslocar rapidamente grandes volumes de água pode gerar grandes ondas no reservatório ou vertedouro. Deslizamentos na região de jusante que possam impedir o fluxo de água normal também são relevantes.

Todos os deslizamentos devem ser relatados ao órgão fiscalizador. Entretanto, antes, é importante determinar a localização, extensão, causa provável, grau de efeito na operação, probabilidade de movimentos adicionais da área afetada e outras áreas de deslizamento, desenvolvimentos de novas áreas e outros fatores considerados relevantes.

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

### 3. Enchentes

No caso de um evento de cheia excepcional, procedimentos especiais devem ser efetuados para assegurar vidas e propriedades a jusante. Se algum evento ocasionar elevação anormal do nível da água no reservatório, mas ainda abaixo da crista da barragem, contate o órgão responsável imediatamente relatando o seguinte:

- a) Elevação atual do nível do reservatório e borda livre;
- b) Taxa de elevação do nível do reservatório;
- c) Condições climáticas – passado, presente e previsão;
- d) Condições de descarga dos riachos e rios a jusante;
- e) A vazão dos drenos.

A Operação Hidráulica do empreendimento deve seguir os procedimentos e/ou instruções padrões de operações do reservatório definidos pela equipe responsável pelo barramento.

## Apêndice 7 – Formulário de Mensagem de Notificação



### BARRAGEM DA UHE SUÍÇA DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NÍVEL

Esta é uma mensagem de notificação da Alteração do Nível de Segurança da UHE Suíça, feita pela Coordenação do Plano de Ação de Emergência - PAE do empreendimento.

Horário: \_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_ h

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nível de Segurança:

Normal       Atenção       Alerta       Emergência

A causa da alteração é \_\_\_\_\_  
(descrição mínima da situação, identificação da condição anormal, possíveis danos, risco de ruptura potencial ou real, etc).

As circunstâncias ocorridas fazem com que devam se precaver e colocar em ação as recomendações e atividades delineadas em sua cópia do PAE da Barragem da UHE Suíça e os respectivos Mapas de Inundação, de acordo com o nível de resposta/segurança aqui estabelecido.

Favor confirmar o recebimento desta comunicação aos Senhores:

**Coordenador do PAE: Gustavo Matosinhos**

- Telefone Trabalho/celular: **(27) 9 9879-3949**

Nós os manteremos atualizados da situação em caso de mudança do Nível de Segurança, caso ela se resolva ou se torne pior. Para outras informações, entre em contato com o Sr. \_\_\_\_\_ pelo telefone número ( ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ e/ou e-mail \_\_\_\_\_.

## Apêndice 8 – Formulário de Declaração de Início de Emergência



### BARRAGEM DA UHE SUÍÇA

### DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE EMERGÊNCIA

Eu, \_\_\_\_\_ (nome), na condição de Comandante do Incidente do Comitê de Crise da Barragem da UHE Suíça e no uso das atribuições e responsabilidades que me foram delegadas, efetuo o registro da Declaração de Emergência para o barramento da UHE Suíça a partir das \_\_\_\_\_ horas e \_\_\_\_\_ minutos do dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, em função da ocorrência de: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

(Assinatura)

\_\_\_\_\_

(Cargo)

## Apêndice 9 – Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência



### BARRAGEM DA UHE SUÍÇA DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NÍVEL

Nível de Segurança Atual:

- Normal
  Atenção
  Alerta
  Emergência

Eu, \_\_\_\_\_ (nome), na condição de Comandante de Incidente do Comitê de Crise da Barragem da UHE Suíça e no uso das atribuições e responsabilidades que me foram delegadas, efetuo o registro da Declaração de Encerramento da Emergência, para a Barragem da UHE Suíça a partir das \_\_\_\_\_ horas e \_\_\_\_\_ minutos do dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, em função da recuperação das condições adequadas de Segurança da Barragem e eliminação do Risco de Ruptura.

Observações:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

(Assinatura)

\_\_\_\_\_

(Cargo)





## Apêndice 12 – ART de Responsabilidade Técnica da UHE Suíça



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC**  
Lei nº 6.496, de 7 de setembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**ART OBRA OU SERVIÇO**  
25 2021 8076451-4  
Inicial  
Individual

1. Responsável Técnico

**MARCELA WAMZER JEISS**  
Título Profissional: Engenheira Civil

RNP: 1705648517  
Registro: 184460-7-SC

Empresa Contratada: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS SA  
Registro: 091050-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS SA  
Endereço: RODOVIA JOSÉ CARLOS DAUX  
Complemento: Sala 325, Torre A  
Cidade: FLORIANÓPOLIS  
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 2.000.000,00  
Contrato: Celebrado em: \_\_\_\_\_

Honorários: Vinculado à ART: \_\_\_\_\_

Ação Institucional: Tipo de Contratante: \_\_\_\_\_

Bairro: SACO GRANDE  
UF: SC  
CEP: 88032-005

CPF/CNPJ: 00.622.416/0001-41  
Nº: 5500

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS SA  
Endereço: Rodovia José Carlos Daux  
Complemento: Sala 325, Torre A  
Cidade: FLORIANÓPOLIS  
Data de Início: 09/12/2021  
Finalidade: \_\_\_\_\_

Data de Término: 09/12/2027

Bairro: SACO GRANDE  
UF: SC  
Coordenadas Geográficas: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: 00.622.416/0001-41  
Nº: 5500  
CEP: 88032-005

Código: \_\_\_\_\_

4. Atividade Técnica

Gestão	Dimensão do Trabalho:	40,00	Hora(s)/Semana(s)
<b>Plano de Segurança de Barragem</b>			
Gestão			
<b>Plano de Ação de Emergencial - PAE para Barragem</b>			
Gestão			
<b>Segurança de Barragem Regular</b>			
Gestão			
<b>Segurança de Barragem Especial</b>			
Gestão			
<b>Revisão Periódica de Segurança de Barragem</b>			

5. Observações

Responsável Técnico de Segurança de Barragens - PCHs: Moinho, Esmeralda, Passos Maia, Santa Laura, Santa Rosa II, Francisco Gros, São João, Rio Bonito, Jucu, Fruteiras, Viçosa, Alegre e UHEs: Monjolinho e Suíça

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANÓPOLIS - SC, 09 de Dezembro de 2021

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.  
Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA  
Valor ART: R\$ 233,94 | Data Vencimento: 20/12/2021 | Registrada em: 09/12/2021  
Valor Pago: R\$ 233,94 | Data Pagamento: 09/12/2021 | Nosso Número: 14002104000627033

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

MARCELA WAMZER JEISS  
047.\*\*\*-\*\*-17

Contratante: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS SA  
00.622.416/0001-41

## Apêndice 13 – ART de Atualização do PAE

Página 1/2

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977****CREA-MG****ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MG20232571602****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

INICIAL

**1. Responsável Técnico****GLAUCO GONCALVES DIAS**Título profissional: **ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-CIVIL**

RNP: 1402872046

Registro: **MG0000093955D MG**Empresa contratada: **ENEMAX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**Registro Nacional: **16407-MG****2. Dados do Contrato**Contratante: **STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A**CPF/CNPJ: **00.622.416/0001-41****RODOVIA JOSÉ CARLOS DAUX**Nº: **5500**Complemento: **KM 5 SALA 325 ANDAR 3 PAVMTOJURERE A**Bairro: **SACO GRANDE**Cidade: **FLORIANÓPOLIS**UF: **SC**CEP: **88032005**Contrato: **4500360423**Celebrado em: **16/02/2022**Valor: **R\$ 70.000,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**Ação Institucional: **Outros****3. Dados da Obra/Serviço****RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA**Nº: **80**Complemento: **Sala 401**Bairro: **BELVEDERE**Cidade: **BELO HORIZONTE**UF: **MG**CEP: **30320670**Data de Início: **01/10/2023**Previsão de término: **31/12/2023**Coordenadas Geográficas: **0, 0**Finalidade: **INFRAESTRUTURA**Código: **Não Especificado**Proprietário: **STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A**CPF/CNPJ: **00.622.416/0001-41****4. Atividade Técnica****14 - Elaboração**

77 - Planejamento &gt; OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS &gt; BARRAGENS E DIQUES &gt; DE BARRAGENS &gt; #5.2.1.1 - DE CONCRETO

Quantidade

Unidade

4,00

un

77 - Planejamento &gt; OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS &gt; BARRAGENS E DIQUES &gt; DE BARRAGENS &gt; #5.2.1.2 - DE TERRA

4,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Elaboração dos PAE (Plano de Ação Emergencial) das PCHs Francisco Gros, São João, Rio Bonito e UHE Suíça. Por se tratar de estudo o local de ocorrência é no escritório da contratada em Belo Horizonte/MG.

**6. Declarações**

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/gpd/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente de que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

**7. Entidade de Classe**

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belo Horizonte, 30 de Novembro de 2023

Local

data

  
GLAUCO GONCALVES DIAS - CPF: 014.177.646-35

STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 00.622.416/0001-41

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2c2vWW  
Impresso em: 30/11/2023 às 13:47:52 por: , ip: 191.37.75.180www.crea-mg.org.br  
Tel: 0800 031 2732atendimento@crea-mg.org.br  
Fax:

## Apêndice 14 – Síntese do Estudo de Ruptura

A realização do estudo de ruptura hipotética da UHE Suíça teve como principal objetivo determinar, através de uma modelagem hidráulica computacional, os parâmetros da onda gerada em um eventual rompimento da barragem. Os estudos foram elaborados pela Enemax Engenharia e Consultoria em 2023 e estão disponíveis no documento SUI-DBK-23-001.


### 1. Capacidade de Descarga

Conforme o relatório SUI-RPS-22-004, o nível de operação do reservatório e o nível máximo maximorum coincidem na elevação 350,00 m. A curva cota-área-volume do reservatório da UHE Suíça está representada na **Tabela 2** e na **Figura 14**.

**Tabela 2 – Cota-Volume do Reservatório. Fonte: Levantamento Planialtimétrico (Matrix Engenharia e Topografia, 2020).**

NA Projeto (m)	Área (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )
339,00	54,28	0,00
340,00	329,40	191,84
341,00	786,78	749,93
342,00	1.424,82	1.855,73
343,00	4.682,94	4.909,61
344,00	8.215,20	11.358,68
345,00	33.586,36	32.259,46
346,00	49.684,56	73.894,92
346,50	59.179,36	101.110,90
347,00	68.191,96	132.953,73
348,00	112.916,12	223.507,77
349,00	142.594,26	351.262,96
350,00	154.943,34	500.031,76

<sup>1</sup> Cota da soleira do vertedouro.

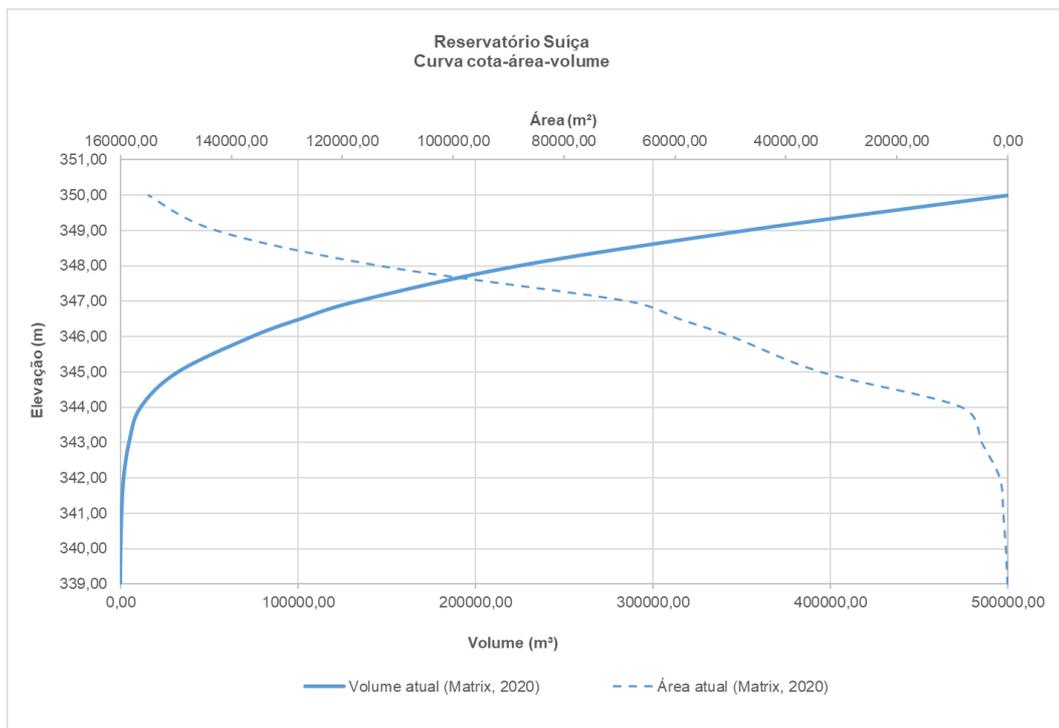


**Figura 14 – Curva cota-área-volume do reservatório. Fonte: Lev. Planialtimétrico Cadastral (Matrix Engenharia e Topografia, 2020).**


A seguir, a **Tabela 3** e a **Figura 15** representam a curva de descarga do vertedouro.

**Tabela 3 – Curva cota-descarga do vertedouro. Fonte: adaptado de SUI-RPS-22-007 (Enemax Engenharia e Consultoria, 2022).**

Cota (m)	Descarga (m³/s)
344,50	0
345,15	36
345,80	106
346,45	201
347,10	314
347,75	451
348,40	596
349,05	762
349,70	945
350,35	1132
351,00	1332
351,65	1558
352,30	1781
352,95	2011
353,60	2260
354,25	2521
354,90	2792

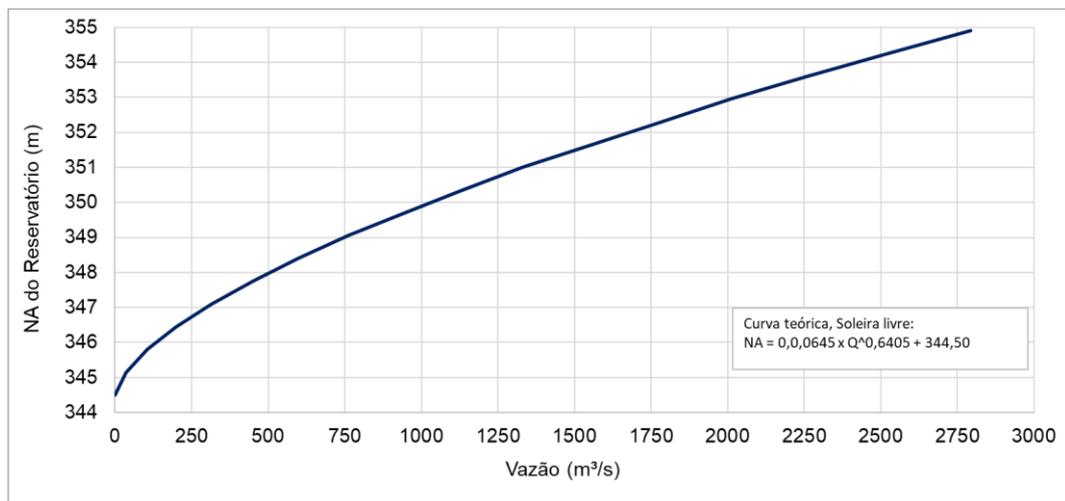

**Figura 15 – Curva cota-descarga do vertedouro. Fonte: adaptado de SUI-RPS-22-007 (Enemax Engenharia e Consultoria, 2022).**

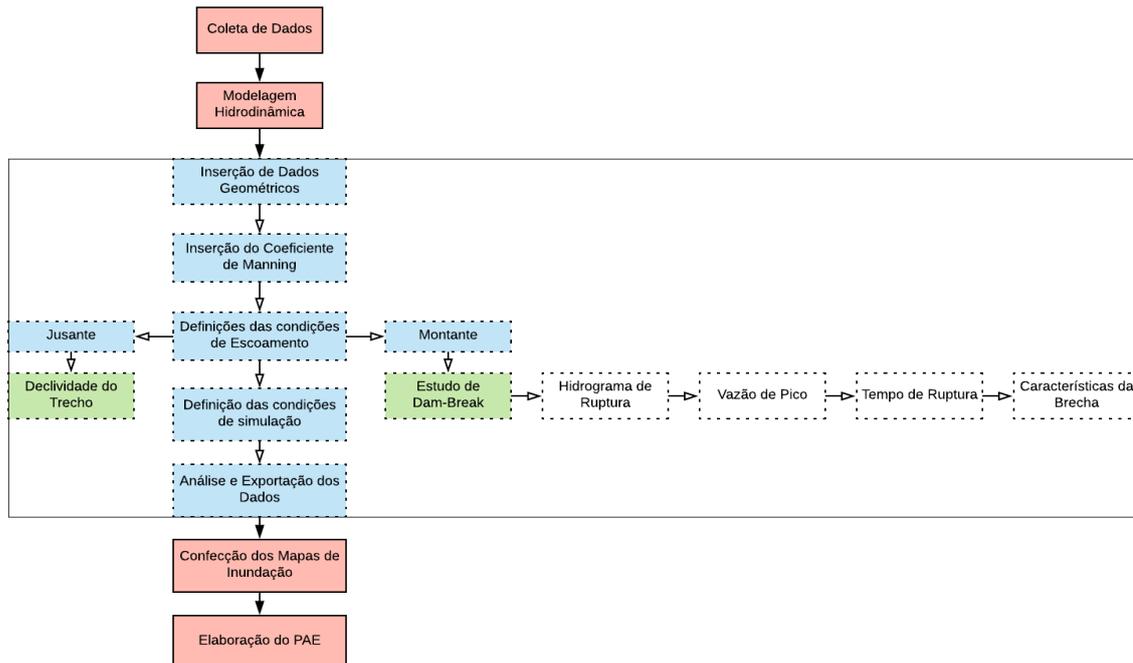

**Figura 16 – Metodologia aplicada para simulação de rompimentos de barragens**

## 2. Modelagem Hidrodinâmica


### 2.1. Base Topográfica e trecho de Simulação

O trecho de propagação para a simulação possui cerca de 23 km, até a região de jusante da UHE Suíça, no distrito de Santa Leopoldina, ES. A morfologia da calha do rio foi elaborada através das profundidades e dos NAs (níveis de água) tomados ao longo do trecho de jusante.

A área estudada está representada na **Figura 17** através da ortofoto e do modelo digital do terreno – MDT, fornecidos pela SAI Brasil em 2022.


**Tabela 4 – Dados do aerolevanteamento com drone. Fonte: Serviço de aerolevanteamento com geração de produtos cartográficos – Áreas no Estado do Espírito Santo (SAI Brasil, 2022).**

Dados aerolevanteamento fotogramétrico	
Datum Horizontal	SIRGAS 2000
Datum Vertical	Altitude ortométrica Imbituba (SC)
Fuso	24S
Modelo geoidal	MapGeo2015
Resolução espacial	10 cm

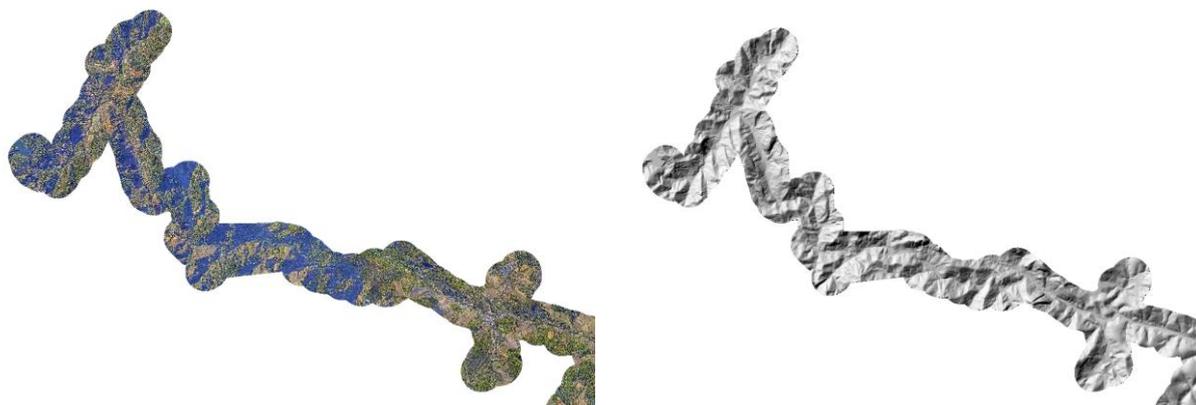

**Figura 17 – MDT e ortofoto da área estudada. Fonte: Serviço de aerolevanteamento com geração de produtos cartográficos – Áreas no Estado do Espírito Santo (SAI Brasil, 2022).**

A malha adotada para a modelagem numérica bidimensional (2D) possui células de 20x20 m, sendo que na calha principal a malha foi refinada, para melhor caracterização hidráulica, com células de 3x3 m (**Figura 18**).

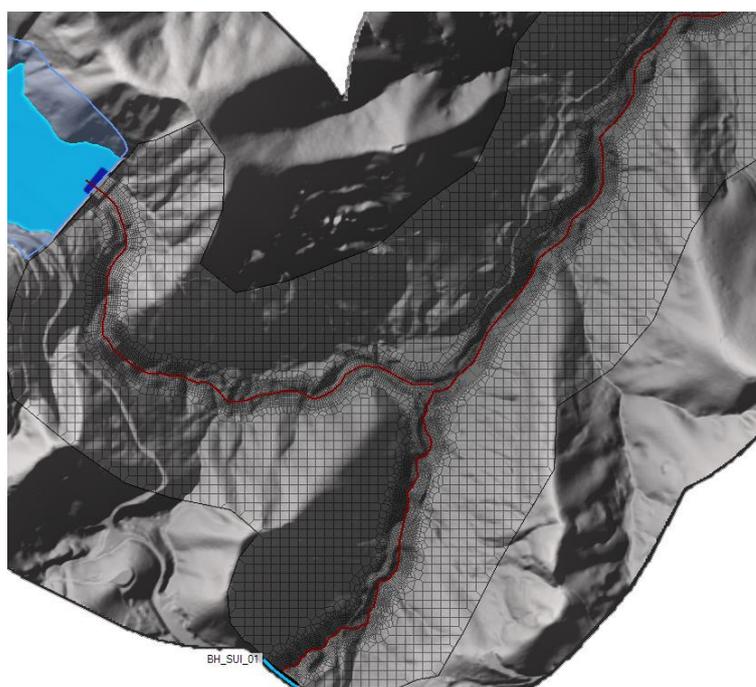

**Figura 18 - Trecho da malha utilizada para processamento do modelo.**

### **3. Coeficiente de Rugosidade**

No estudo de ruptura hipotética, admite-se a hipótese simplificadora de escoamento invíscido, ou seja, ausência de forças internas de resistência ao escoamento. No que concerne a forças externas, a resistência (perda de carga) que a rugosidade do leito do rio e da planície de inundação impõe ao fluxo foi caracterizada

pelo coeficiente de Manning ( $n$ ). O coeficiente de Manning foi atribuído através de comparações entre o local do estudo e os valores sugeridos na literatura (Chow, 1959).

O mapeamento do uso e cobertura do solo nas regiões de jusante, foi realizado via classificação supervisionada de imagem do satélite CBERS 04A (WPM) com 2 m de resolução espacial (INPE, 2022). A **Tabela 5** indica a setorização do uso do solo com os respectivos coeficientes de Manning adotados para a modelagem.

**Tabela 5 – Coeficientes de Manning adotados. Fonte: adaptado de Chow, 1959.**


Categoria	n (rugosidade Manning)
Pastagem e Solo Exposto	0,045
Leito Rio	0,065
Vegetação Densa	0,080
Vegetação Rasteira	0,050
Área urbana	0,100

#### 4. Condição de escoamento

A propagação do hidrograma de ruptura no vale a jusante da UHE Suíça foi realizada com o software HEC-RAS 6.2. O software utiliza métodos numéricos para solucionar as equações completas de Saint-Venant, que modelam o escoamento em regime não-permanente, a partir dos princípios de conservação do momento linear e da massa, como uma tentativa de simular, de maneira aproximada, a realidade de um evento dessa proporção.

Em todos os cenários simulados a condição inicial foi gerada a partir do preenchimento da calha com vazões constantes das cheias naturais afluentes ao reservatório e provenientes dos tributários a jusante do barramento.

O hidrograma de ruptura correspondente à cada cenário (**Figura 19**) foi adotado como condição de contorno de montante a ser propagada a jusante. A condição de contorno de jusante foi definida pela profundidade normal.

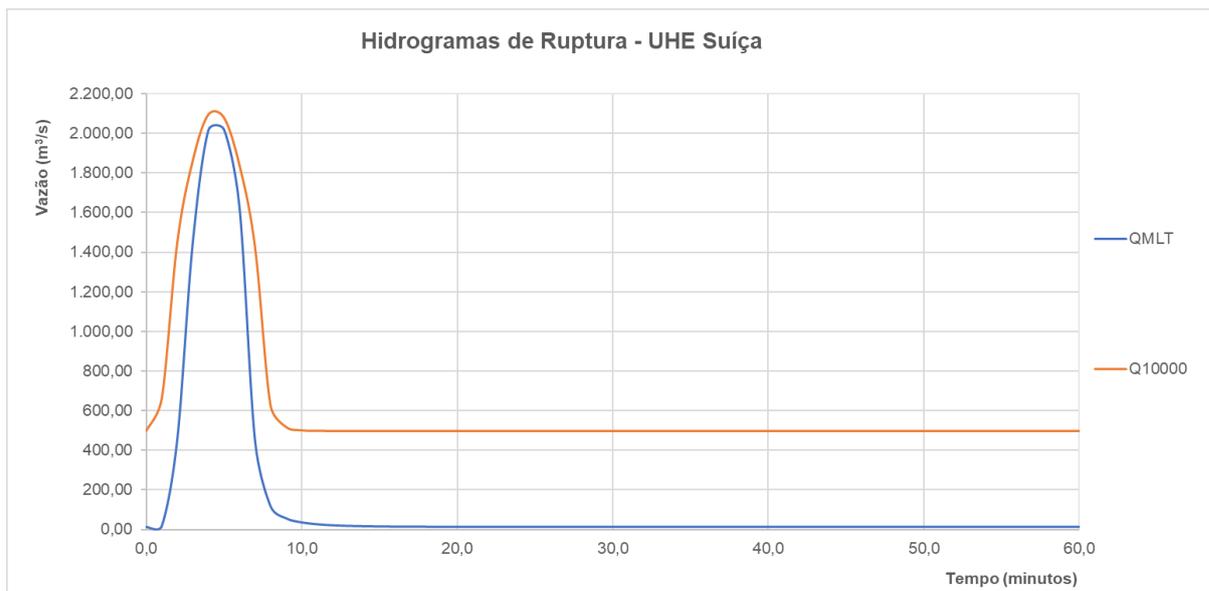

**Figura 19 - Hidrogramas de ruptura para os cenários estudados**

Para a definição do critério de parada foi adotada a diferença entre a profundidade do hidrograma de ruptura e a profundidade da cheia natural na vizinhança de 61 cm (ou dois pés).

As vazões de contribuição dos tributários foram determinadas por regionalização de vazões conforme a área de drenagem do tributário na confluência com o curso d'água principal (rio Santa Maria da Vitória).

## 5. Cenários de Ruptura

Foram analisados seis cenários contemplando a eventual ruptura da estrutura do vertedouro, trecho este que resulta em maior volume de água propagando e, conseqüentemente, maior hidrograma defluente por possuir maiores altura e largura em relação aos outros trechos.

O vertedouro da UHE Suíça possui uma concepção simples de uma estrutura de concreto tipo gravidade com paramento de montante vertical e soleira em perfil Creager na El. 344,50 m (**Figura 20**).

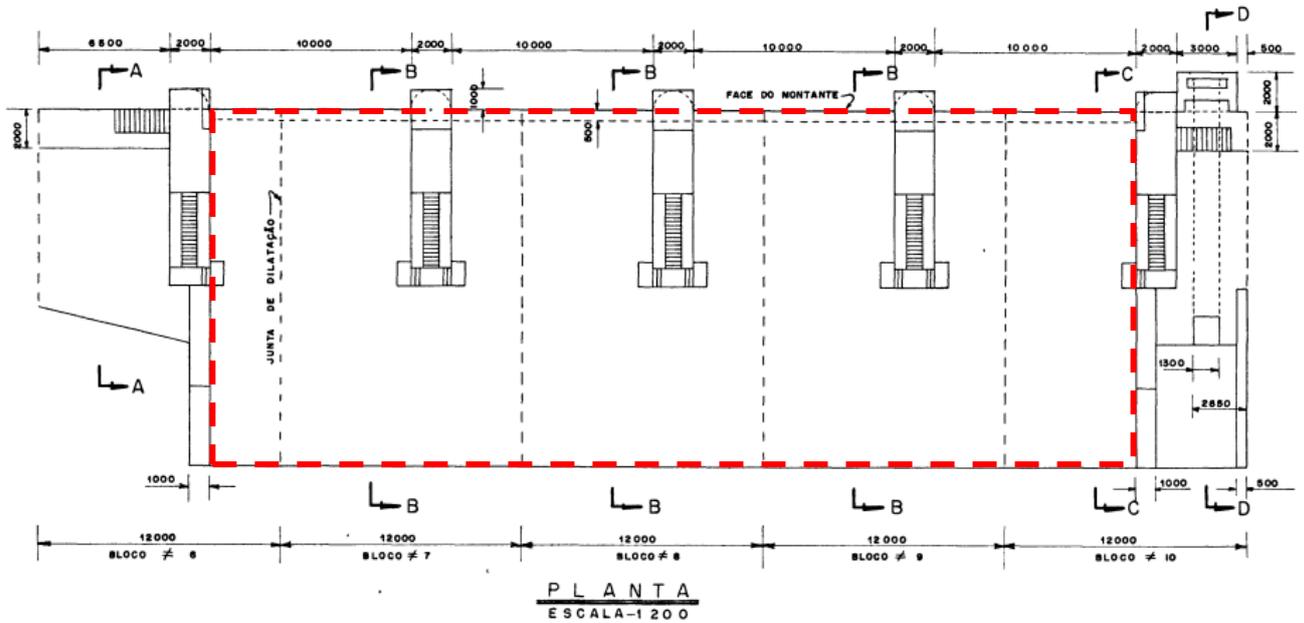


Figura 20 – Barragem – Blocos #6, #7, #8, #9 e #10 - Planta, vista e seções. Fonte: 5709-3. Ecotec, 1961.

## 6. Vazão de Ruptura

Foram analisados seis cenários contemplando a eventual ruptura de um bloco da estrutura do vertedouro de soleira livre, sob diversas condições de operação, com diferentes vazões afluentes, e a ruptura em cascata da PCH Rio Bonito, variando de QMLT até um Tempo de Retorno (TR) igual a 10.000 anos (**Tabela 6**).

As premissas adotadas para as vazões naturais são aquelas oriundas da atualização do estudo hidrológico desenvolvido pela Enemax em 2022 (documento SUI-RPS-22-003). Conforme o documento, a vazão afluente ao reservatório correspondente ao TR de 10.000 anos equivale a 497 m<sup>3</sup>/s. Para o dia seco, foi adotada a vazão correspondente a QMLT, equivalente a 13,20 m<sup>3</sup>/s.

As vazões de referência utilizadas no estudo de dam break são relativas a tempos de retorno comumente utilizados nesse tipo de estudo.

**Tabela 6 – Cenários considerados no estudo.**

Cenário	Descrição	Modo de falha	Tempo de Retorno (TR)	Vazão afluente* (m³/s)
1	Ruptura em dia seco (associada à vazão média de longo termo - $Q_{MLT}$ )	Tombamento	$Q_{MLT}$	13,2
2	Ruptura associada à vazão afluente de TR de 10.000 anos	Tombamento	10.000 anos	497
3	Ruptura em cascata da PCH Rio Bonito em dia seco (associada à vazão média de longo termo - $Q_{MLT}$ )	Galgamento	$Q_{MLT}$	13,2
4	Ruptura em cascata associada à vazão afluente de TR de 10 anos	Galgamento	10 anos	197
5	Ruptura em cascata associada à vazão afluente de TR de 100 anos	Galgamento	100 anos	298
6	Ruptura em cascata associada à vazão afluente de TR de 10.000 anos	Galgamento	10.000 anos	497

(\*) A vazão afluente corresponde a vazão no eixo do barramento da UHE Suíça, conforme relatório SUI-RPS-22-003.

Resumidamente, as análises permitiram obter o hidrograma de ruptura, para cada um dos cenários, e propagá-lo no vale a jusante através de modelagem hidrodinâmica 2D (HEC-RAS 6.2). Foram gerados os mapas de inundação, permitindo a identificação da zona de auto salvamento (ZAS) e zona de segurança secundária (ZSS).

## 7. Mapas de Inundação

### 7.1. Resultados cenários 1 e 2: ruptura Suíça

Os cenários 1 e 2 avaliam a cheia da eventual ruptura dos blocos do vertedouro (tombamento) considerando afluência natural de  $Q_{MLT}$  (dia seco) e de TR 10.000 anos (dia chuvoso), respectivamente.

Para o cenário 1 ( $Q_{MLT}$ ), a vazão máxima de ruptura obtida para a seção imediatamente a jusante do vertedouro foi de 2.021,27 m³/s (**Tabela 7**). Os efeitos de uma eventual ruptura no cenário 1 ( $Q_{MLT}$ ) são comparáveis a uma cheia natural com tempo de recorrência superior a 10.000 anos até a seção ST-SUI-4000, onde se encontra a mancha urbana de Santa Leopoldina. A mancha de inundação permanece contida na calha do rio Santa Maria atingindo algumas poucas edificações entre as

seções ST-SUI-4000 e ST-SUI-8000, com lâmina d'água superior a 61 cm e alto risco hidrodinâmico. Nas demais seções as edificações estão próximas ao curso d'água, porém não se encontram dentro da mancha.

Para o cenário 2 (Q10.000), a vazão máxima de ruptura obtida para a seção imediatamente a jusante do vertedouro foi de 2.095,56 m<sup>3</sup>/s. A mancha de inundação atinge uma quantidade significativa de edificações a partir da seção ST-SUI-4000, onde o tempo de chegada de 2 pés é de 13 minutos com uma vazão máxima de 1.683,00 m<sup>3</sup>/s (**Tabela 8**). Os efeitos da onda de ruptura continuam sendo percebidos nas seções subsequentes e o pico da cheia atinge a mancha urbana de Santa Leopoldina (seção ST-SUI-6000) em 22 minutos. A partir da seção ST-SUI-8000 a profundidade incremental, a saber, a diferença entre a cota da cheia de inundação e a cota da cheia natural, é inferior a 61 cm até o fim da região de estudo.

A partir das tabelas a seguir, verifica-se que no cenário 1 o tempo de chegada de elevação de 2 pés foi atingido para todas as seções. Para o cenário 2, esse tempo foi atingindo até a seção ST-SUI-7000.

**Tabela 7 – Resumo dos resultados da ruptura hipotética nas seções transversais para o cenário 1**

Seção	Distância da barragem (m)	Cenário 1 (Q <sub>MLT</sub> )			
		Vazão de pico (m <sup>3</sup> /s)	Tempo de chegada pico (hh:mm)	Tempo de chegada "2 pés" (61cm) (hh:mm)	NA máximo (m)
ST-SUI-0000	0	2.021,30	00:07	00:04	344,53
ST-SUI-1000	1.000	1.841,30	00:09	00:07	272,50
ST-SUI-2000	2.000	1.734,20	00:11	00:09	189,35
ST-SUI-3000	3.000	1.322,80	00:14	00:13	145,05
ST-SUI-4000	4.000	1.137,00	00:18	00:16	75,89
ST-SUI-5000	5.000	476,80	00:22	00:18	44,42
ST-SUI-6000	6.000	470,00	00:25	00:22	17,30
ST-SUI-7000	7.000	220,40	00:43	00:27	14,05
ST-SUI-8000	8.000	156,00	00:55	00:34	13,01
ST-SUI-9000	9.000	121,20	01:10	00:43	12,24
ST-SUI-10000	10.000	86,10	01:31	00:54	11,87
ST-SUI-12500	12.500	51,70	02:25	00:04	10,86

**Tabela 8 – Resumo dos resultados da ruptura hipotética nas seções transversais para o Cenário 2**

Seção	Distância da barragem (m)	Cenário 2 (TR 10.000 anos)			
		Vazão de pico (m³/s)	Tempo de chegada pico (hh:mm)	Tempo de chegada "2 pés" (61cm) (hh:mm)	NA máximo (m)
ST-SUI-0000	0	2.095,60	00:06	00:04	344,87
ST-SUI-1000	1.000	2.001,90	00:09	00:06	273,12
ST-SUI-2000	2.000	1.936,60	00:11	00:08	190,08
ST-SUI-3000	3.000	1.732,50	00:13	00:10	145,52
ST-SUI-4000	4.000	1.683,00	00:17	00:13	78,28
ST-SUI-5000	5.000	1.203,80	00:19	00:16	63,08
ST-SUI-6000	6.000	1.197,50	00:22	00:19	20,68
ST-SUI-7000	7.000	779,40	00:37	00:29	19,92
ST-SUI-8000	8.000	735,50	00:41	-	19,10
ST-SUI-9000	9.000	718,90	00:47	-	18,56
ST-SUI-10000	10.000	688,60	01:00	-	18,25


A **Tabela 9** apresenta a profundidade incremental em cada seção para os quatro cenários. A profundidade incremental é obtida pela diferença entre a cota atingida pela onda de ruptura na seção de interesse e a cota obtida no cenário de cheia natural para a mesma seção.

**Tabela 9 – Profundidade incremental devido à ruptura em cada seção chave**


Seção	Profundidade incremental devido à ruptura de Suíça (m)	
	Q <sub>MLT</sub>	TR 10.000
ST-SUI-0000	8,46	8,70
ST-SUI-1000	8,78	9,17
ST-SUI-2000	11,09	11,82
ST-SUI-3000	6,57	7,04
ST-SUI-4000	7,28	9,59
ST-SUI-5000	3,23	5,16
ST-SUI-6000	3,65	7,03
ST-SUI-7000	6,28	12,15
ST-SUI-8000	5,48	11,57
ST-SUI-9000	5,38	11,70
ST-SUI-10000	5,42	11,80
ST-SUI-12500	4,03	8,70

Observando a propagação da cheia de ruptura pelas seções de referência, para os cenários 1 e 2, percebe-se um amortecimento de cerca de 77% a 43% entre o barramento e a seção ST-SUI-6000 (a 6 km de distância) (**Figura 21**). Avaliando a propagação até a última seção do estudo, este amortecimento é da ordem de 89% até a seção ST-SUI-12500 no cenário 1 e de 52% até a seção ST-SUI-10000 no cenário

2 (Figura 22). Os gráficos a seguir exibem os hidrogramas de ruptura em cada seção, incluindo as vazões de contribuição das bacias a jusante.

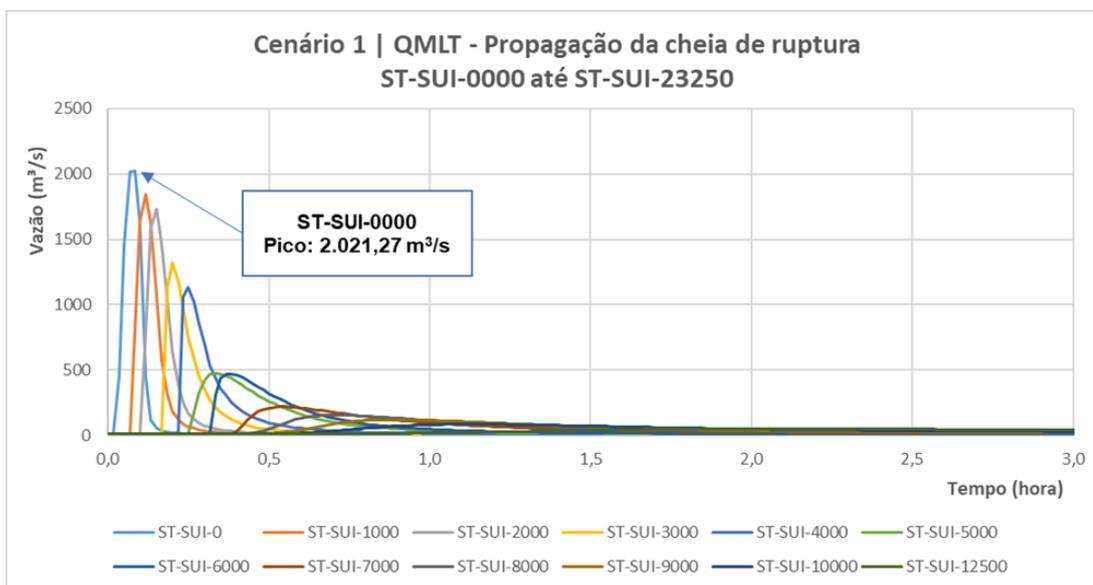

**Figura 21 - Propagação da cheia de ruptura pelas seções de referência (cenário 1).**

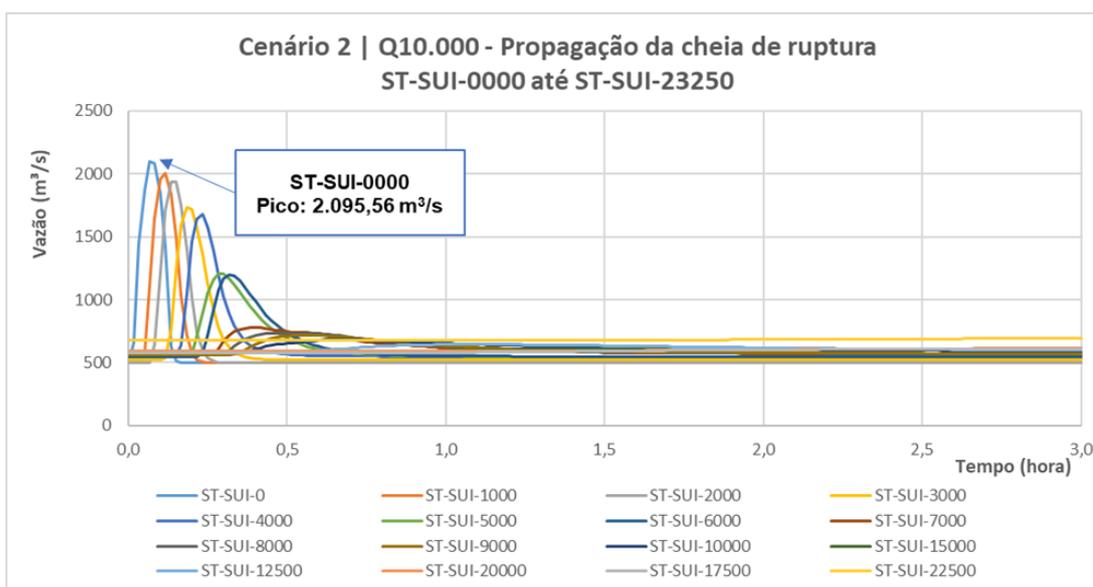

**Figura 22 - Propagação da cheia de ruptura pelas seções de referência (cenário 2).**

## 7.2. Resultados cenários 3 a 6: ruptura em cascata de Rio Bonito e Suíça

Os cenários 3 a 6 avaliam a cheia da eventual ruptura em cascata da PCH Rio Bonito e da UHE Suíça por galgamento dos blocos do vertedouro, considerando afluência natural variando de QMLT (dia seco) a um tempo de recorrência de 10.000 anos (dia chuvoso).

Para o cenário 3 (QMLT), a vazão máxima de ruptura obtida para a seção imediatamente a jusante do vertedouro foi de 5.641,30 m<sup>3</sup>/s (**Tabela 10**), sendo 25 vezes maior que àquela obtida pela ruptura apenas de Suíça para o mesmo tempo de retorno (cenário 1).

Os efeitos de uma eventual ruptura no cenário 3 são comparáveis a uma cheia natural com tempo de recorrência superior a 10.000 anos em todas as seções. A mancha de inundação ultrapassa a calha do rio Santa Maria atingindo algumas edificações entre as seções ST-SUI-4000 e ST-SUI-8000, com lâmina d'água superior a 61 cm e alto risco hidrodinâmico.

Para o cenário 4 (Q10), a vazão máxima de ruptura obtida para a seção imediatamente a jusante do vertedouro foi de 6.515,00 m<sup>3</sup>/s. A mancha de inundação atinge uma quantidade significativa de edificações a partir da seção ST-SUI-4000, onde o tempo de chegada de 2 pés é de 53 minutos com uma vazão máxima de 6.453,90 m<sup>3</sup>/s (**Tabela 11**). Os efeitos da onda de ruptura continuam sendo percebidos nas seções subsequentes e o pico da cheia atinge a mancha urbana de Santa Leopoldina (seção ST-SUI-6000) em 1 hora e 48 minutos (**Tabela 11**).

Os cenários 5 e 6, a vazão máxima de ruptura obtida para a seção imediatamente a jusante do vertedouro foi de 6.822,20 m<sup>3</sup>/s e 7.373,50 m<sup>3</sup>/s, respectivamente (**Tabela 12 e Tabela 13**). A mancha de inundação para estes cenários é comparável àquela obtida para os cenários 3 e 4.

Para os cenários 3 a 6, pode se observar uma profundidade incremental bem superior àquela encontrada nos cenários anteriores. As tabelas a seguir apresentam as vazões de pico e o NA máximo atingido em cada seção para os diferentes cenários. Também são exibidos os tempos de chegada das ondas de ruptura, avaliando-se o tempo de chegada do pico da onda e o tempo de chegada de uma onda com elevação de 2 pés, ou 61 cm. Foram observadas edificações dentro das manchas de todos os cenários estudados. Como a profundidade incremental não fica abaixo de 61 cm, o risco incremental imposto pela ruptura da barragem da PCH Rio Bonito é significativo.

**Tabela 10 – Resumo dos resultados da ruptura hipotética nas seções transversais para o Cenário 3**

Seção	Distância da barragem (m)	Cenário 3 (Q <sub>MLT</sub> )			
		Vazão de pico (m³/s)	Tempo de chegada pico (hh:mm)	Tempo de chegada “2 pés” (61cm) (hh:mm)	NA máximo (m)
ST-SUI-0000	0	5.641,30	01:10	00:45	350,26
ST-SUI-1000	1.000	5.641,60	01:11	00:48	279,32
ST-SUI-2000	2.000	5.631,80	01:13	00:51	197,71
ST-SUI-3000	3.000	5.629,80	01:16	00:54	149,11
ST-SUI-4000	4.000	5.541,10	01:21	00:57	87,08
ST-SUI-5000	5.000	5.492,20	01:25	01:00	70,51
ST-SUI-6000	6.000	5.455,30	01:48	01:03	29,26
ST-SUI-7000	7.000	3.672,50	01:55	01:07	27,81
ST-SUI-8000	8.000	3.568,30	02:08	01:11	25,66
ST-SUI-9000	9.000	3.409,90	02:25	01:16	24,42
ST-SUI-10000	10.000	2.657,90	02:31	01:22	23,82
ST-SUI-12500	12.500	2.294,80	02:45	01:42	20,21
ST-SUI-15000	15.000	1.288,70	04:10	02:14	17,34
ST-SUI-17500	17.500	1.211,30	05:03	02:53	9,85
ST-SUI-20000	20.000	931,00	05:18	03:28	8,38
ST-SUI-22500	22.500	818,00	06:14	04:32	5,91
ST-SUI-23250	23.250	814,70	06:16	04:40	4,34

**Tabela 11 – Resumo dos resultados da ruptura hipotética nas seções transversais para o Cenário 4**

Seção	Distância da barragem (m)	Cenário 4 (TR 10 anos)			
		Vazão de pico (m³/s)	Tempo de chegada pico (hh:mm)	Tempo de chegada “2 pés” (61cm) (hh:mm)	NA máximo (m)
ST-SUI-0000	0	6.515,00	01:06	00:41	351,36
ST-SUI-1000	1.000	6.522,14	01:11	00:44	280,31
ST-SUI-2000	2.000	6.504,20	01:13	00:46	199,24
ST-SUI-3000	3.000	6.499,60	01:16	00:50	149,75
ST-SUI-4000	4.000	6.453,90	01:20	00:53	88,59
ST-SUI-5000	5.000	6.385,30	01:23	00:55	72,68
ST-SUI-6000	6.000	6.364,10	01:48	00:58	31,20
ST-SUI-7000	7.000	4.538,80	01:54	01:02	29,67
ST-SUI-8000	8.000	4.393,80	02:07	01:06	27,61
ST-SUI-9000	9.000	4.160,10	02:20	01:10	26,38
ST-SUI-10000	10.000	3.409,50	02:24	01:15	25,74
ST-SUI-12500	12.500	3.033,80	02:38	01:31	21,85
ST-SUI-15000	15.000	1.931,00	03:44	01:57	19,04
ST-SUI-17500	17.500	1.717,50	05:06	02:26	11,09
ST-SUI-20000	20.000	1.542,50	05:15	02:52	9,34
ST-SUI-22500	22.500	1.502,50	06:01	03:45	6,54
ST-SUI-23250	22.500	1.498,40	06:02	04:00	4,85

**Tabela 12 – Resumo dos resultados da ruptura hipotética nas seções transversais para o Cenário 5**

Seção	Distância da barragem (m)	Cenário 5 (TR 100 anos)			
		Vazão de pico (m³/s)	Tempo de chegada pico (hh:mm)	Tempo de chegada "2 pés" (61cm) (hh:mm)	NA máximo (m)
ST-SUI-0000	0	6.872,60	01:10	00:40	351,79
ST-SUI-1000	1.000	6.872,50	01:11	00:43	280,78
ST-SUI-2000	2.000	6.861,80	01:13	00:45	199,83
ST-SUI-3000	3.000	6.863,00	01:16	00:48	149,97
ST-SUI-4000	4.000	6.822,20	01:20	00:51	89,15
ST-SUI-5000	5.000	6.757,40	01:23	00:53	73,11
ST-SUI-6000	6.000	6.695,20	01:47	00:56	31,99
ST-SUI-7000	7.000	4.892,10	01:54	01:01	30,42
ST-SUI-8000	8.000	4.736,40	02:06	01:04	28,38
ST-SUI-9000	9.000	4.487,20	02:18	01:09	27,15
ST-SUI-10000	10.000	3.737,60	02:22	01:13	26,51
ST-SUI-12500	12.500	3.349,50	02:37	01:28	22,51
ST-SUI-15000	15.000	2.214,30	03:37	01:52	19,69
ST-SUI-17500	17.500	2.030,80	04:46	02:21	11,62
ST-SUI-20000	20.000	1.847,60	04:57	02:44	9,73
ST-SUI-22500	22.500	1.820,50	05:37	03:38	6,78
ST-SUI-23250	23.250	1.815,60	05:39	03:54	5,04

**Tabela 13 – Resumo dos resultados da ruptura hipotética nas seções transversais para o Cenário 6**


Seção	Distância da barragem (m)	Cenário 6 (TR 10.000 anos)			
		Vazão de pico (m³/s)	Tempo de chegada pico (hh:mm)	Tempo de chegada "2 pés" (61cm) (hh:mm)	NA máximo (m)
ST-SUI-0000	0	7.421,20	01:09	00:38	352,45
ST-SUI-1000	1.000	7.370,60	01:11	00:41	281,70
ST-SUI-2000	2.000	7.405,00	01:13	00:43	200,69
ST-SUI-3000	3.000	7.414,30	01:16	00:46	150,21
ST-SUI-4000	4.000	7.373,50	01:19	00:49	89,94
ST-SUI-5000	5.000	7.316,00	01:23	00:51	72,67
ST-SUI-6000	6.000	7.246,10	01:46	00:54	33,14
ST-SUI-7000	7.000	5.428,40	01:53	00:58	31,53
ST-SUI-8000	8.000	5.253,10	02:05	01:02	29,52
ST-SUI-9000	9.000	4.986,10	02:16	01:06	28,29
ST-SUI-10000	10.000	4.236,20	02:20	01:11	27,62
ST-SUI-12500	12.500	3.840,00	02:36	01:23	23,52
ST-SUI-15000	15.000	2.656,90	03:28	01:47	20,65
ST-SUI-17500	17.500	2.463,00	04:28	02:17	12,33
ST-SUI-20000	20.000	2.299,70	04:38	02:37	10,25
ST-SUI-22500	22.500	2.306,30	05:13	03:30	7,11
ST-SUI-23250	23.250	2.229,90	05:16	03:45	5,33

A **Tabela 14** apresenta a profundidade incremental em cada seção para os quatro cenários. A profundidade incremental é obtida pela diferença entre a cota atingida pela onda de ruptura na seção de interesse e a cota obtida no cenário de cheia natural para a mesma seção.


**Tabela 14 – Profundidade incremental devido à ruptura em cascata em cada seção chave**

Seção	Profundidade incremental devido à ruptura em cascata (m)			
	Q <sub>MLT</sub>	TR 10	TR 100	TR 10.000
ST-SUI-0000	13,61	12,83	12,65	12,43
ST-SUI-1000	14,43	14,14	14,21	14,15
ST-SUI-2000	18,84	17,87	17,63	17,33
ST-SUI-3000	9,42	10,26	10,31	10,17
ST-SUI-4000	15,80	15,61	15,49	15,37
ST-SUI-5000	11,66	12,58	12,49	11,36
ST-SUI-6000	14,76	14,59	14,14	13,62
ST-SUI-7000	16,97	13,56	13,01	12,55
ST-SUI-8000	14,96	12,01	11,55	11,06
ST-SUI-9000	13,76	11,06	10,62	10,19
ST-SUI-10000	13,26	10,73	10,29	9,84
ST-SUI-12500	10,01	8,14	7,80	7,48
ST-SUI-15000	7,27	6,11	5,97	5,82
ST-SUI-17500	3,81	4,33	3,49	3,46
ST-SUI-20000	3,49	2,78	2,71	2,59
ST-SUI-22500	1,58	1,43	1,43	1,41


Observando a propagação da cheia de ruptura pelas seções de referência, para ambos os cenários 3 e 4, percebe-se um amortecimento, de cerca de 64% e 60%, respectivamente, entre a seção ST-SUI-0000 e a seção ST-SUI-6000. Da seção ST-SUI-6000 até a seção ST-SUI-23250 o amortecimento é ainda mais expressivo, de cerca de 85% e 76% para os cenários 3 e 4, respectivamente (**Figura 25** e **Figura 26**). Essa redução é efeito da lateralização do escoamento pela planície de inundação. O amortecimento entre o barramento e a seção ST-SUI-6000, para o cenário 5, é de cerca de 58%, enquanto a partir da seção ST-SUI-6000 até a última seção da modelagem é de cerca de 73%. No cenário 6, o amortecimento para cada um dos trechos foi de cerca de 56% e 68%, respectivamente (**Figura 26**).

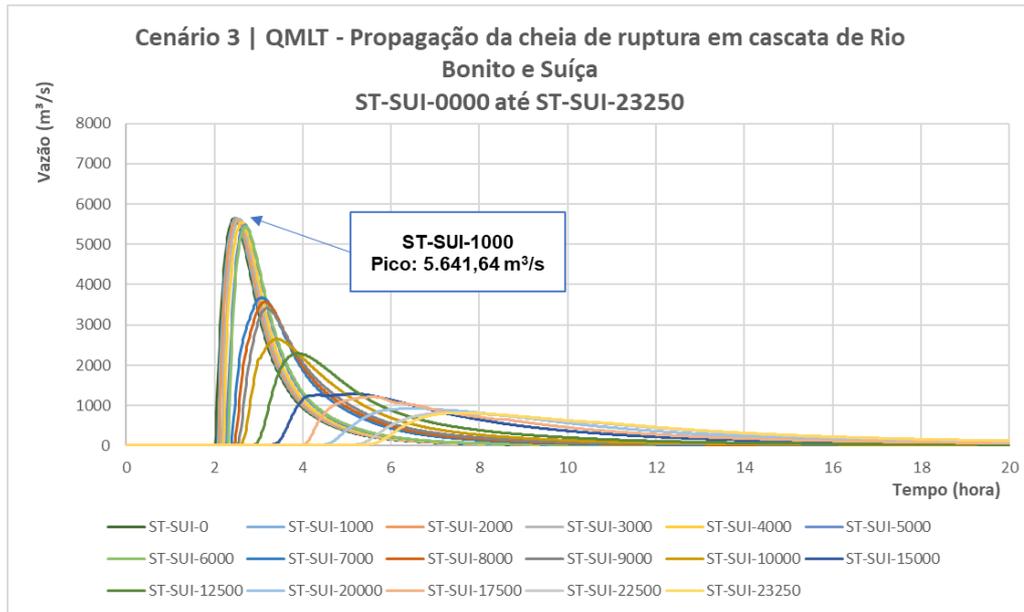


**Figura 23 - Propagação da cheia de ruptura em cascata pelas seções de referência (cenário 3).**

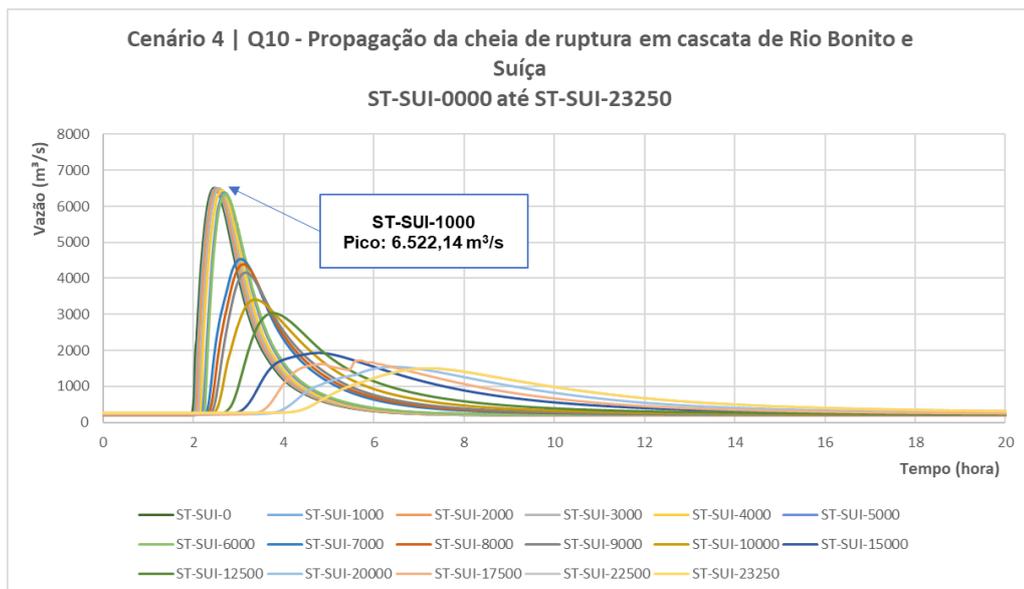

**Figura 24 - Propagação da cheia de ruptura em cascata pelas seções de referência (cenário 4).**

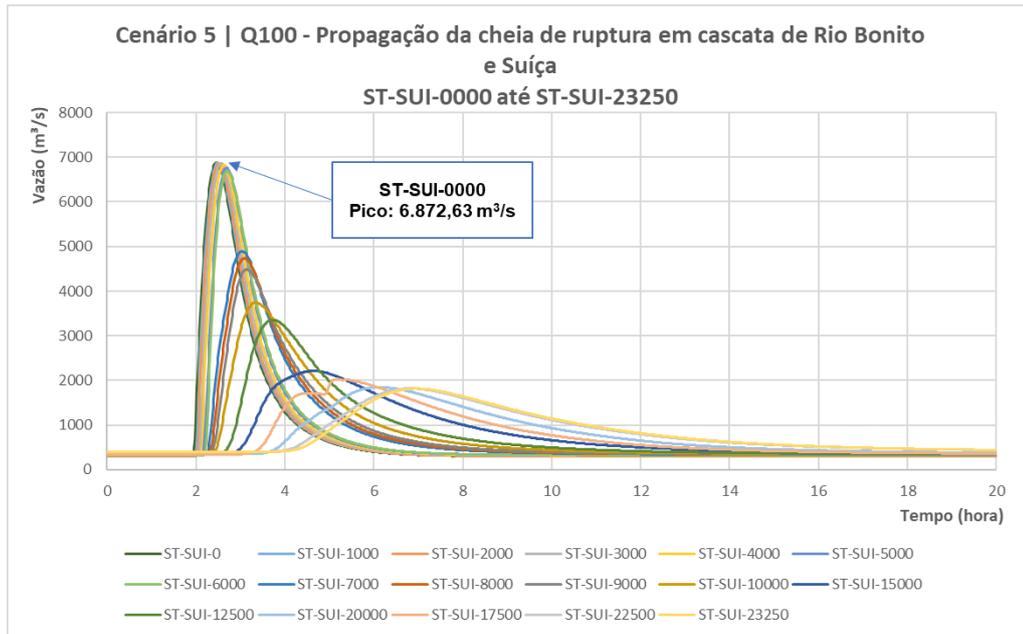

**Figura 25 - Propagação da cheia de ruptura em cascata pelas seções de referência (cenário 5).**

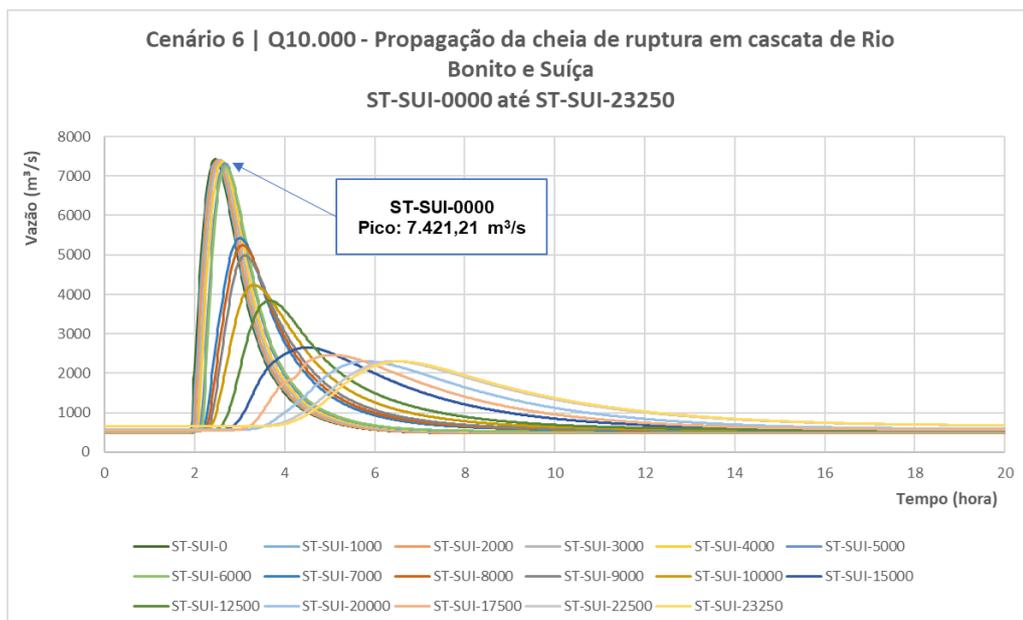

**Figura 26 - Propagação da cheia de ruptura em cascata pelas seções de referência (cenário 6).**


## Apêndice 15 – Mapas de Inundação

Os mapas de inundação, elaborados no estudo de ruptura hipotética (Enemax Engenharia, 2023) são listados a seguir e compõem o conteúdo do PAE.

Identificação	Cenário	Descrição
<b>SUI-DBK-DE-23-001</b>	1) Ruptura em dia seco (Q <sub>MLT</sub> )	Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação
<b>SUI-DBK-DE-23-003</b>		Mapeamento do Risco Hidrodinâmico
<b>SUI-DBK-DE-23-002</b>	2) Ruptura em cascata em dia chuvoso (TR 10.000 anos)	Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação
<b>SUI-DBK-DE-23-004</b>		Mapeamento do Risco Hidrodinâmico
<b>RBO-DBK-DE-23-001</b>	3) Ruptura em cascata em dia seco (Q <sub>MLT</sub> )	Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação
<b>RBO-DBK-DE-23-005</b>		Mapeamento do Risco Hidrodinâmico
<b>RBO-DBK-DE-23-002</b>	4) Ruptura em cascata em dia chuvoso (TR 10 anos)	Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação
<b>RBO-DBK-DE-23-006</b>		Mapeamento do Risco Hidrodinâmico
<b>RBO-DBK-DE-23-003</b>	5) Ruptura em cascata em dia chuvoso (TR 100 anos)	Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação
<b>RBO-DBK-DE-23-007</b>		Mapeamento do Risco Hidrodinâmico
<b>RBO-DBK-DE-23-004</b>	6) Ruptura em cascata em dia chuvoso (TR 10.000 anos)	Mapeamento da Envoltória Máxima de Inundação
<b>RBO-DBK-DE-23-008</b>		Mapeamento do Risco Hidrodinâmico

## Apêndice 16 – Sistema de Alerta

O sistema de alerta da UHE Suíça é composto por 7 torres de sirenes distribuídas ao longo das regiões da ZAS, conforme **Figura 27**.

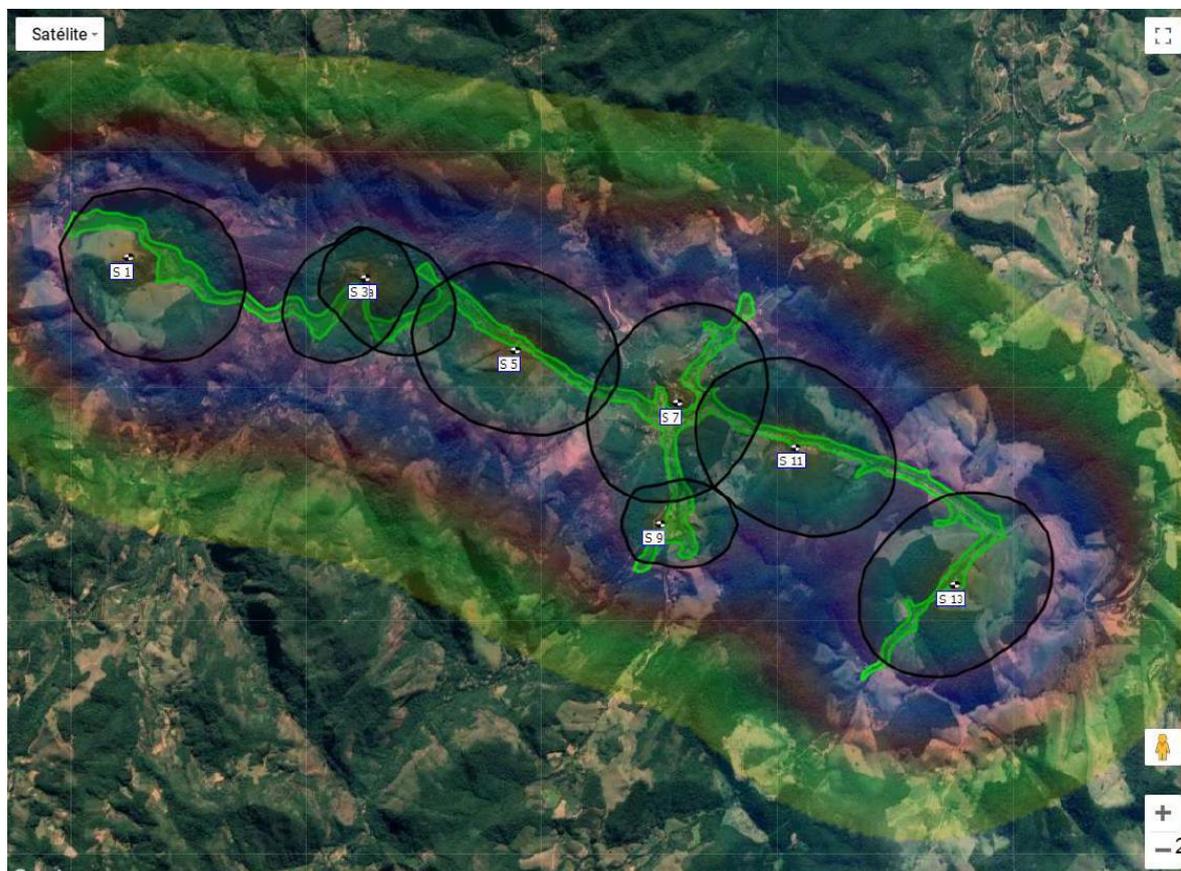

**Figura 27 - Localização e alcance das sirenes instaladas**

### 1. Dispositivos da estação

O conjunto que compreende as sirenes nacionais da marca Construserv tem capacidade de operação nas condições ambientais mais adversas e é caracterizado por:

- Sistema modular composto por 4 cornetas de 200WRMS (torres menores), totalizando 800W (pico) o alcance exato é definido conforme cada local e condições topográficas;
- Sistema modular composto por 10 cornetas de 200WRMS (torres maiores), totalizando 2000W (pico), o alcance exato é definido conforme cada local e condições topográficas;

 <b>Statkraft</b>	<b>Plano de Ação de Emergência UHE Suíça</b>	<b>Emissão: 01/12/2023</b>
--	--	--------------------------------

- Sistema modular composto por 2 cornetas de 200WRMS (torres para banhistas), totalizando 400W (pico), o alcance exato é definido conforme cada local e condições topográficas
- Capacidade de pré configuração de até 8 tipos diferentes de alarmes sonoros no painel de comando;
- Realização de testes com emissão sonora extremamente baixa (não há teste silencioso efetivo);
- Função de autodiagnóstico de todo sistema com exceção dos amplificadores, gerando alarmes conforme identificado anomalia em tempo real no sistema de operação;
- Possui gabinete completo de aço resistente a raios UVA/UVB, em conformidade com a NBR 6146, classificação equivalente ao IP63, possui total proteção contra pó e chuva. A corneta é produzida em alumínio fundido que evita distorções sonoras.

## **2. Fornecimento e Gestão de Energia**

O fornecimento de gestão de energia será dado através de painéis solares e banco de baterias estacionárias, possuindo carregamento gerenciado por um controlador de carga com monitoramento e proteção contra sobre temperatura, o sistema contará com autonomia de 72 horas ininterruptas e pelo menos 30 minutos contínuos em potência máxima, com uma parada de 1 minuto para resfriamento alternando as cornetas quando necessário.

O sistema contempla independência total de alimentação por fontes de energia da rede pública e geradores a diesel. Conta com sistema de SPDA, proteção completa incluindo protetores de surto, aterramento e abrigo adequado dimensionado para as piores condições ambientais. Possui sistema de segurança e alarme no sistema de supervisão contra vandalismo e operação indevida.


## **3. Sistema de Transmissão de Dados**

O sistema de transmissão de dados tem um link via satélite em todas as estações para que se tenha um alto SLA das estações de alerta, com utilização da banda L,


conforme requisitos de chegada de status e acionamento do equipamento. Para as estações com botoeira, ainda existe uma comunicação via rádio ponto a ponto com intranet da usina individualizada, de forma que se perdermos uma torre o sistema continua operante e acessível ao centro de operações.

#### 4. Comunicação estruturada


Para a comunicação estruturada é apresentada a interface do sistema operacional de todo o processo para ativação dos alarmes sonoro e gestão das notificações, o Sistema de Alerta e Notificação em Massa: [Sistemas Construserv \(grupoconstruserv.eng.br\)](http://Sistemas Construserv (grupoconstruserv.eng.br)).

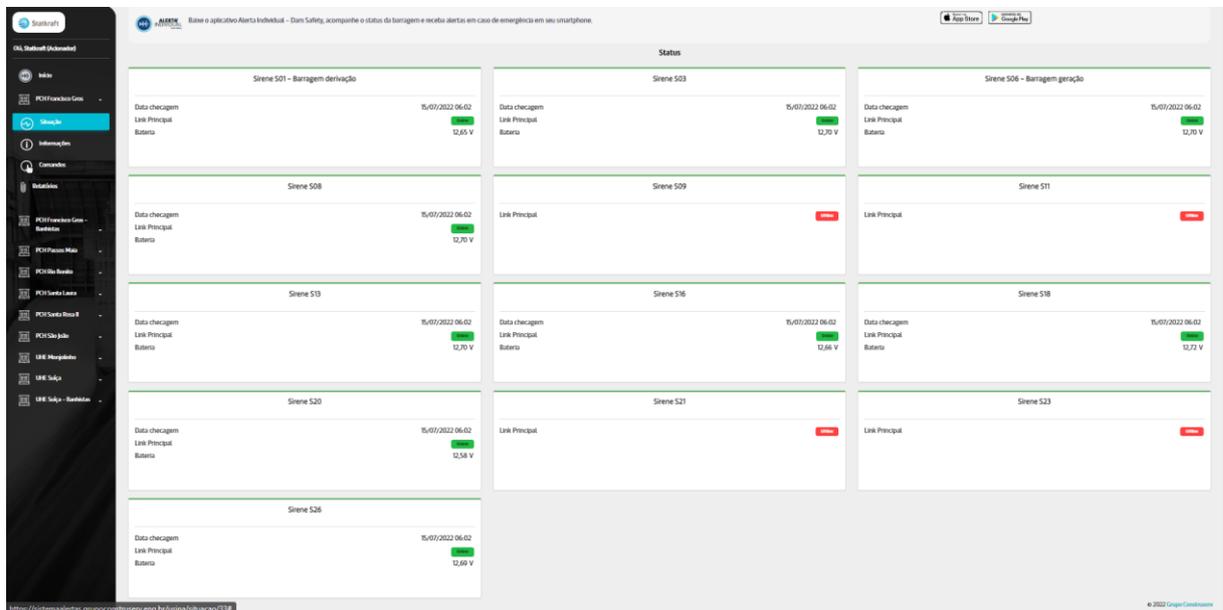


**Figura 28 - Tela de Status das sirenes instaladas**

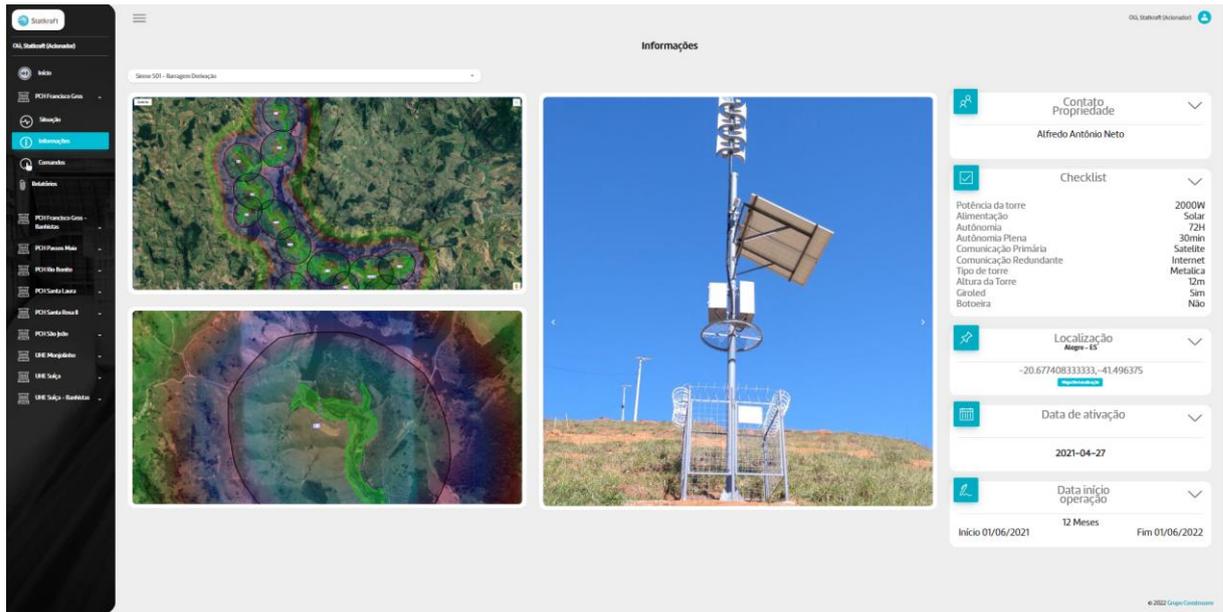

**Figura 29 - Tela de Informações das sirenes instaladas**

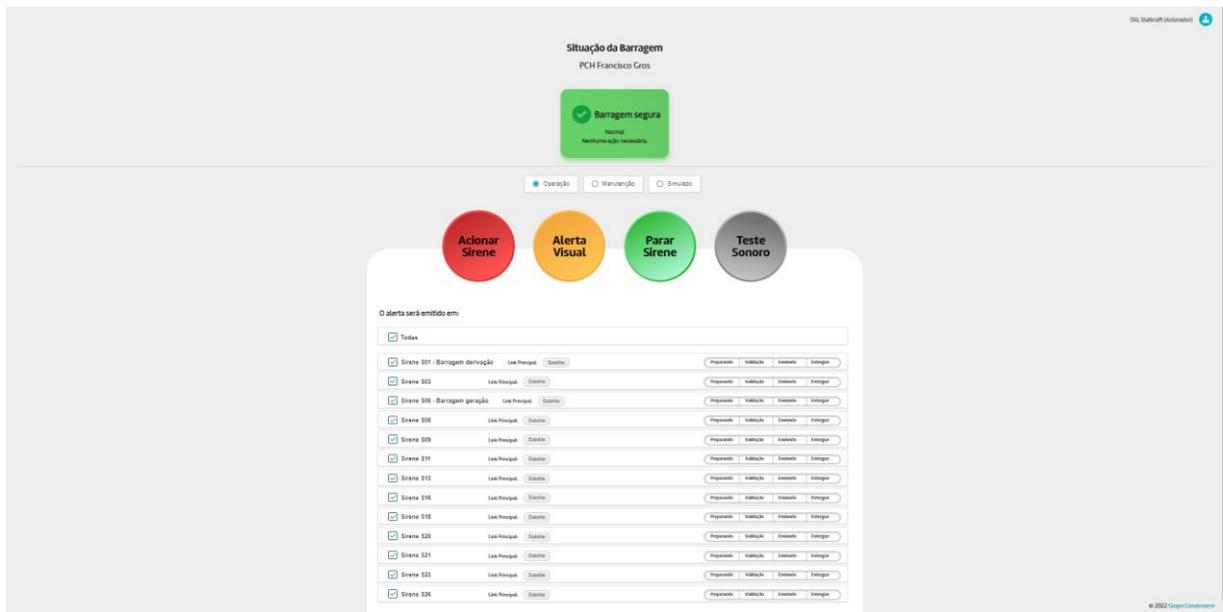

**Figura 30 - Tela de acionamento das sirenes**

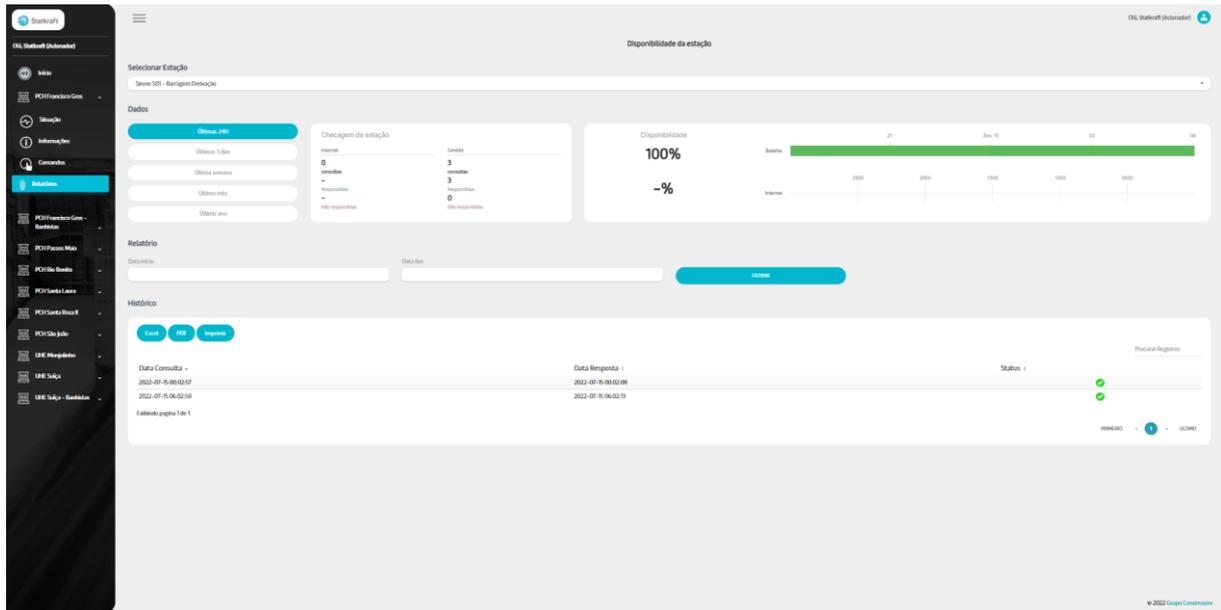


**Figura 31 - Tela de relatório das sirenes instaladas**

## 5. Funcionamento do sistema de alerta e emergência

Para operação das estações, o operador poderá realizar o acionamento por duas formas, sendo via botoeira, instaladas na casa de força, ou via centro de operações telecomandado. Nos locais dos acionamentos via botoeira, mesmo sem comunicação as sirenes possam ser acionadas localmente na usina.

Para acionamento a distância será necessário ter login e senha cadastrado com as permissões bem como token de ativação. Todas as alterações de status das torres são gravadas para auditoria com número de IP, data, hora e usuário responsável e podem ser visualizados nos relatórios das pessoas com acessos administrativos.

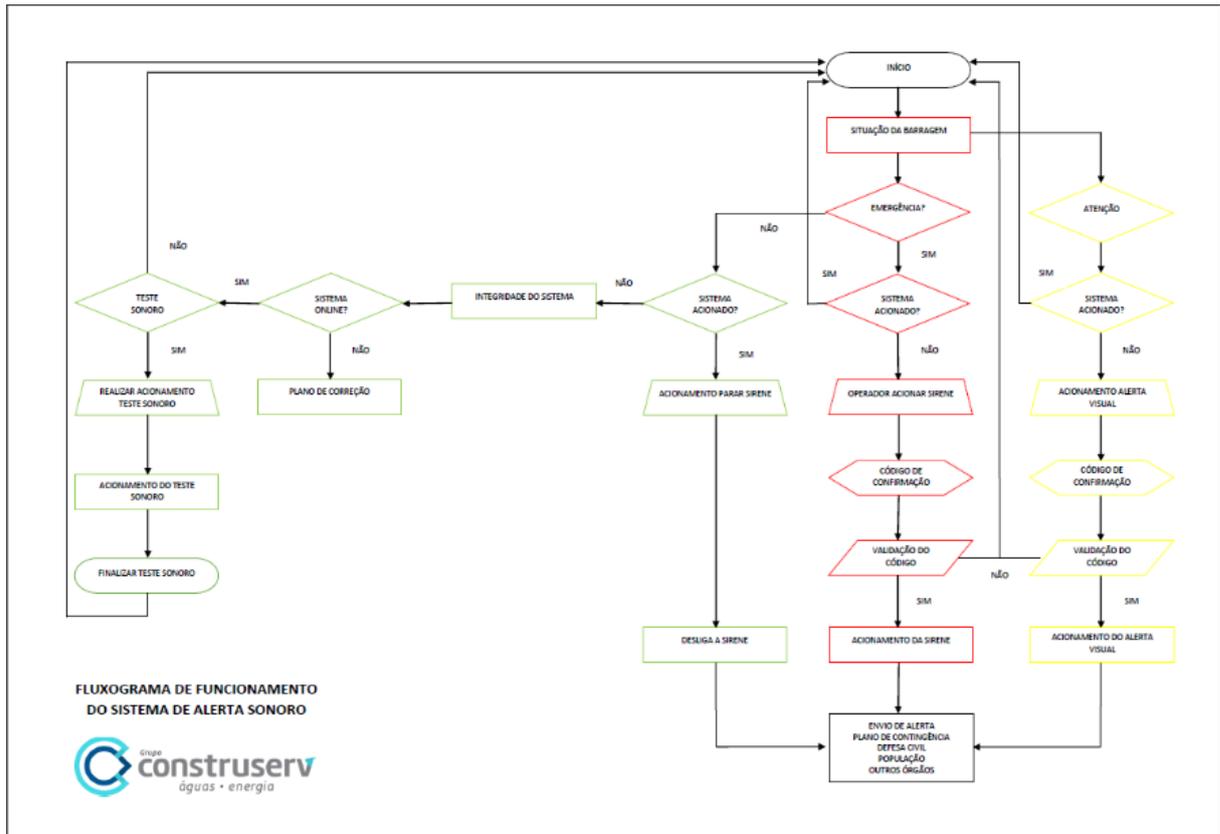

**Figura 32 - Funcionamento do sistema de alerta e emergência**

## 6. Integração com Defesa Civil e População

As Defesas Cíveis Regional e Municipal e a população da ZAS têm disponível para informação:

Website com informações em tempo real: [Sistemas Construserv \(grupoconstruserv.eng.br\)](http://Sistemas_Construserv_grupoconstruserv.eng.br); e


Login: riobonito

Senha: riobonito

Aplicativo IOS “Android Alerta Individual – Dam Safety” para utilização contínua incluindo localização dos pontos de encontro mais próximos.

Login: riobonito

Senha: riobonito

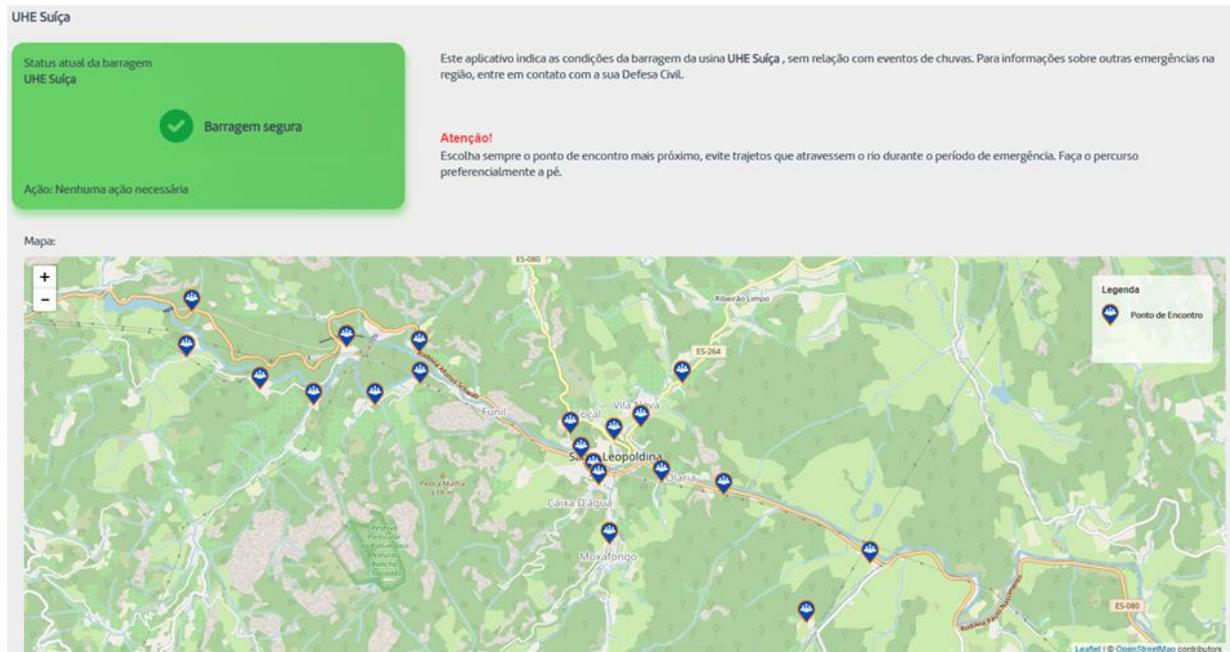

**Figura 33 - Tela pública da situação das sirenes**

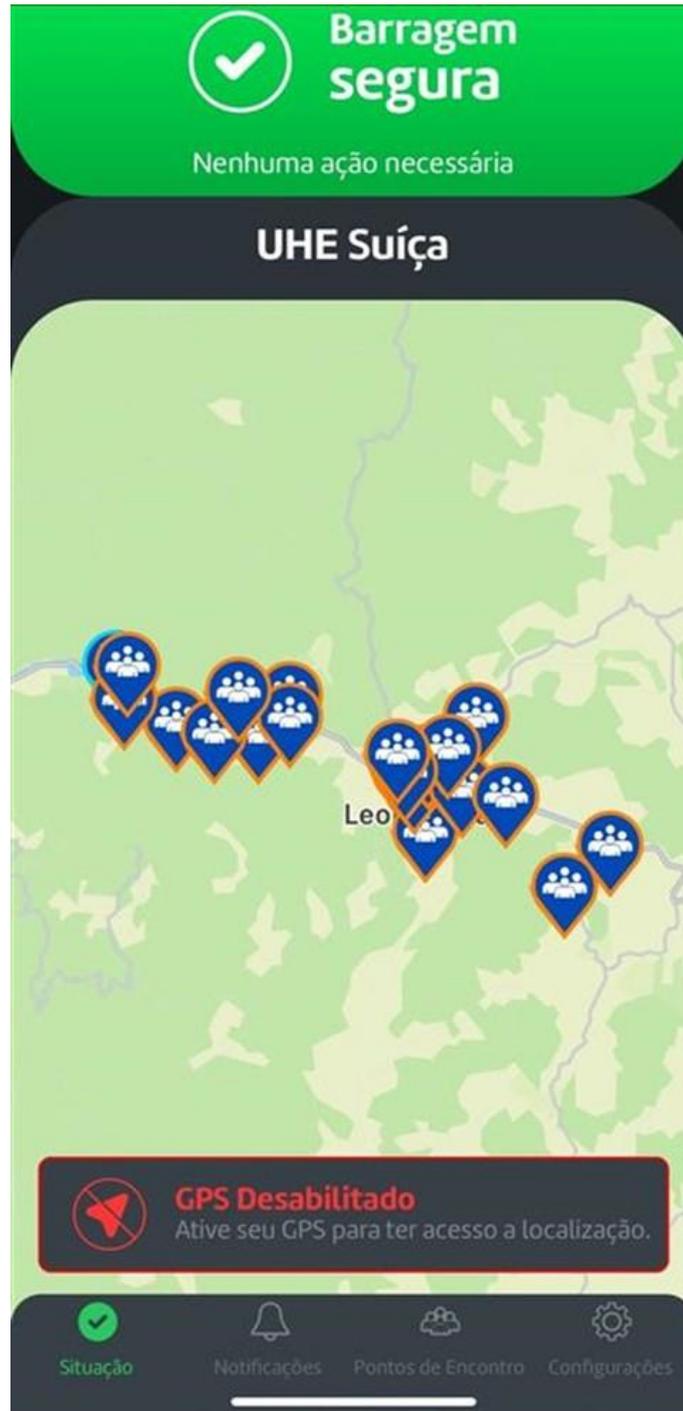


Figura 34 - Tela do aplicativo